


改善箇所説明図(型式HV6000)

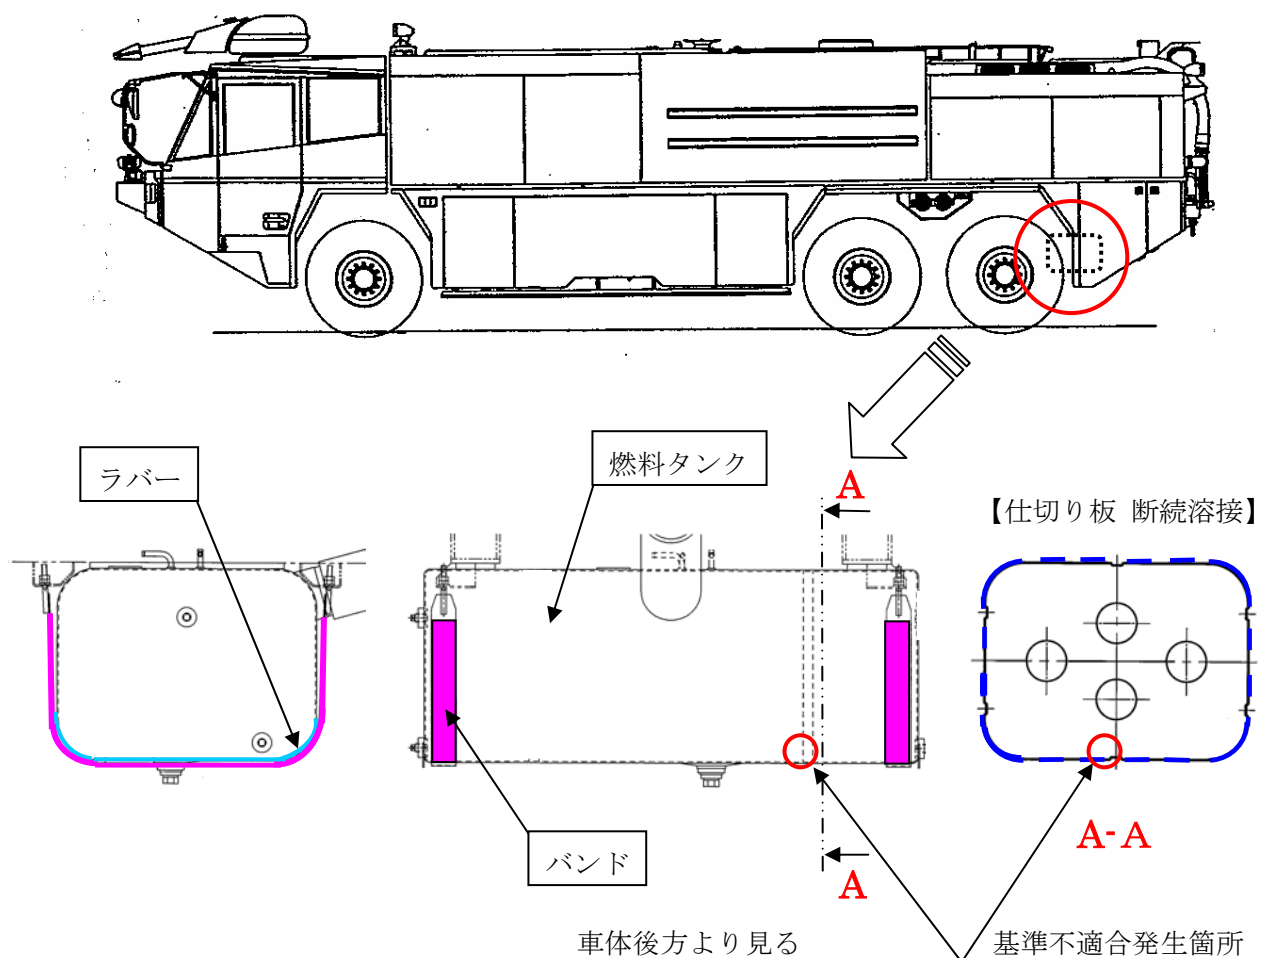

注: は交換部品を示す。

燃料タンクの強度が不足しているため、また、支持方法が不適切なため、車体の振動により、底板部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、燃料タンク及び燃料タンクの支持部品を対策品と交換する。

識別: 燃料タンクの後面の右下に白ペイントを塗布し識別する。