



改善箇所説明図

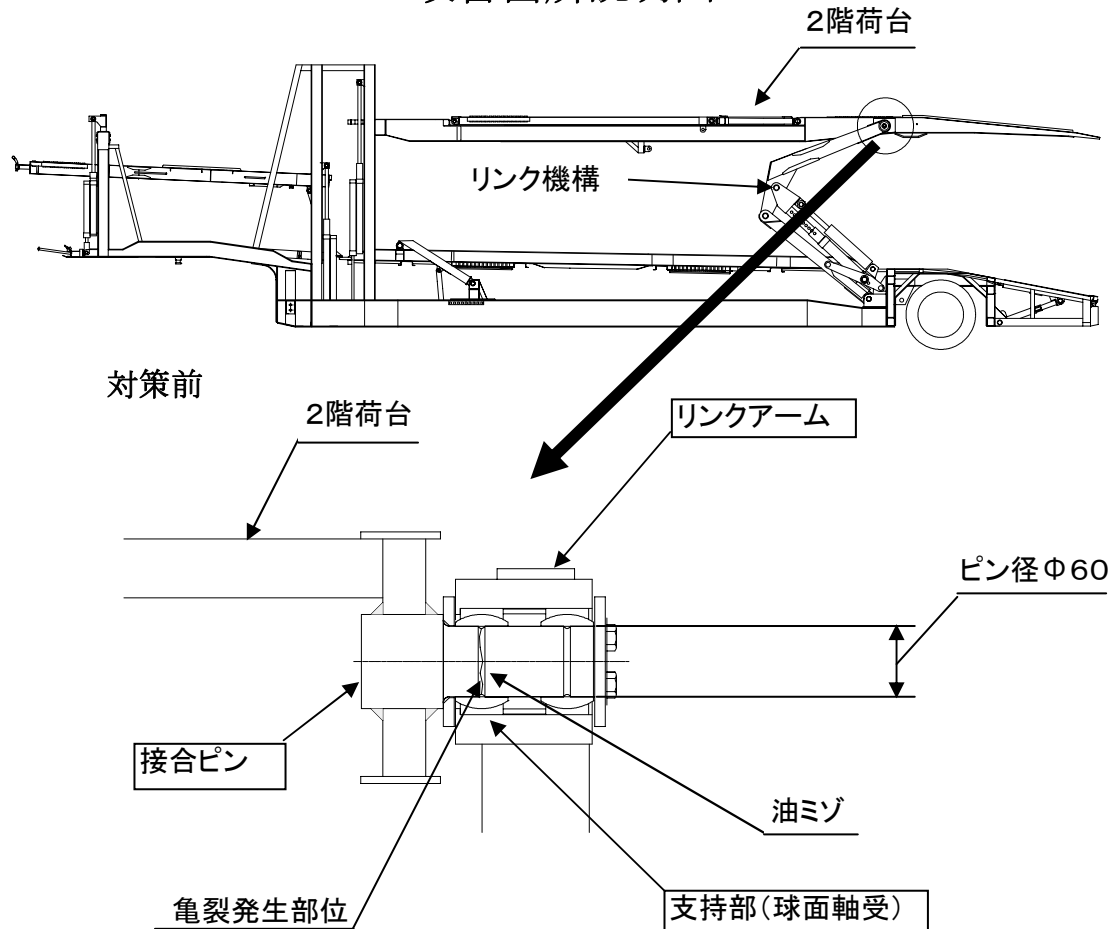

車両運搬セミトレーラの2階荷台を動かすためのリンク機構において、接合ピンの強度が不足しているため、走行時の振動や荷台を動かすことにより接合ピンに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、2階荷台が下がるおそれがある。

対策後

全車両、接合ピン及びリンクアームの支持部を対策品に交換する。

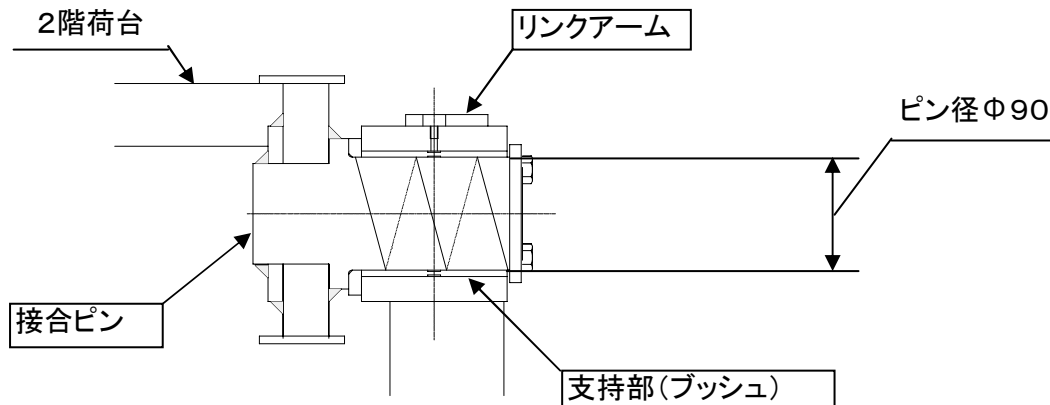

注: は、交換部品を示す。