


改善箇所説明図

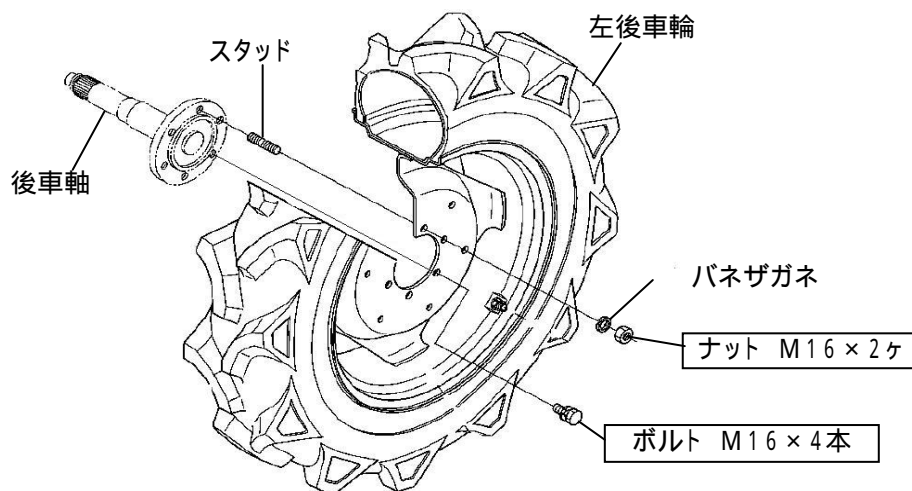

不具合発生箇所: 左後車輪の取付けボルト・ナット (6箇所 又は型式により8箇所)

注) ☐ 印は点検部品を示す。

不具合内容:

左後車輪の取付けボルト・ナットの締付け力が不足しているものがある。

そのため、そのまま使用し続けると、最悪の場合、左後車輪が脱落するおそれがある。

改善の内容:

全車両、左後車輪の取付けボルト・ナットを点検し、締付け力不足の場合は正規の締付け力で締付ける。また損傷がある場合は新品に交換する。

識別:

左後車軸 先端のセンター穴に白マークを入れる。

