


改善箇所説明図①

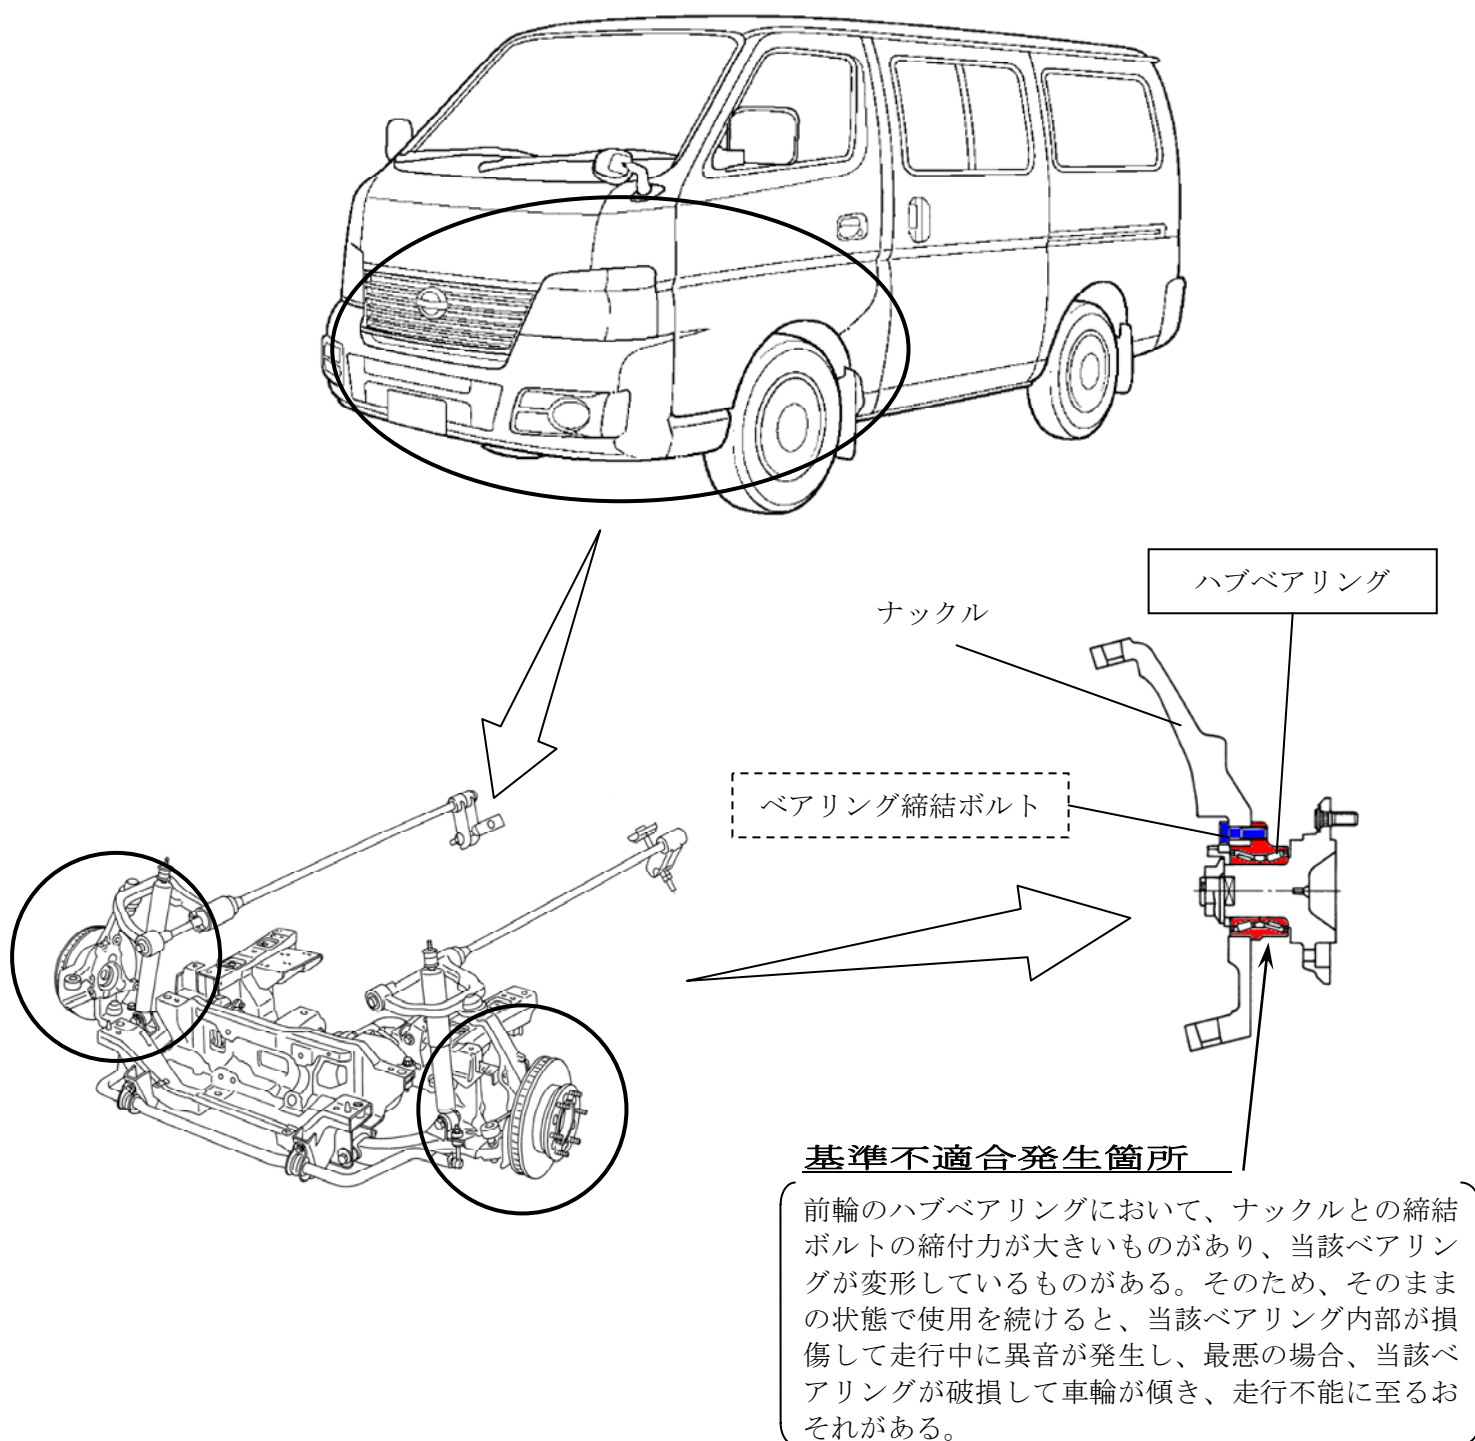


改善の内容

全車両、ベアリングのがたを点検し、がたが交換基準より大きいものは、当該ベアリングを新品と交換し締結ボルトを適切な締付力で組付ける。がたが交換基準内のものは、締結ボルトを適切な締付力で再組付けする。

注： は、交換部品を示す。 は、再組付けする部品を示す。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

改善箇所説明図②

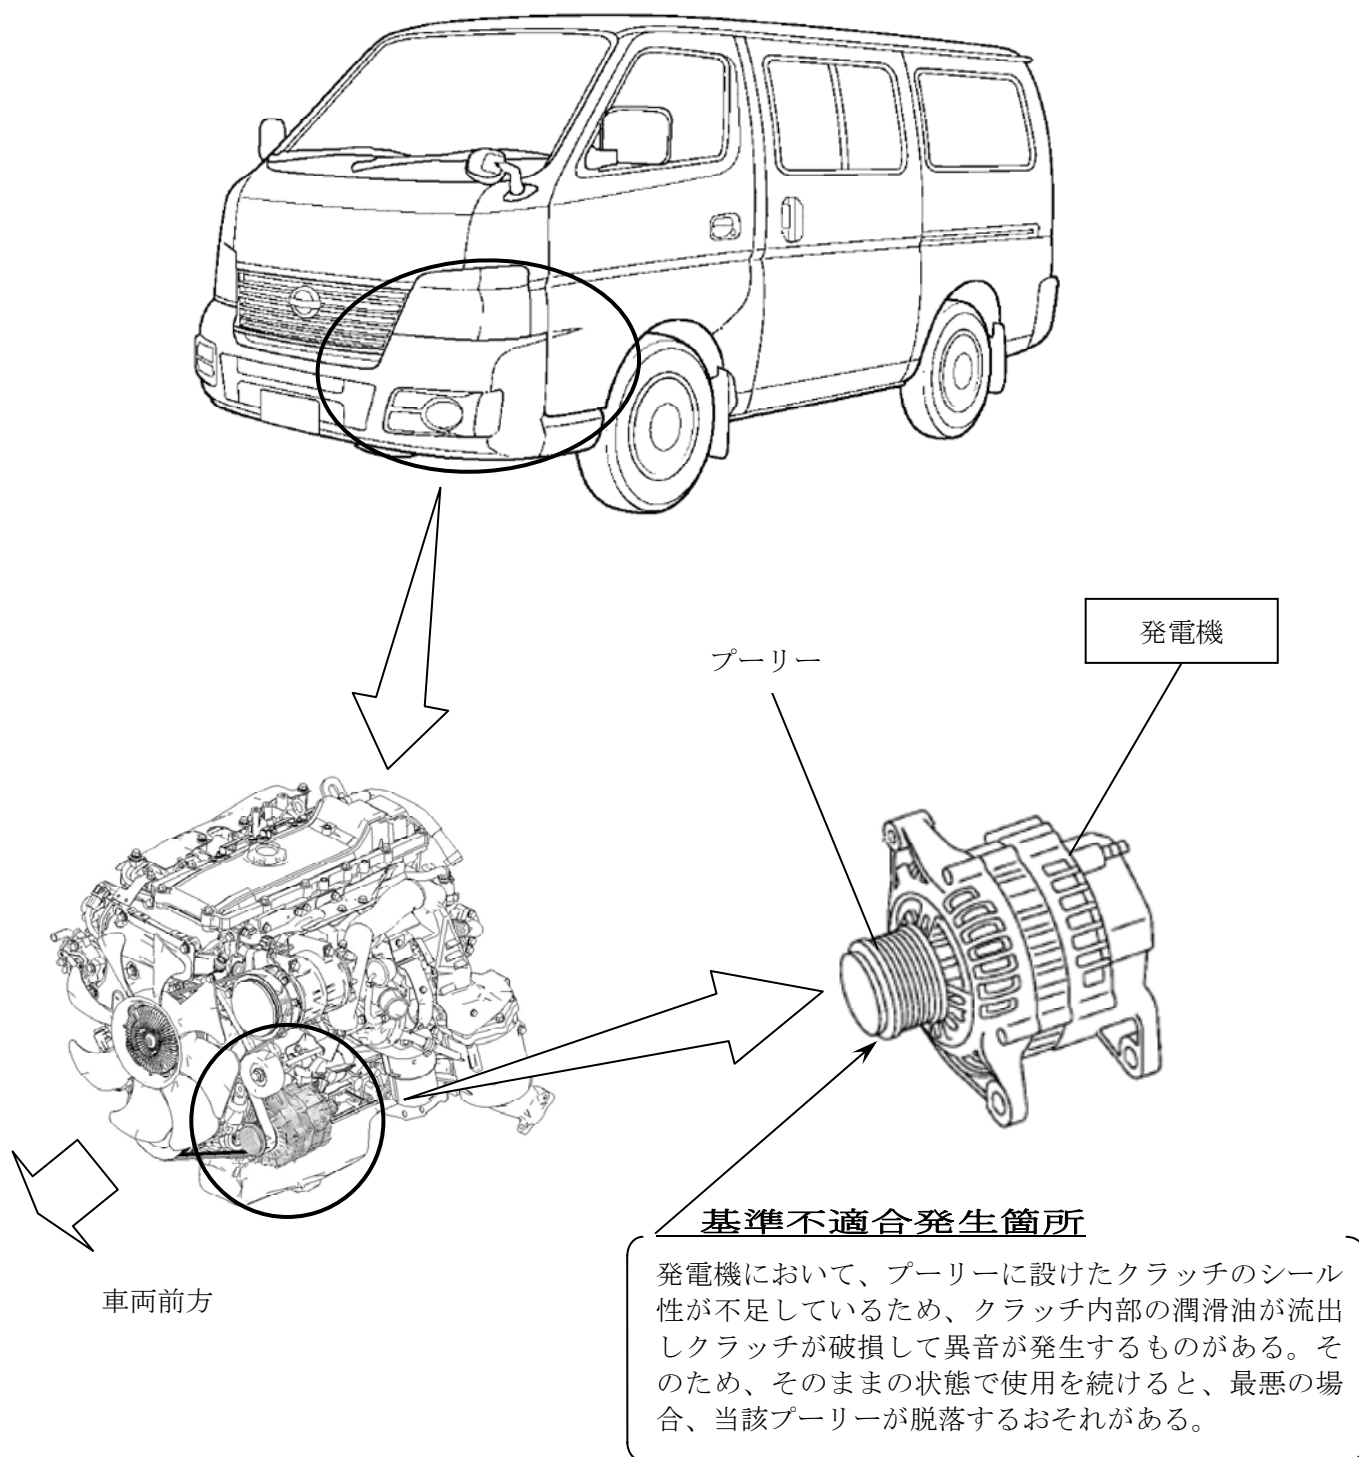


改善の内容

全車両、当該発電機の製造メーカーを確認し、対象の場合は対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

改善箇所説明図③

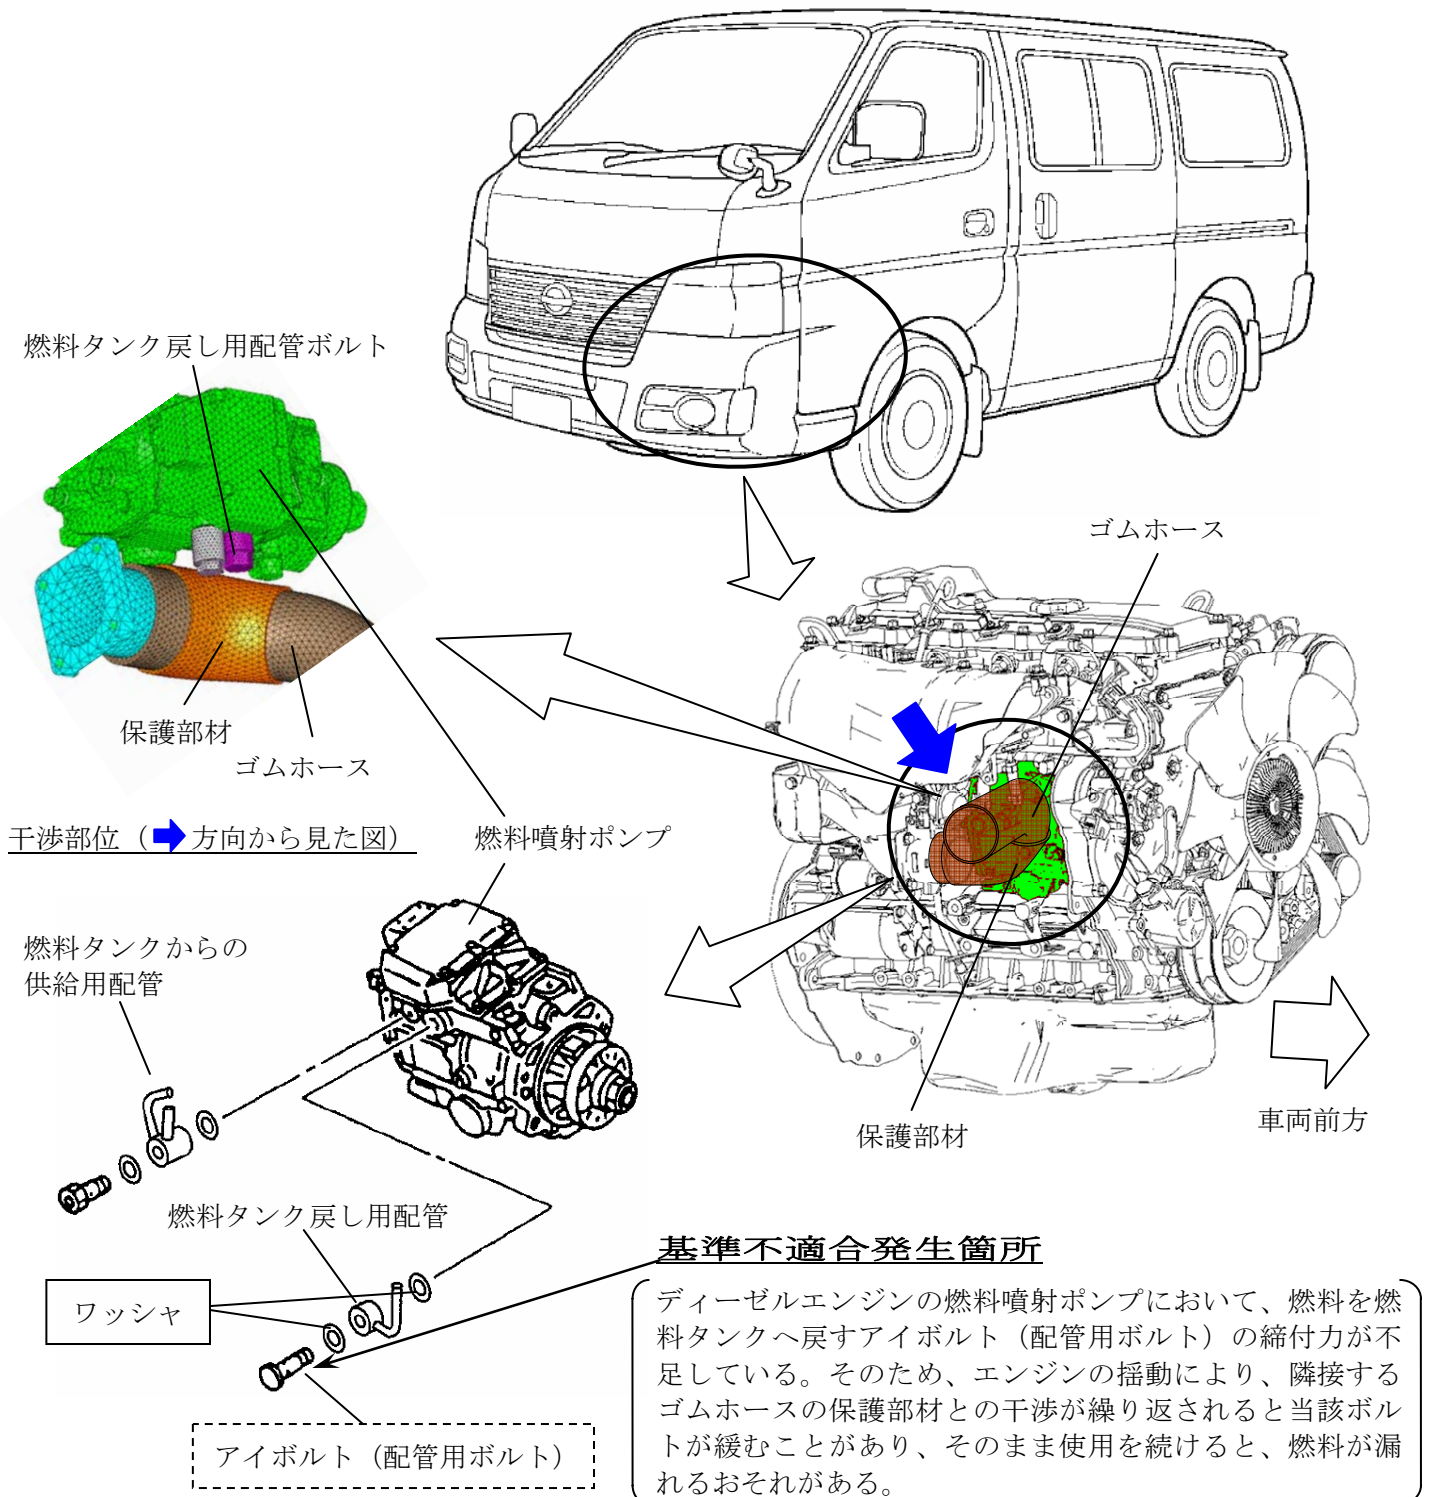

改善の内容

全車両、当該部からの燃料漏れの有無を点検し、漏れがない場合、当該ボルトを適切な締付力で増し締めする。漏れがあるものは、締結部のワッシャを新品と交換し、当該ボルトを適切な締付力で組付ける。

注：[] は、増し締め部位を示す。[] は、交換部品を示す。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。