


改善箇所説明図

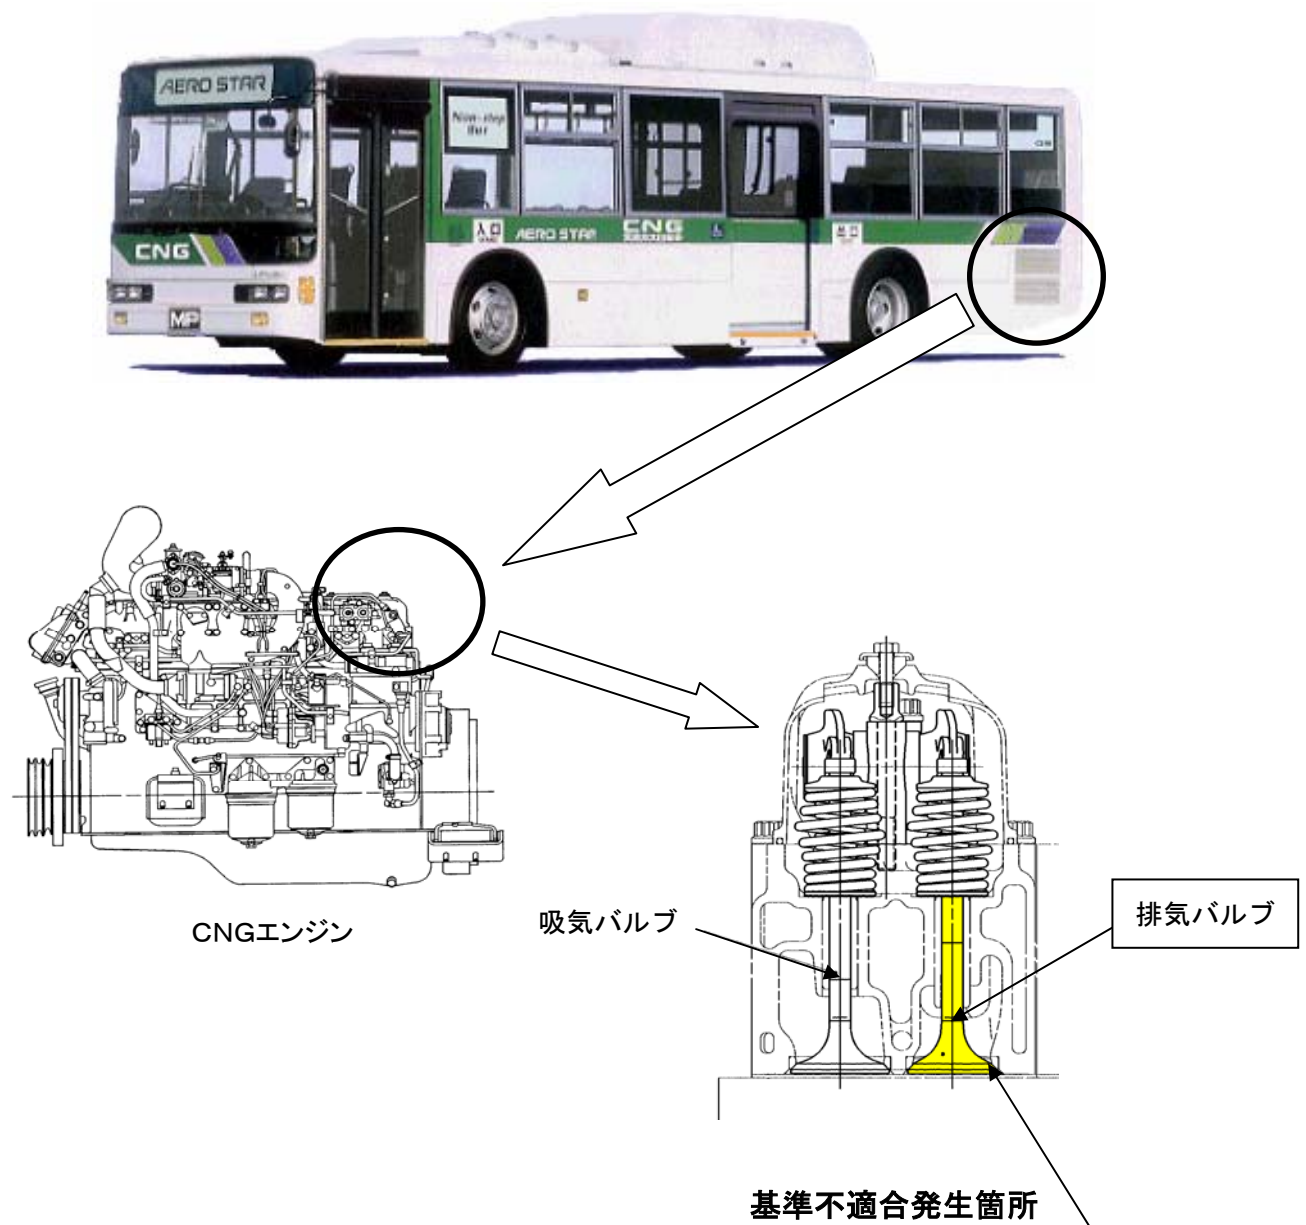

CNGエンジンにおいて、排気バルブの耐熱性が不足しているため、バルブが欠損する場合があります。そのため、異音発生、アイドリング不調、出力不足となり、最悪の場合エンジンが停止して再始動出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気バルブを対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB67」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける