
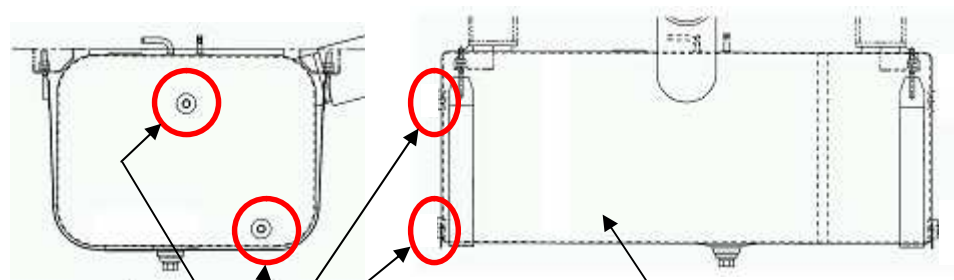


改善箇所説明図(型式HV6000)

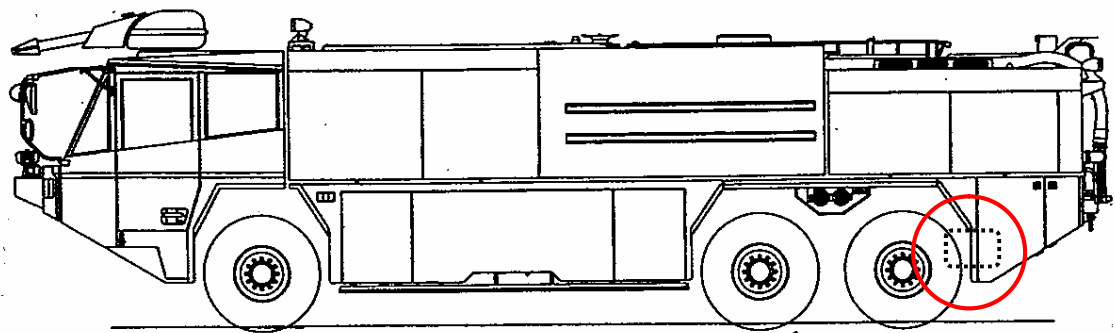

基準不適合発生箇所

燃料タンク

燃料タンクに備えられている止栓(増設燃焼ヒーター用燃料取り出し口)の締付け力指示が不適切なため、締付け力が不足し、燃料が漏れるものがある。

改善措置の内容 : 全車両、止栓にシール材を塗布した上、適正な締付け力で締付ける。

識別 : 燃料タンクの後面の左下に白ペイントを2点塗布し識別する。