
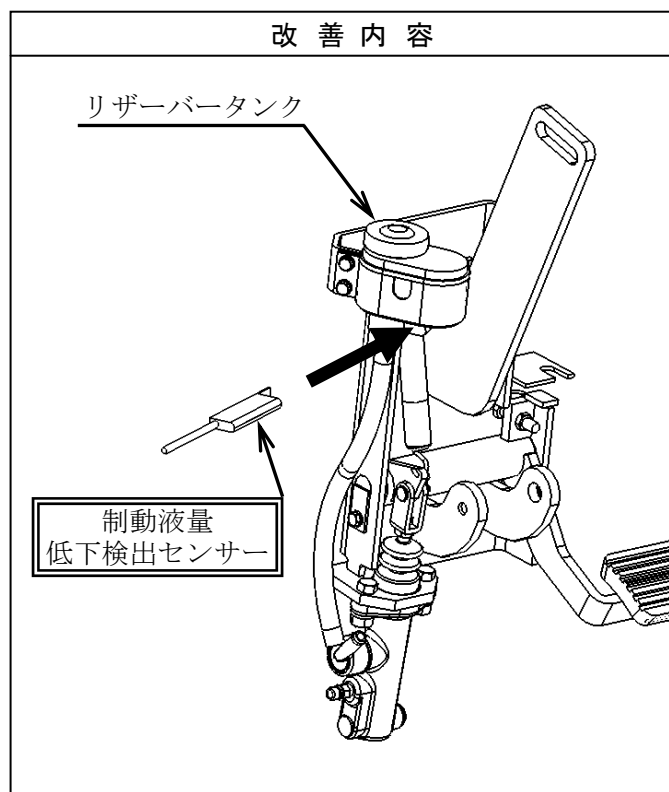
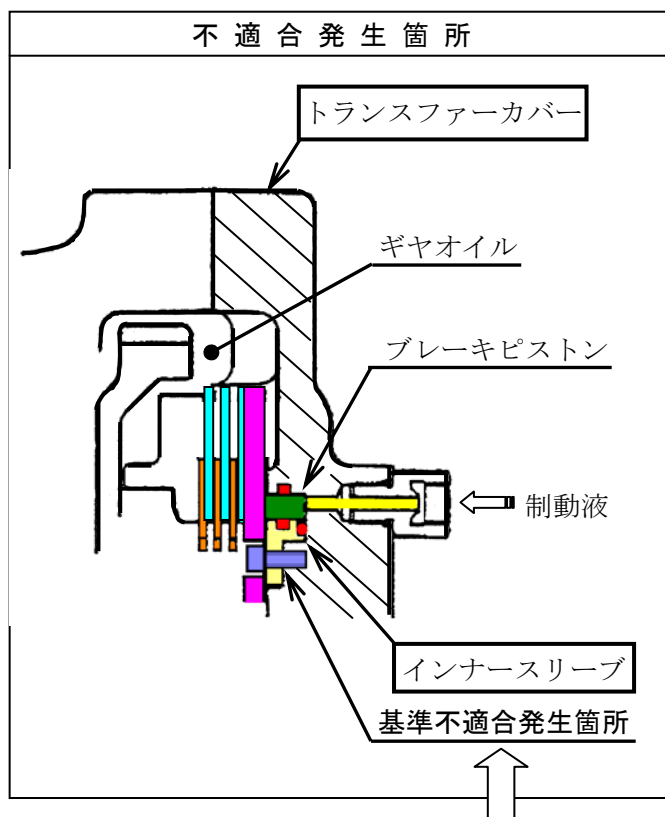


改善箇所説明図

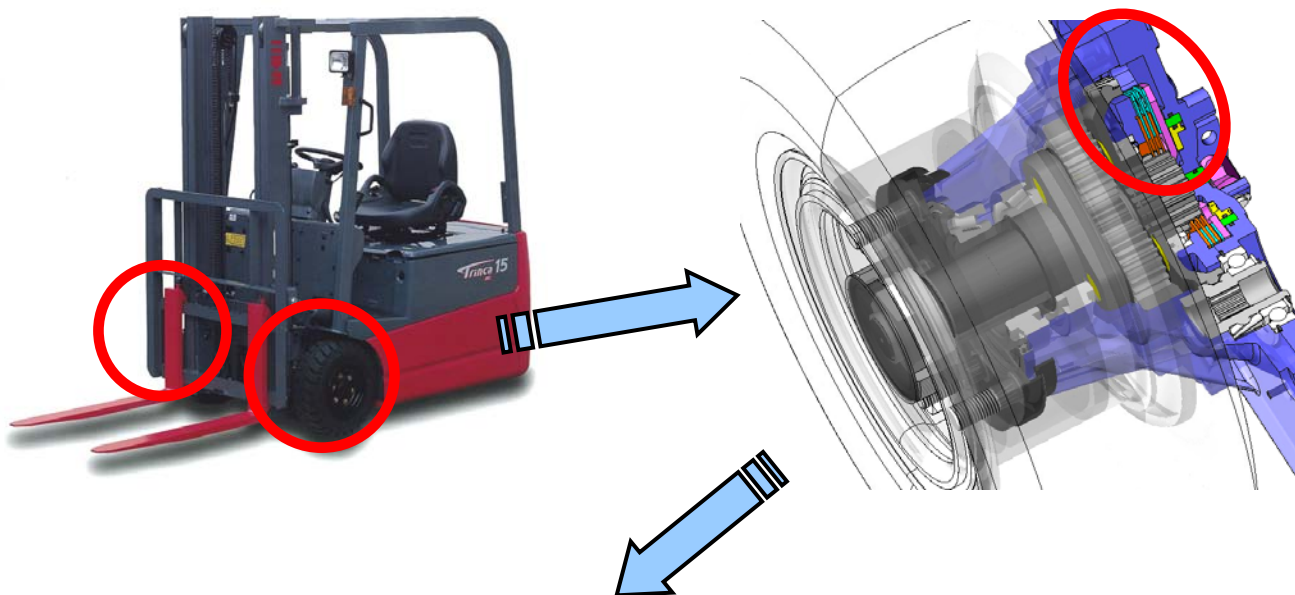

基準不適合発生箇所

動力伝達装置に備えられている制動油圧回路において、回路を形成するインナー Sleeve 取付け部（トランスファーカバー）の加工不良により、インナー Sleeve がゆがんだ状態で取付けられたものがある。

改善の内容

全車両、インナー Sleeve 及びトランスファーカバーを良品に交換するとともに、制動液量の低下を検出するセンサーを取付ける。

注： 内は、交換部品を示す。
 内は、追加部品を示す。