


[改善箇所説明図]

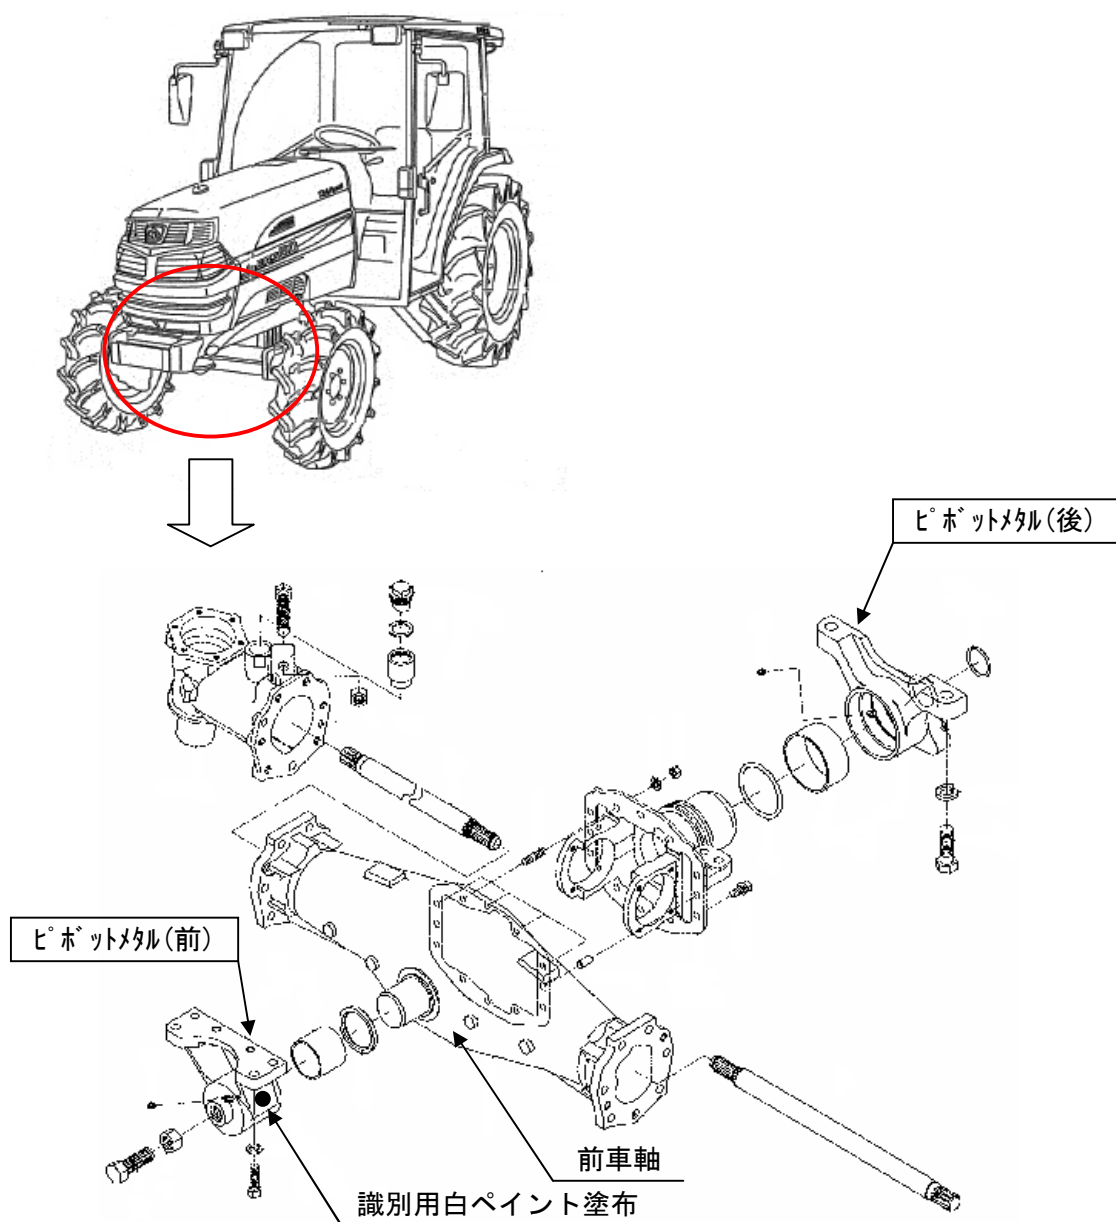

不具合発生箇所

注：□ は、点検、交換部品を示す。

前車軸の取り付け部（ピボットメタル）において、鑄造工程が不適切なため、材質の強度が不足しているものがある。
そのため、当該部位が破損し、前車軸が脱落して走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、当該取り付け部の材質を点検し、不適切なものは良品と交換する。

識別

ピボットメタル(前)に白ペイントを塗布する。