


改善箇所説明図

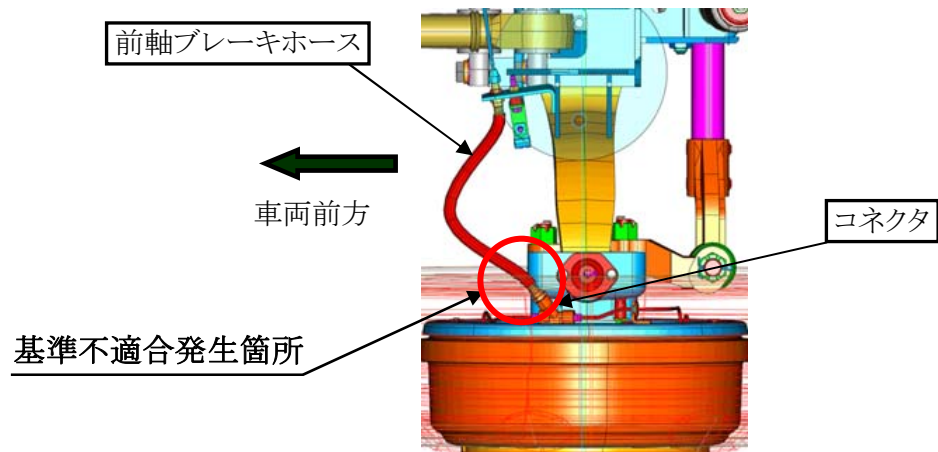

大型バスの前軸ブレーキホースの取り回しが不適切なため、転舵時に当該ホースが屈曲し、損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースからブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブレーキホース及びコネクタを対策品に交換し、取り回しを変更する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：コネクタ(左輪)に白色ペイントを塗布する。