



改善箇所説明図

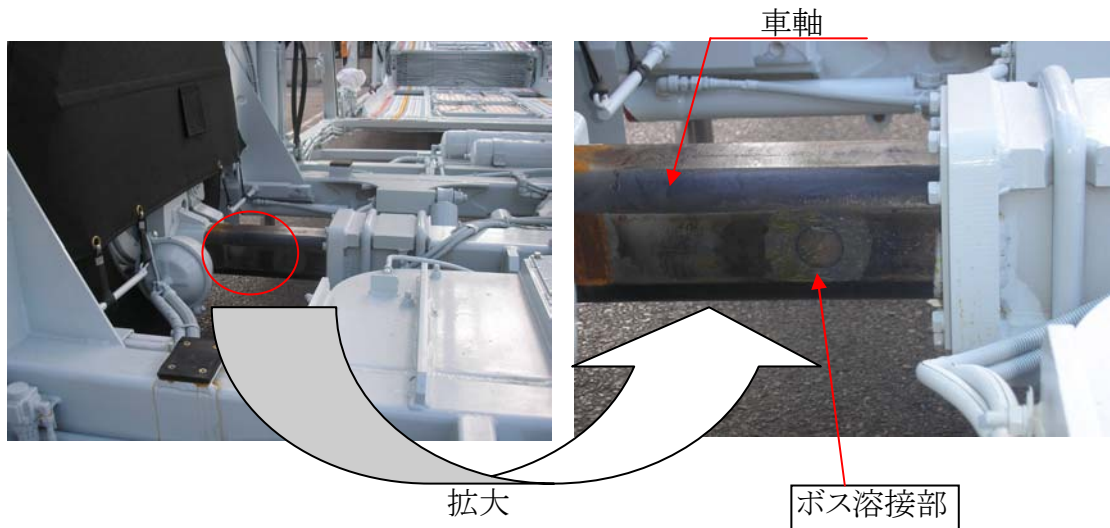

車軸伸縮用シリンダ取付ボス部断面

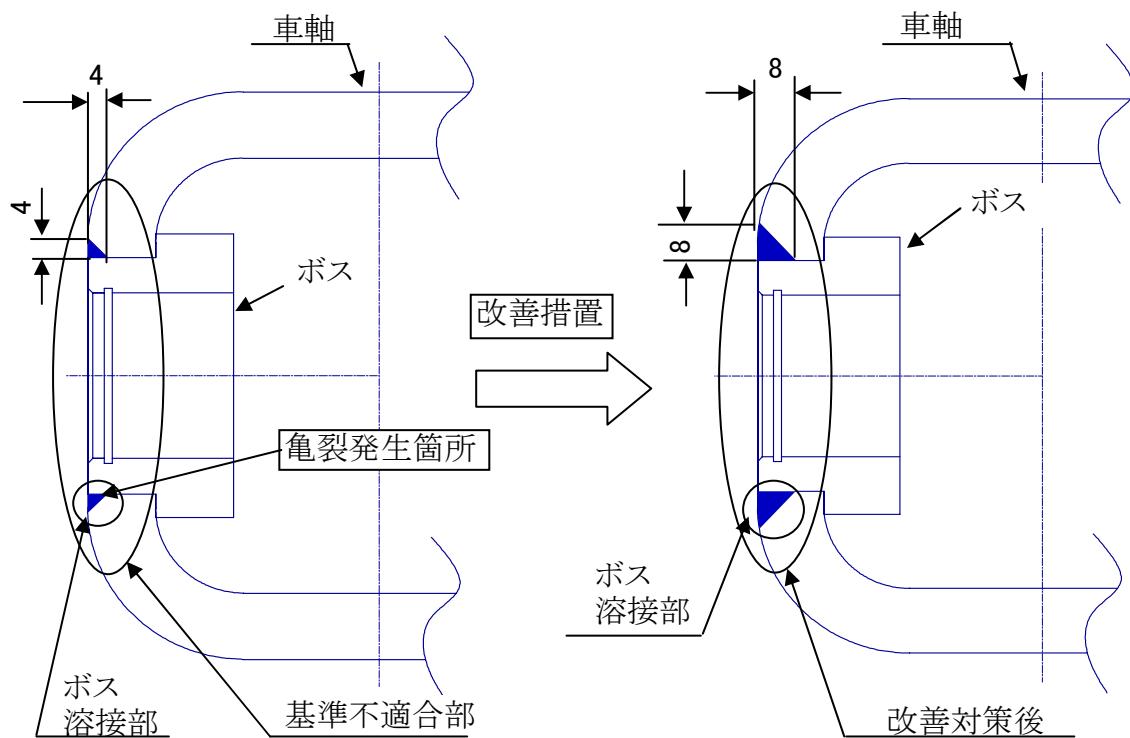

基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因

トレーラの車軸において、車軸伸縮用シリンダ取付ボスの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりボス溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボス溶接部を切除し、溶接強度を増すための加工を行い、再溶接する。