


改善箇所説明図

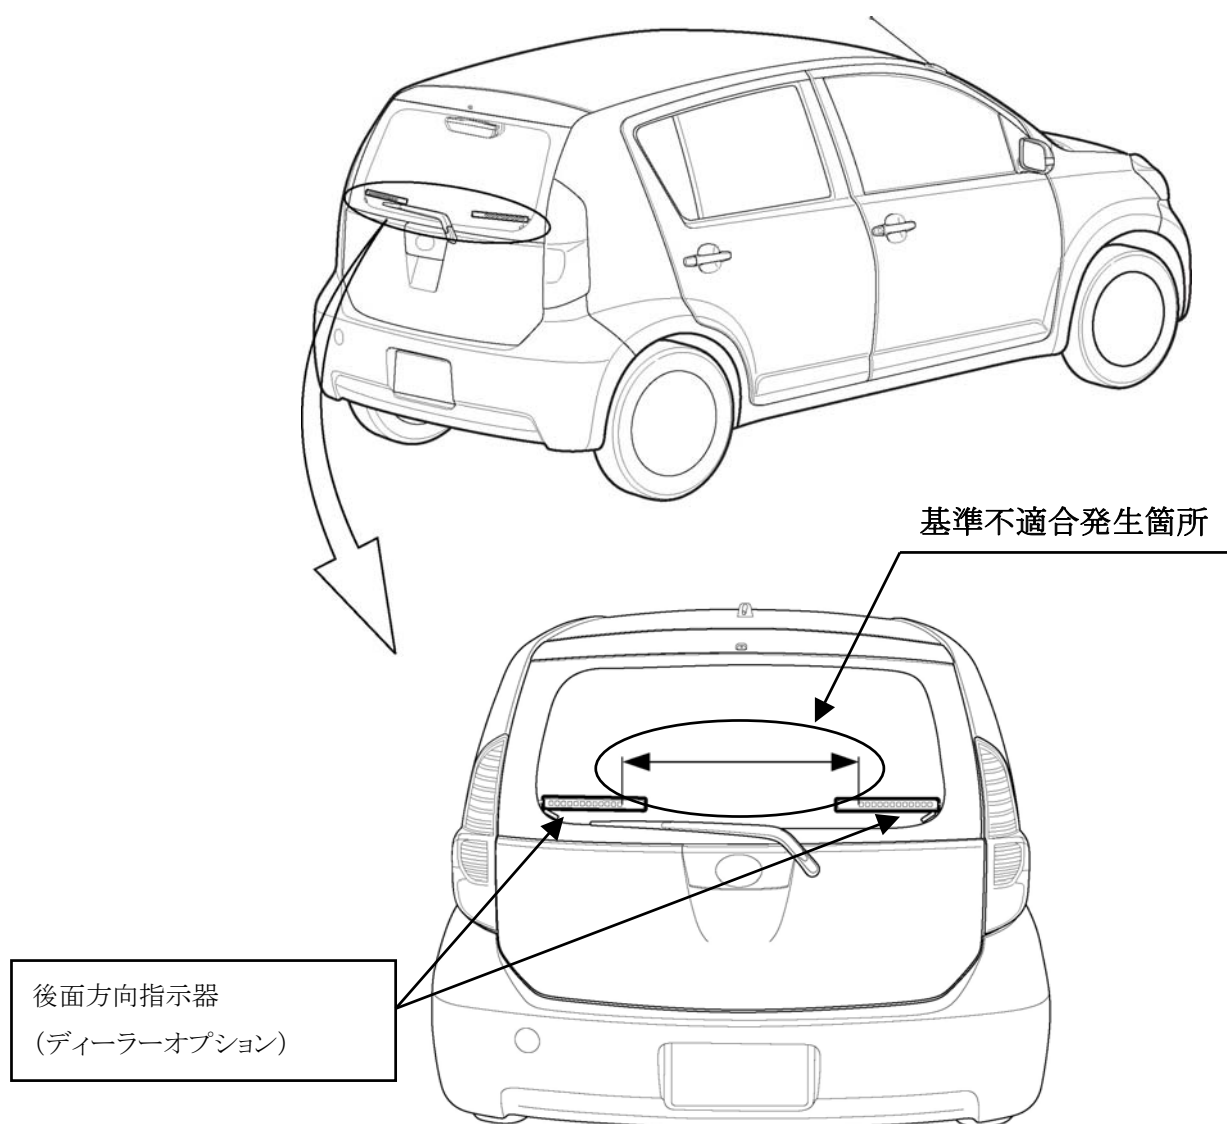

ディーラーオプション部品として販売した後面方向指示器の取り付け指示が不適切なため、当該方向指示器の照明部の最内縁の間隔が不足し、保安基準に適合しない場合がある。

改善の内容

全車両、当該方向指示器の取付位置を点検し、保安基準を満足しないものは方向指示器を取り外す。

注： は取り外し部品を示す。

識別： 改善済車両にはエンジンルーム内左フロントストラット取り付けナット付近に黄色ペイントを塗布する。