
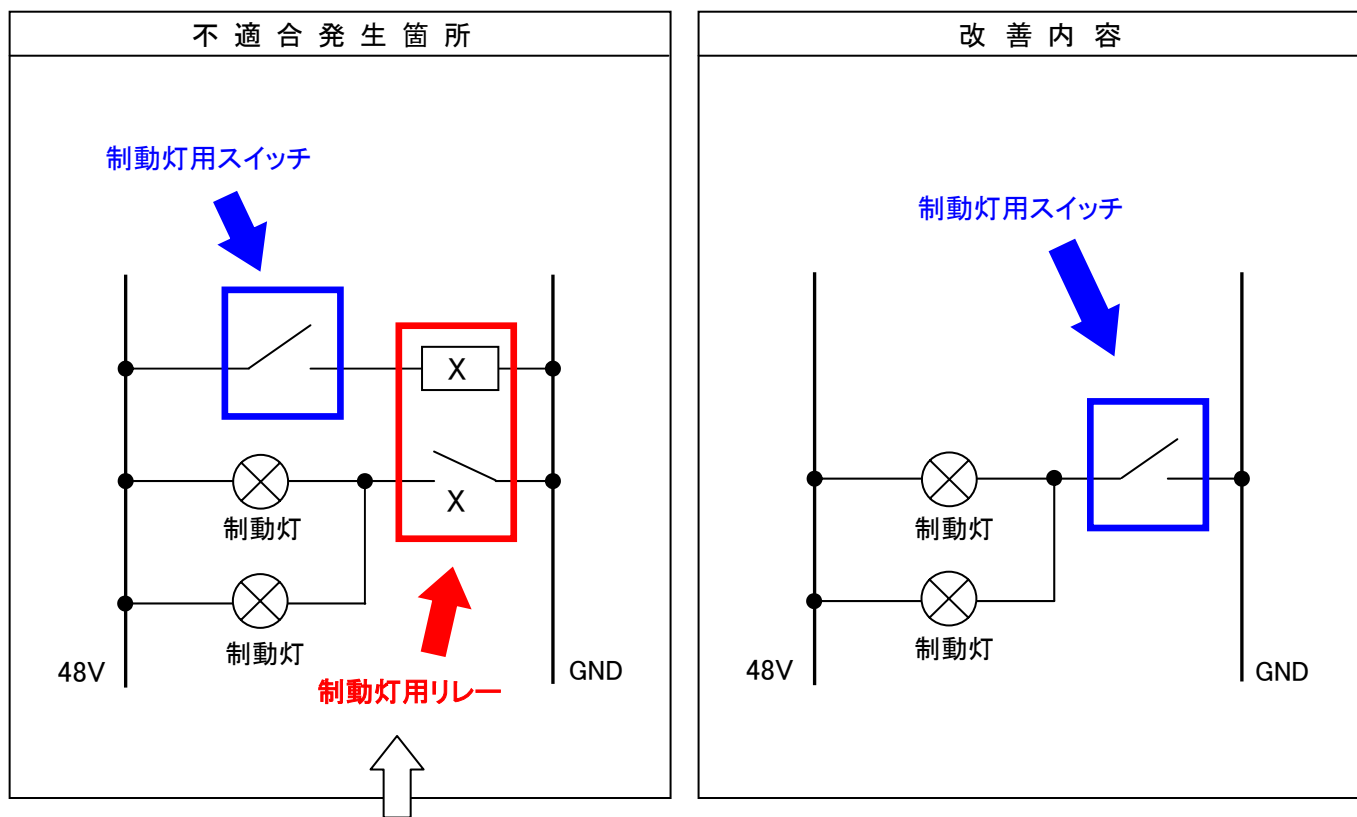


改善箇所説明図

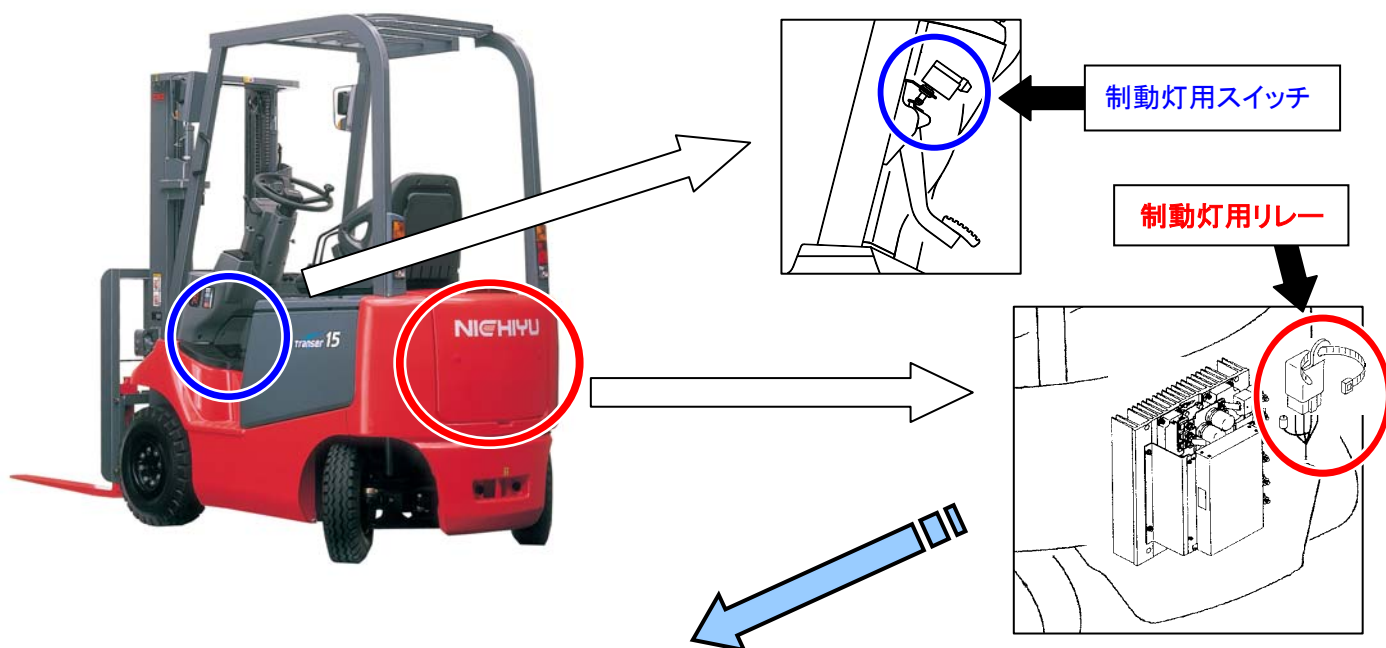

基準不適合発生箇所

制動灯において、制動灯点灯用リレーの容量が不足しているため、頻繁なブレーキ操作により、当該リレーの接点が損傷する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点が固着し、制動灯が点灯したままの状態となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リレーを取外し、制動灯点灯用回路を変更する。