



改善箇所説明図

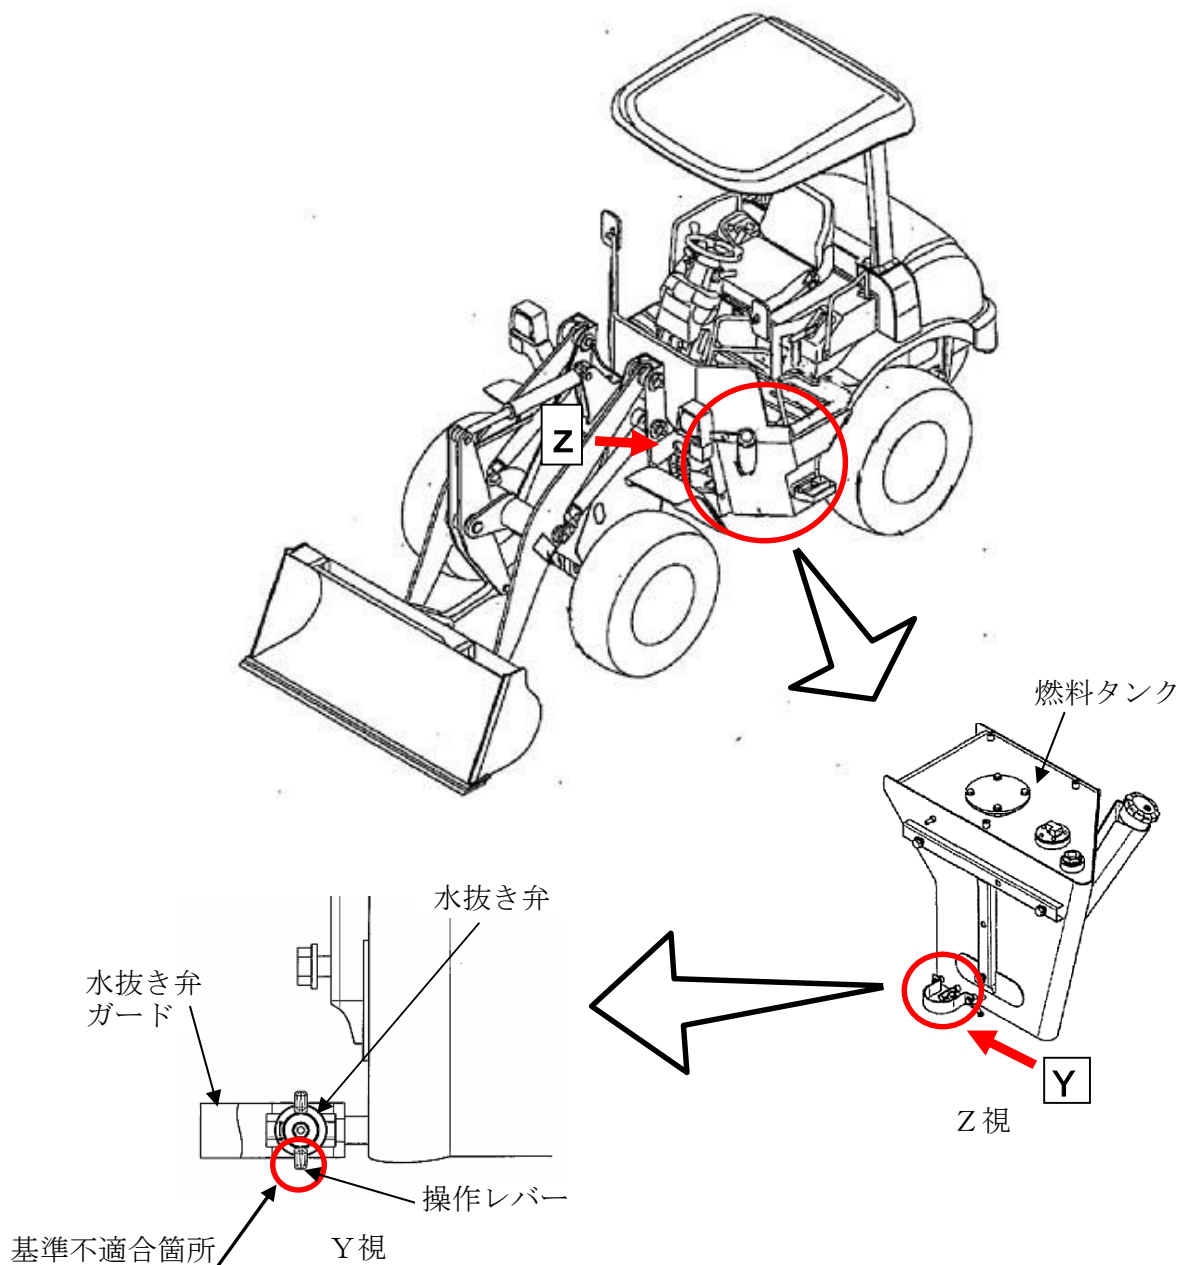

（燃料タンクに備えられている水抜き弁において、取り付け角度が不適切なため、悪路走行時に当該水抜き弁の操作レバーが路面等と接触する可能性がある。そのため、当該水抜き弁が開き燃料が漏れるおそれがある。）

改善の内容

全車両、水抜き弁の取り付け角度を変更する。

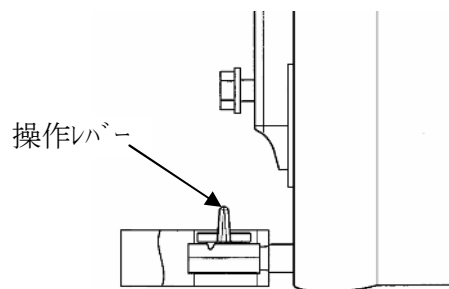

識別

操作レバーの向きで識別可能。