



改善箇所説明図①

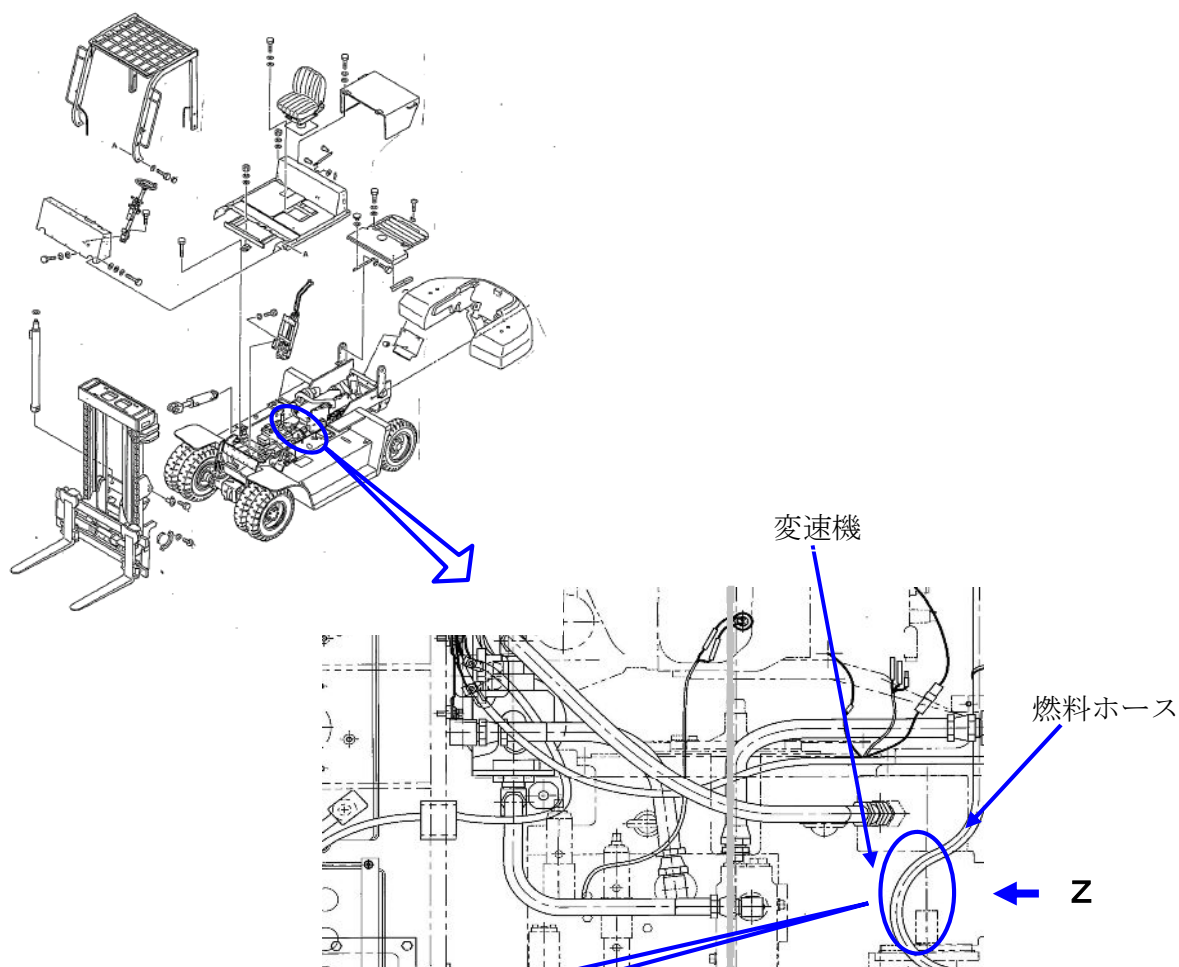

<改善前>

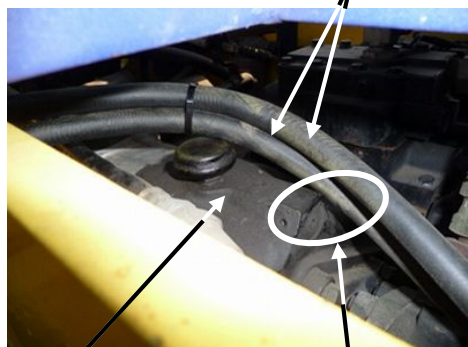

<改善後>



注：□ は追加部品を示す。

燃料装置において、燃料ホースの取回しが不適切なため、当該ホースが変速機と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースに保護材を追加し、クリップで固定する。なお、ホースに損傷があるものは新品に交換する。

識別

保護材とクリップが装着されていることで識別可能