


改善箇所説明図②

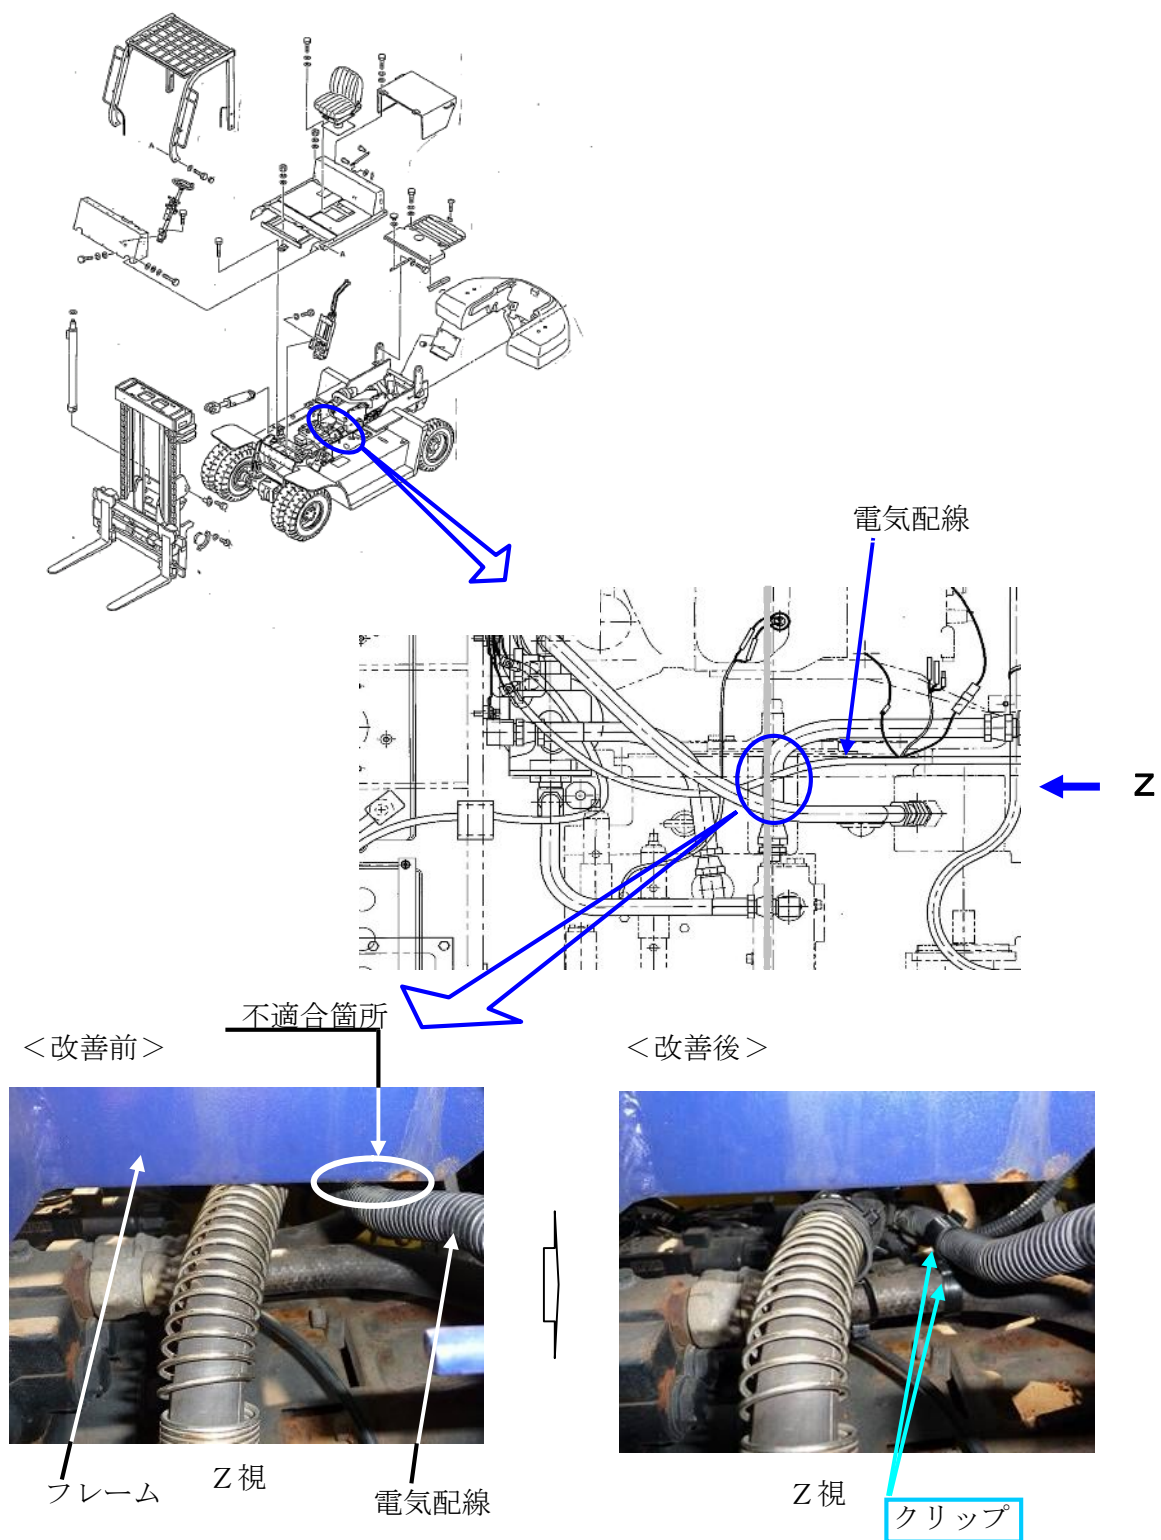

注：□ は追加部品を示す。

メインハーネスの配索が不適切なため、当該ハーネスがフレームと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスに固定クリップを追加する。なお、電気配線に損傷があるものは新品に交換する。

識別

クリップが装着されていることで識別可能