


改善箇所説明図③

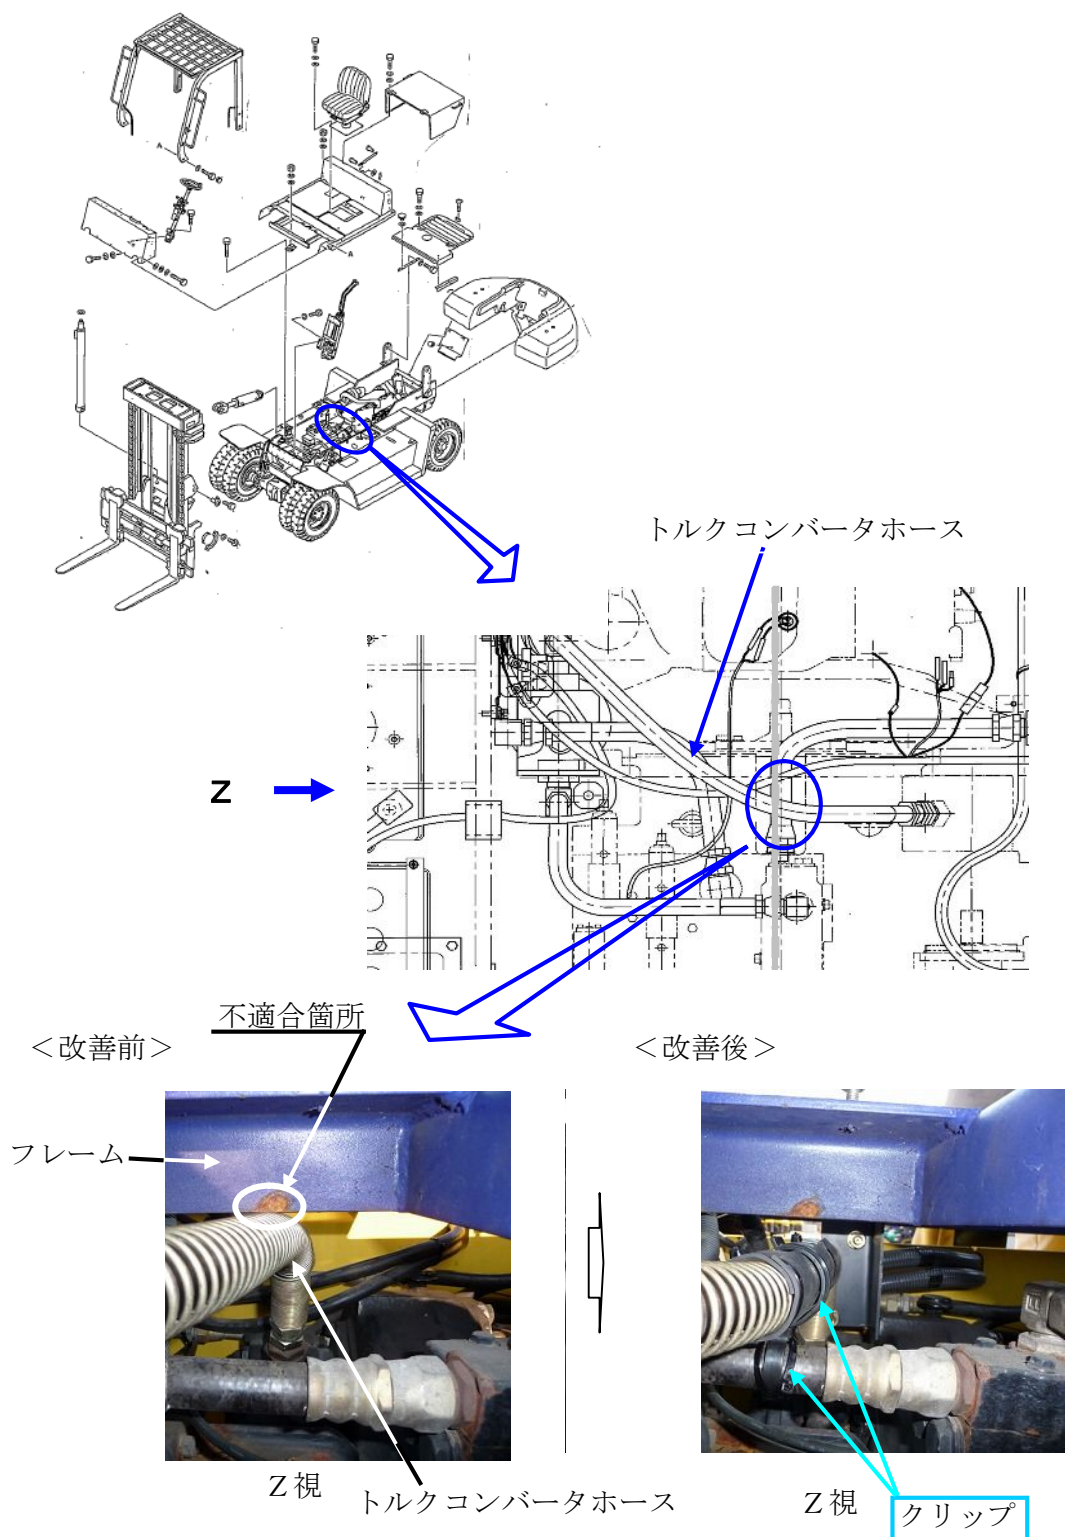

注：□ は追加部品を示す。

（動力伝達装置において、トルクコンバータホースの取回しが不適切なため、当該ホースがフレームと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該ホースが損傷し、最悪の場合、オイルが漏れ走行不能になるおそれがある。）

改善の内容

全車両、当該ホースに固定クリップを追加する。なお、ホースに損傷があるものは新品に交換する。

識別

クリップが装着されていることで識別可能