


## 改善箇所説明図 ②

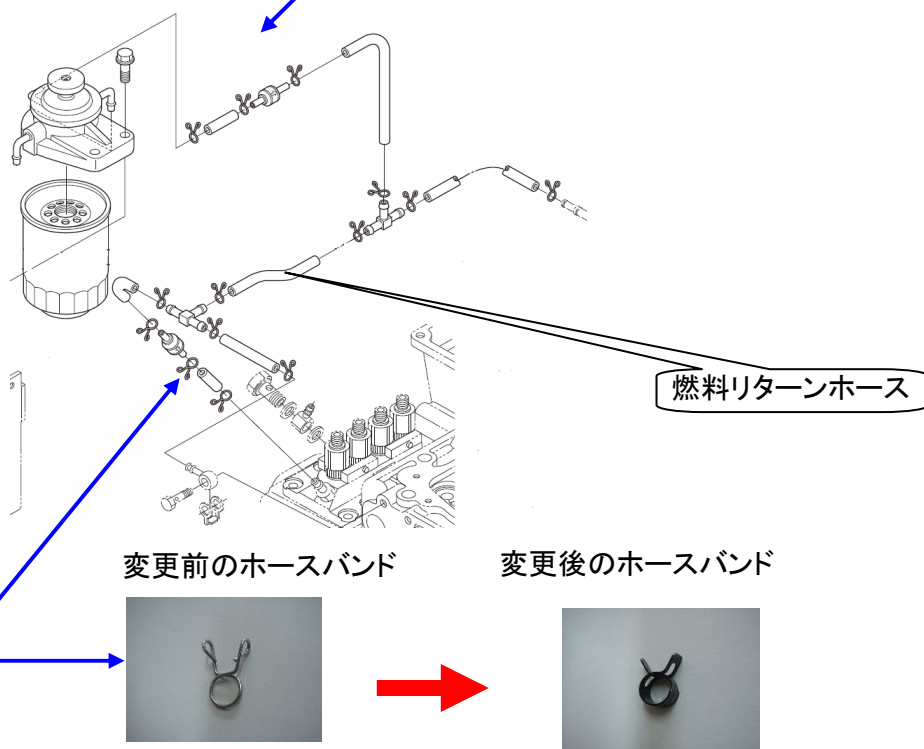

### 基準不適合発生箇所

燃料装置に備えられている燃料リターンホースにおいて、ホースバンドの締付け力が不足しているため、低温時に燃料が凍結し内圧が上昇した際、当該ホースが抜ける場合がある。そのため燃料が漏れ、最悪の場合火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ホースバンドを対策品に交換する。

### 識別

外観で識別できるため、特別な識別表示は行わない。