


改善箇所説明図③

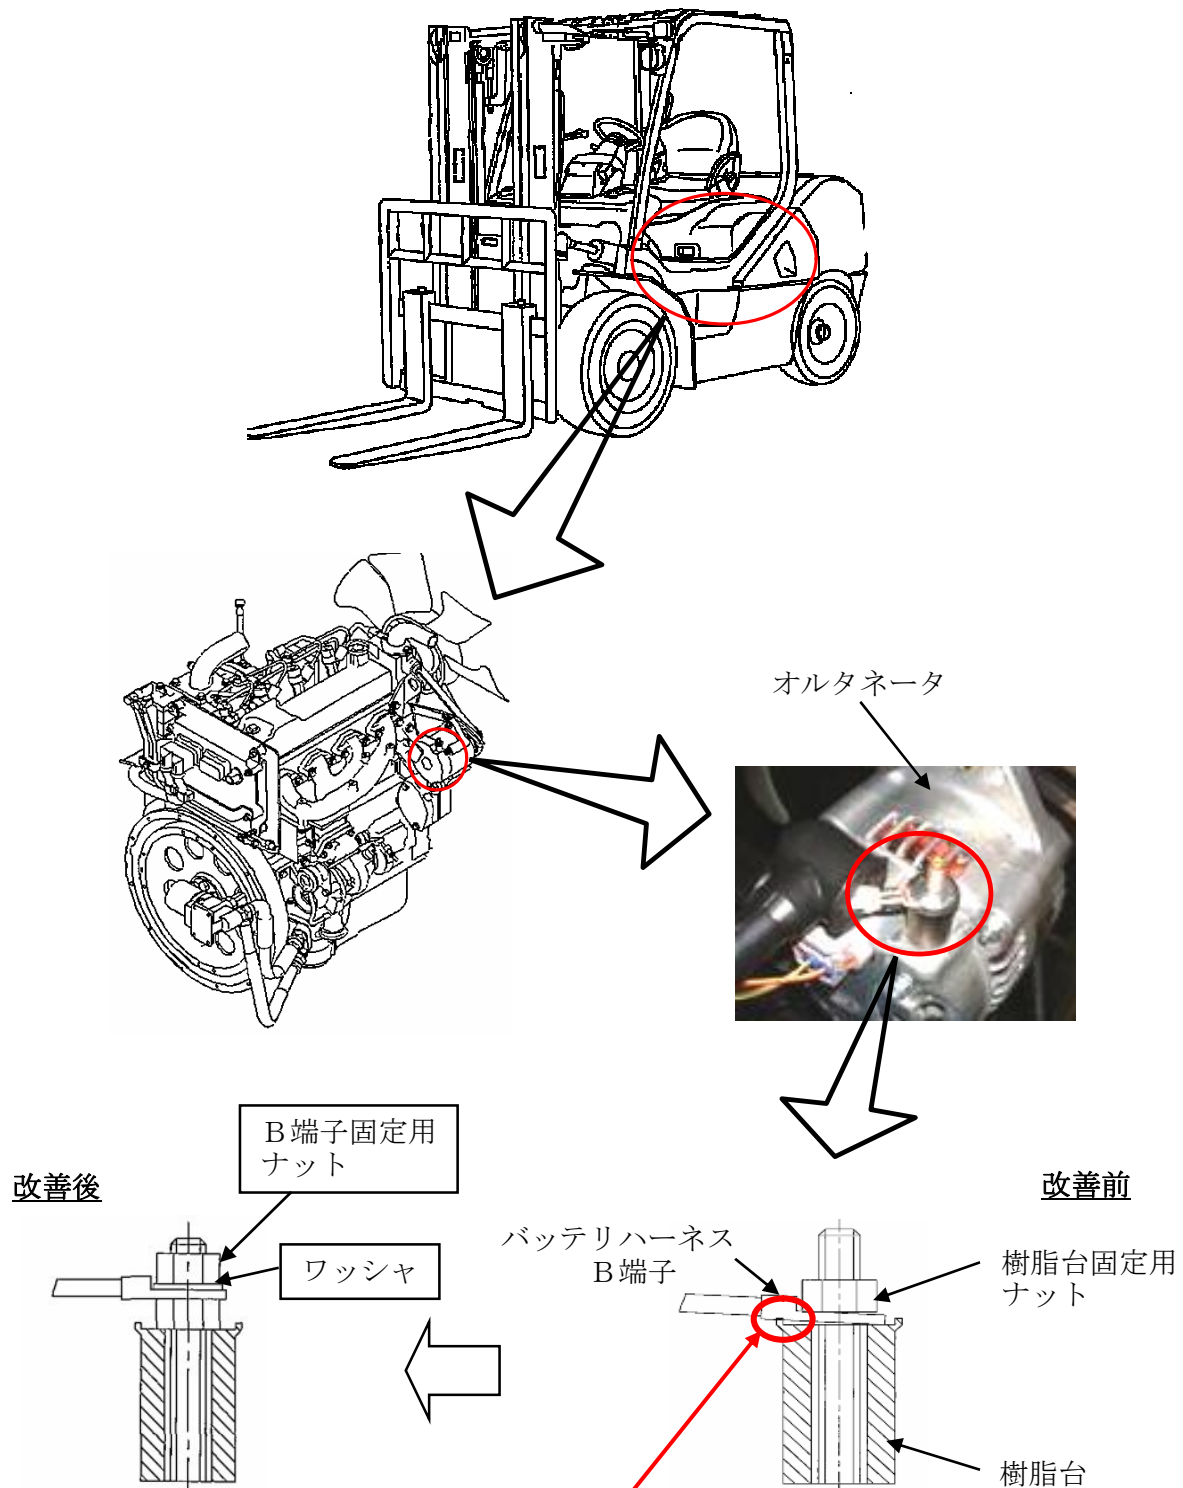

注：□は追加部品を示す。

基準不適合発生箇所

（オルタネータに接続されているバッテリーハーネスにおいて、接続方法が不適切なため、当該接続部が緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バッテリーが充電されなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。）

改善の内容

全車両、バッテリーハーネスの接続方法を正規な接続方法に変更する。

識別：オルタネータ側面に白色ペイントを塗布する。

白色ペイント塗布

