


改善箇所説明図

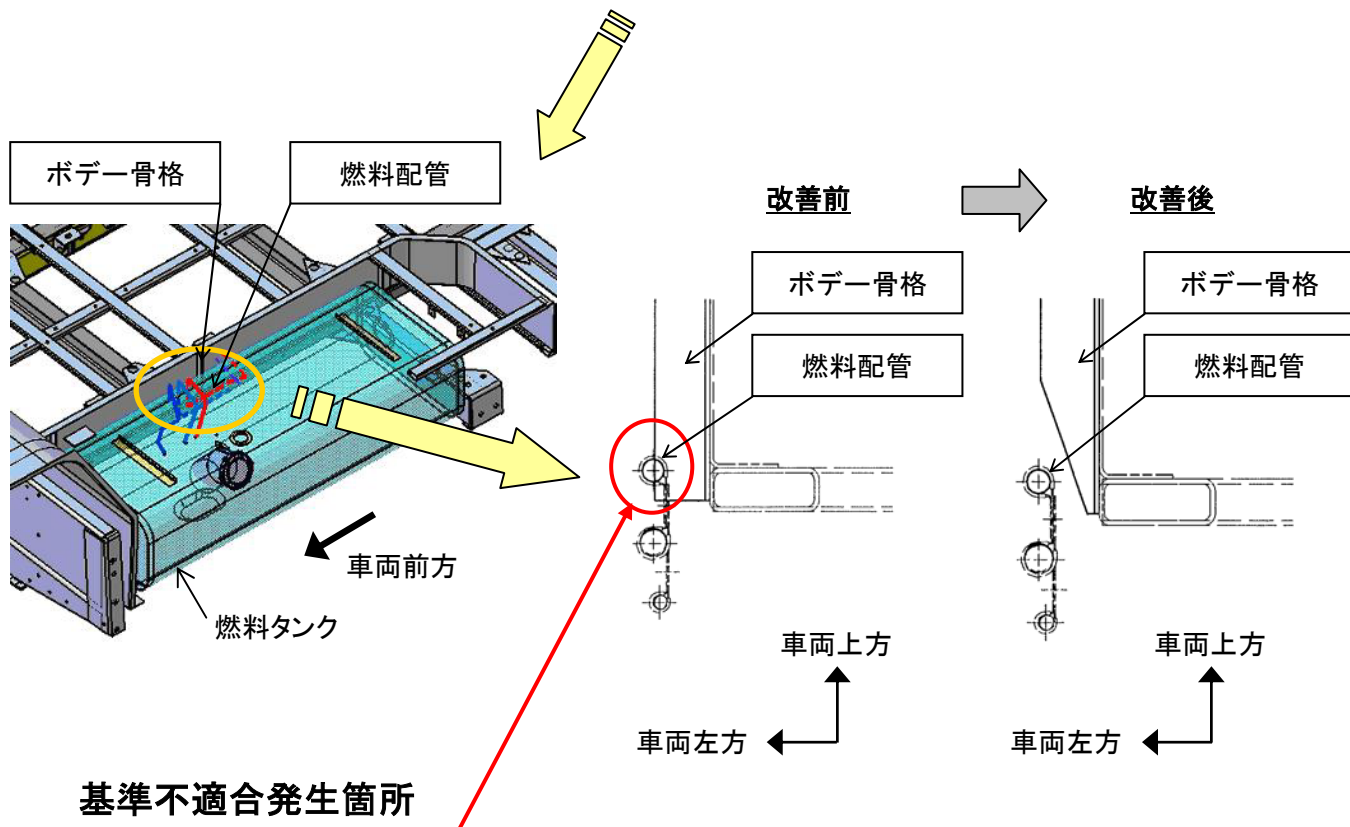

ハイブリッドバスにおいて、ボデー骨格の形状が不適切なため、燃料配管に干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料配管が損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、干渉部位のボデー骨格を補修し、燃料配管との隙間を確保する。また、燃料配管に損傷がある場合は新品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB80」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。