


改善箇所説明図

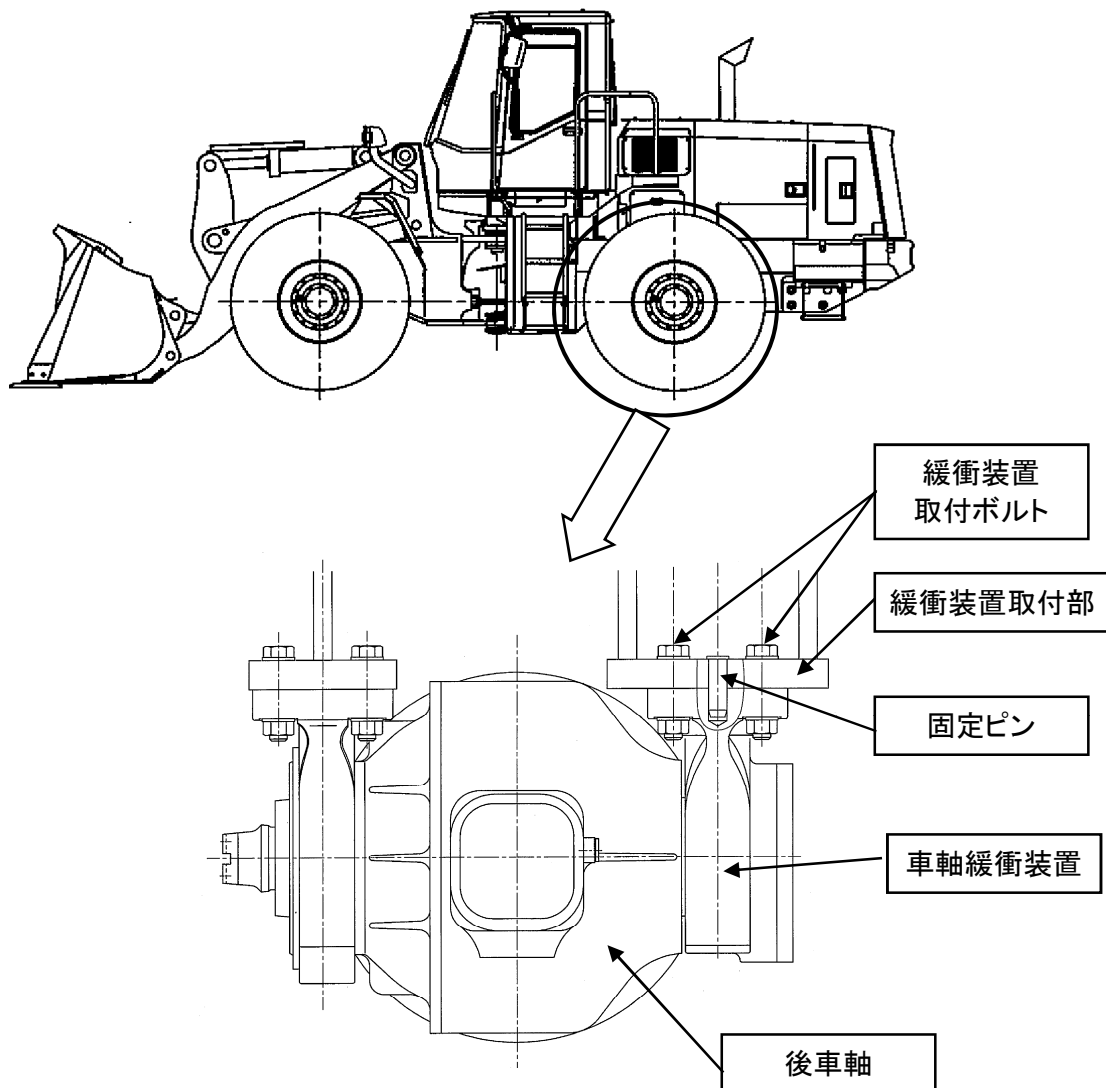

不具合内容

後車軸の緩衝装置取付け部において、固定ピン取付け穴の加工が不適切なため、当該取付け部にずれが生じる場合がある。そのため、そのまま使用続けると、緩衝装置取付けボルトが折損し、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、緩衝装置取付けボルトを対策品に交換する。

識別：緩衝装置取付ボルト(黒色)に白ペインとで印を入れる。