


## 改善箇所説明図

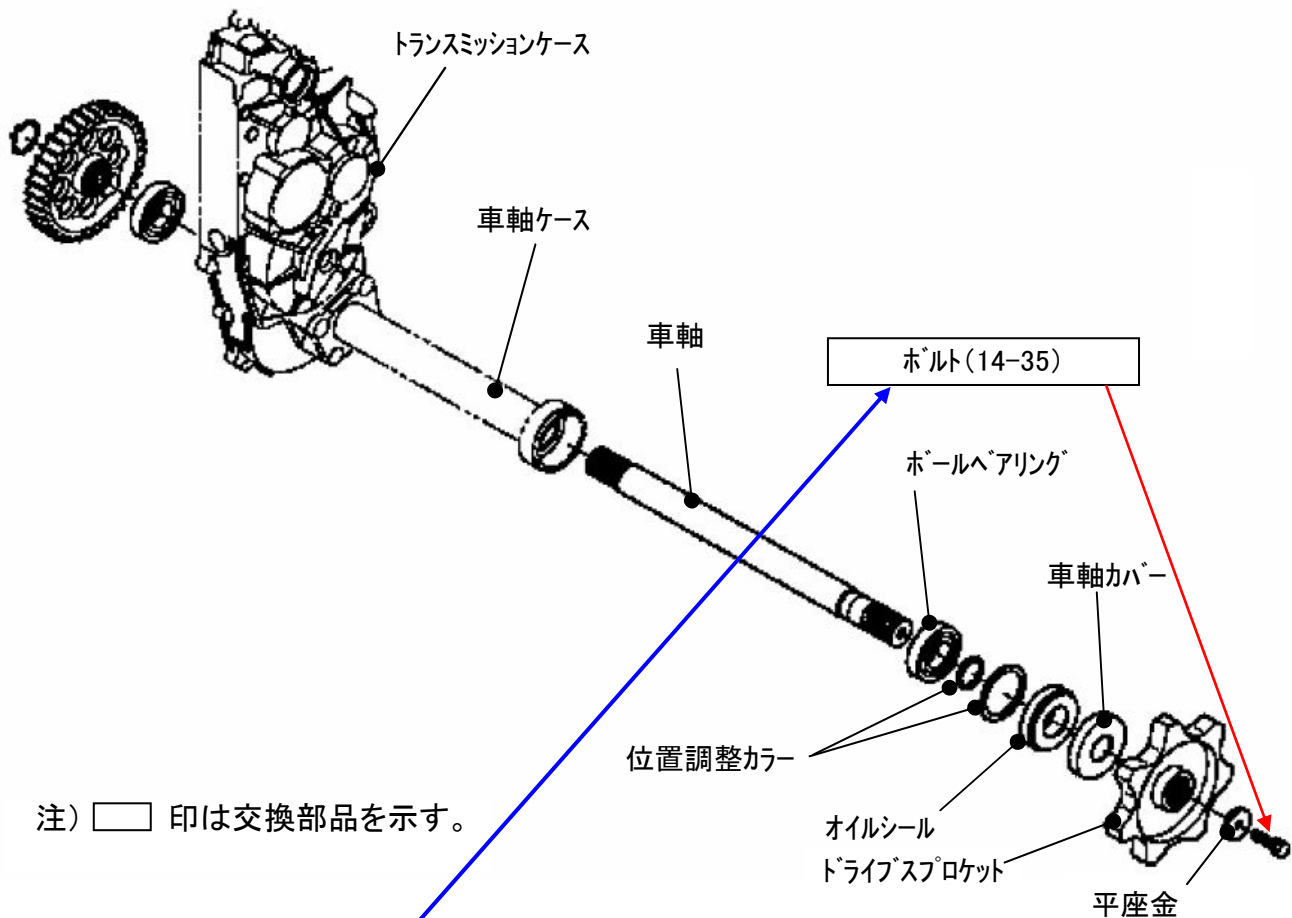

注) □ 印は交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所:

刈取脱穀作業車の走行装置において、ドライブスプロケット取付けボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ボルトが折損し、最悪の場合、ドライブスプロケットが脱落するため走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、ドライブスプロケット取付けボルトを対策品に交換し、締付トルクを上げて締付ける。

### 識別:

ボルトを指示トルクで締付後、頭部に白ペイントを追加する。