


改善箇所説明図



(写真はトレス車)

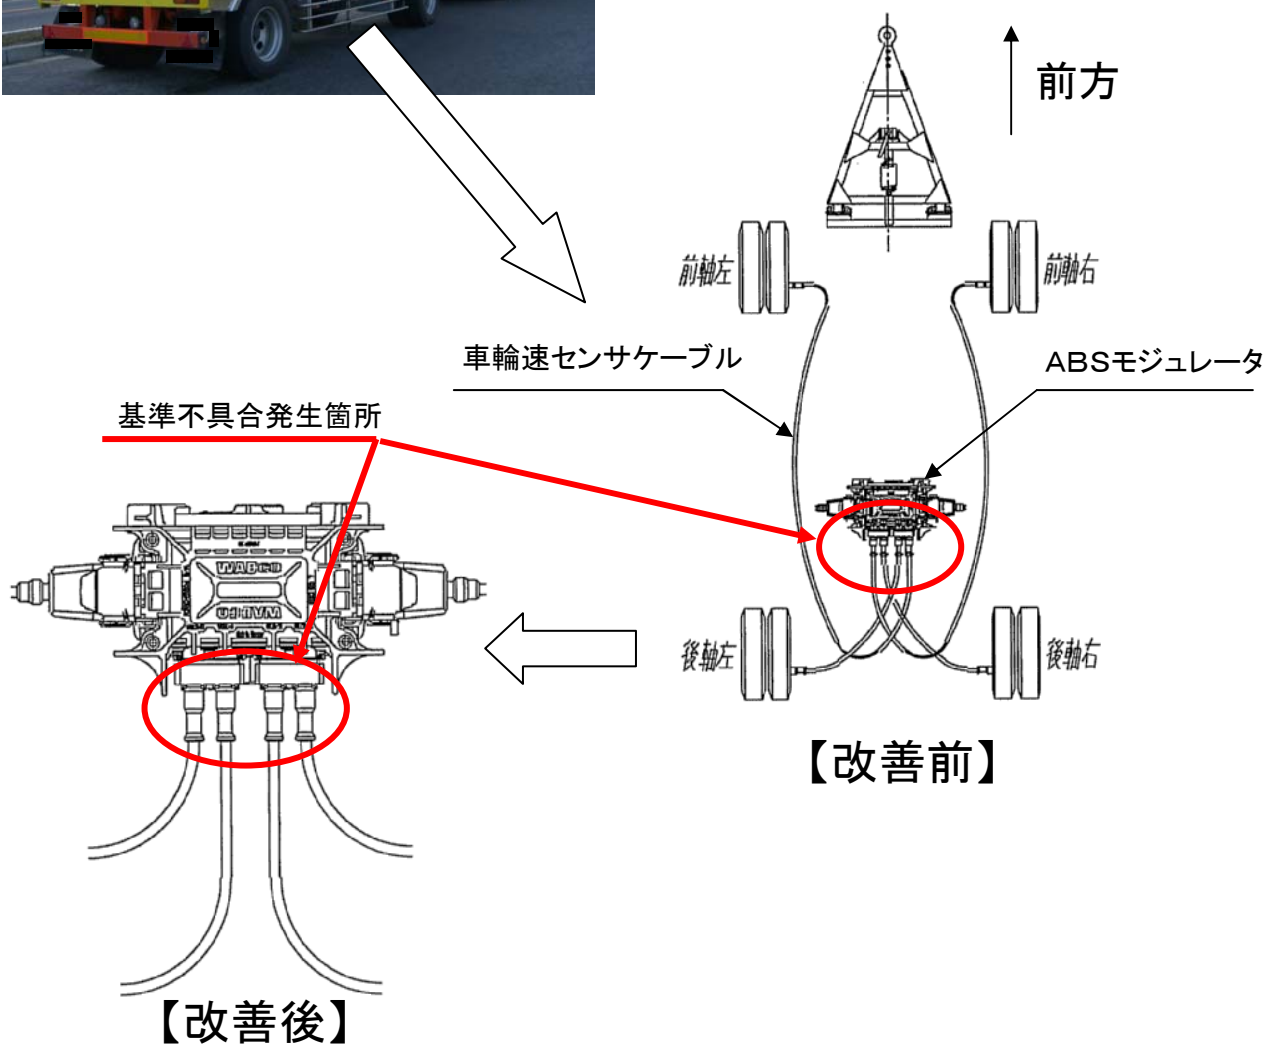

【基準不適合箇所】

アンチロックブレーキシステム (ABS)において、制御器 (モジュレータ) へ接続する後輪の回転速度検出センサー配線が、左右逆に接続されているものがある。そのため、ABS制御が正しく行われないおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ABS速度センサーの配線を点検し、左右逆に接続されているものは正しく接続する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.2419のリコール対策済みステッカーを貼付ける。