


改善箇所説明図

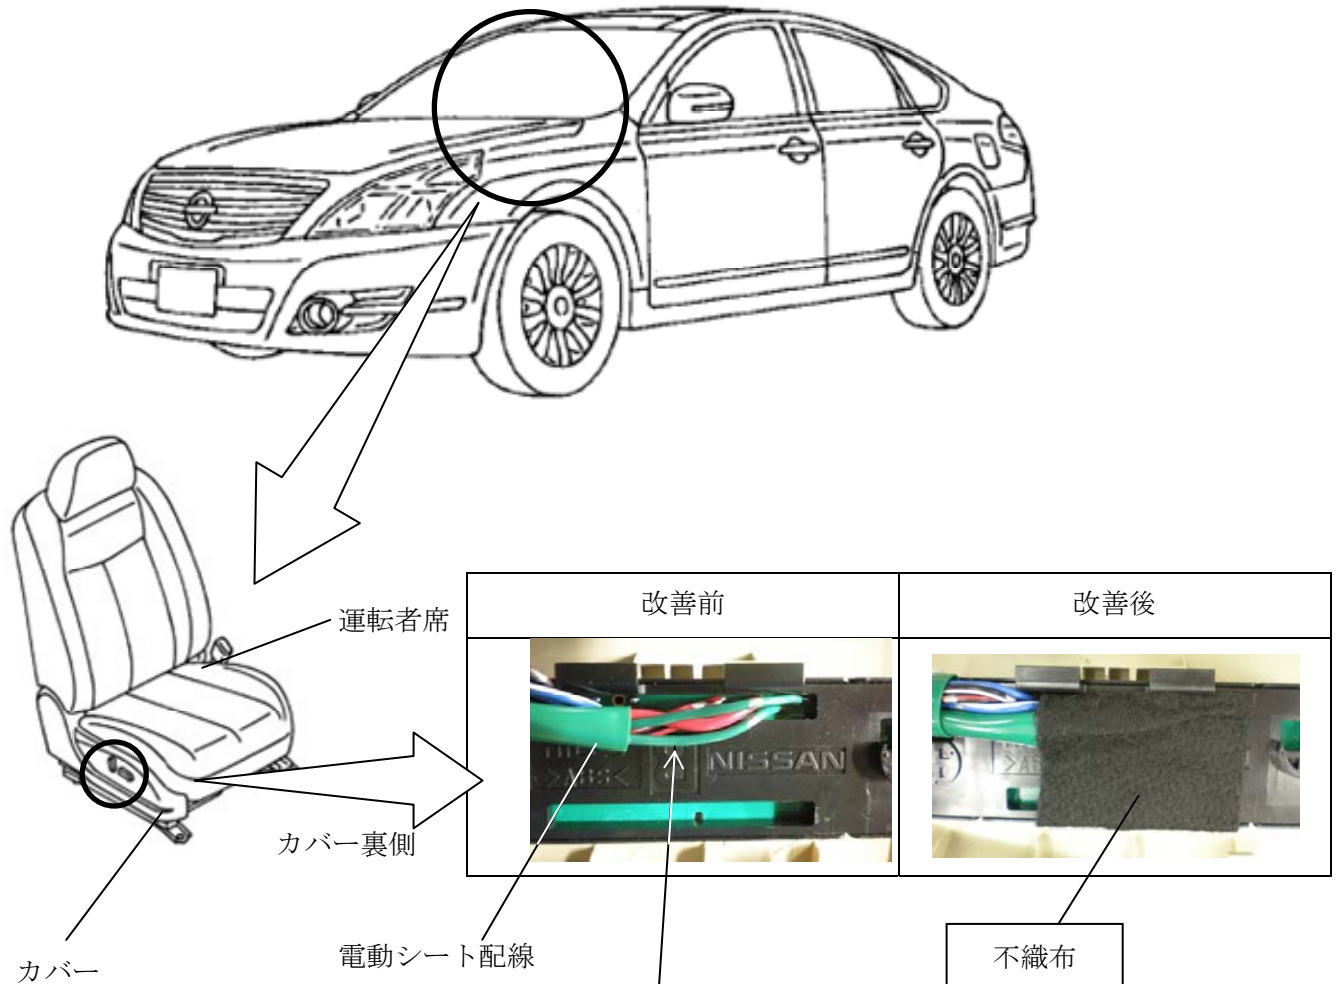

基準不適合発生箇所

運転者席横のカバー取付作業が不適切なため、電動シートの配線を傷つけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡して、走行中にシートが動くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電動シートの配線に不織布を取り付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、追加部品を示す。