


[改善箇所説明図]

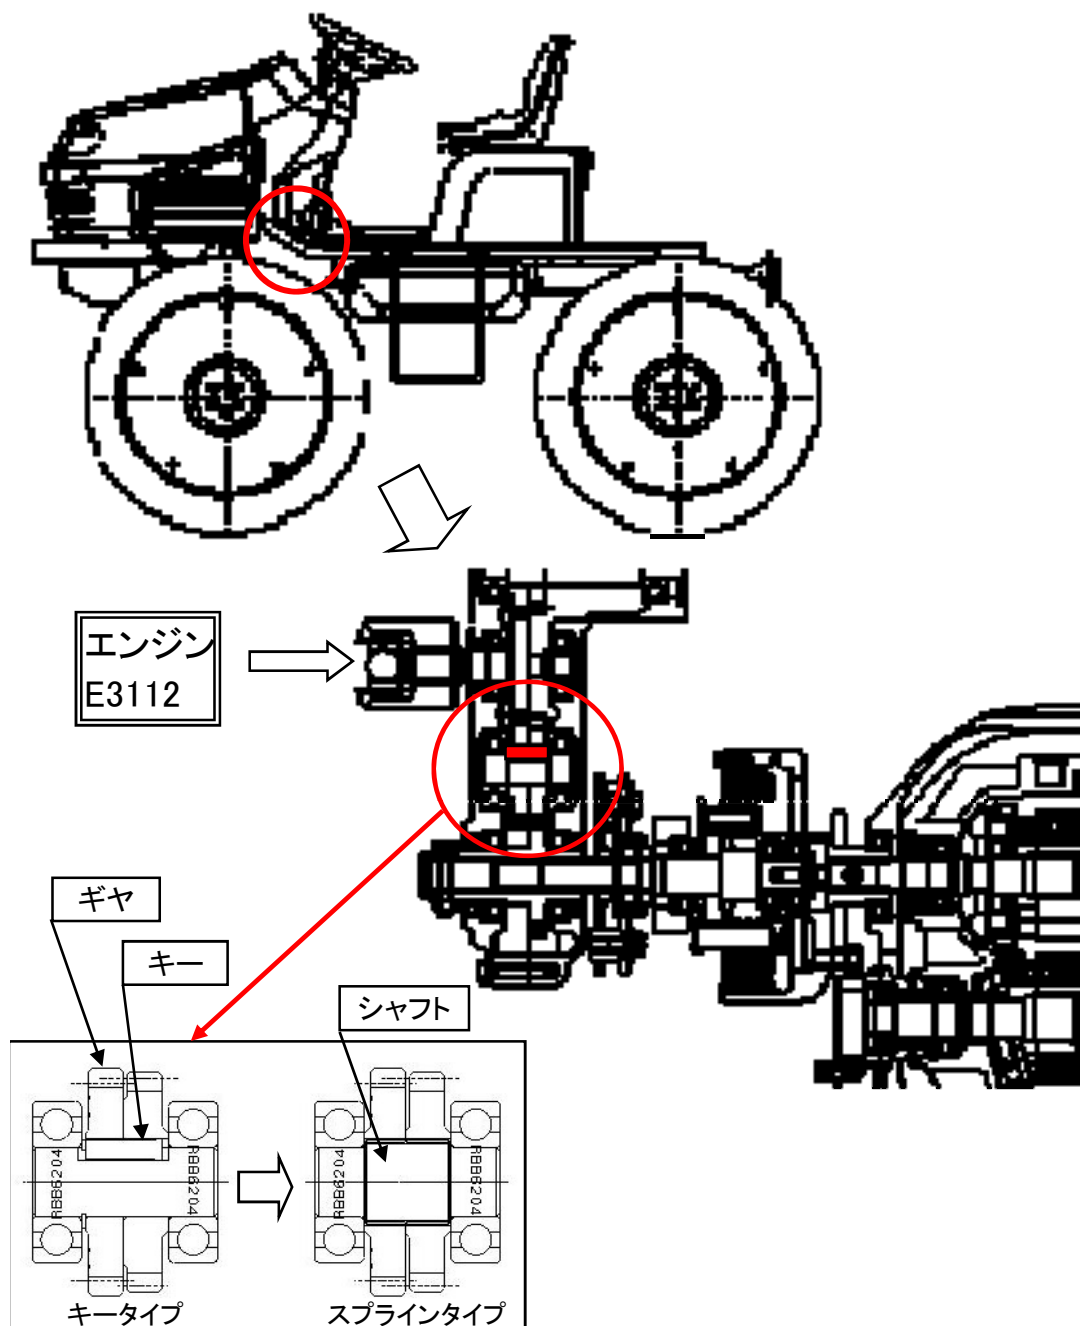

不具合発生箇所

注： は、交換部品を示す。

農耕トラクタの動力伝達装置において、内部のギヤの固定方法が不適切なため、エンジンアイドリング時の脈動によりギヤ固定用キーが破損する場合がある。そのため、動力が伝達出来ず走行不能になる

改善内容

全車両、当該ギヤとシャフトを対策品に交換し、ギヤの固定方法を変更する。

識別