


改善箇所説明図

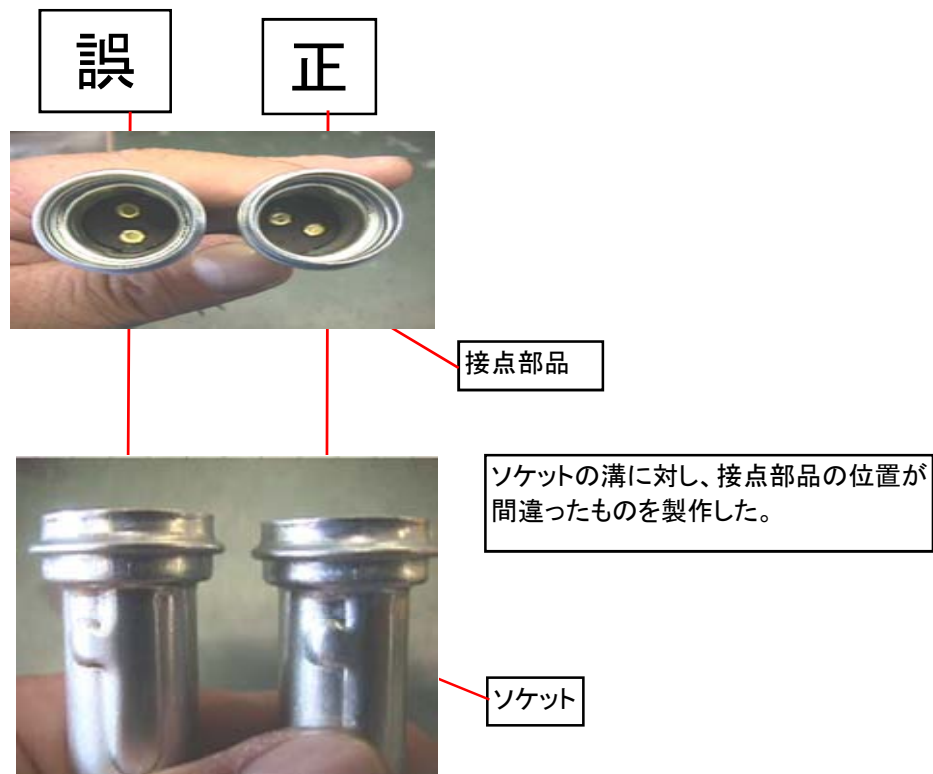

基準不適合の内容

塵芥車の車両後部に備えている尾灯兼用の制動灯において、ソケットの端子部が間違っており取り付けられたものがある。そのため、走行時の振動等により、電球とソケットが接点不良を起こし、不点灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ソケットを点検し、誤った部品が付いている場合には、当該灯火を正規品に交換する。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 2435のステッカを貼付する。