




改善箇所説明図

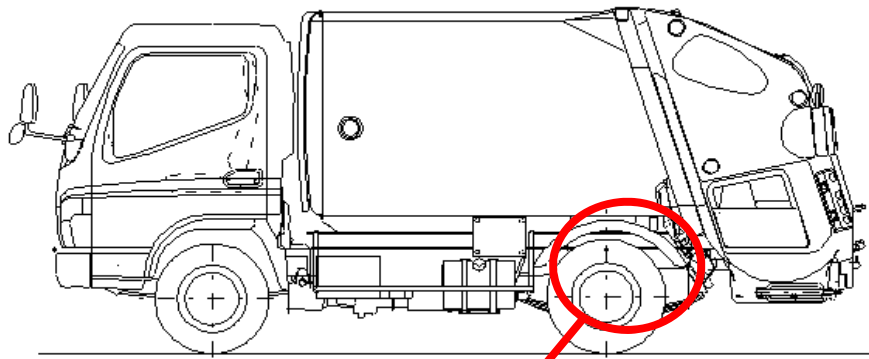

改善前

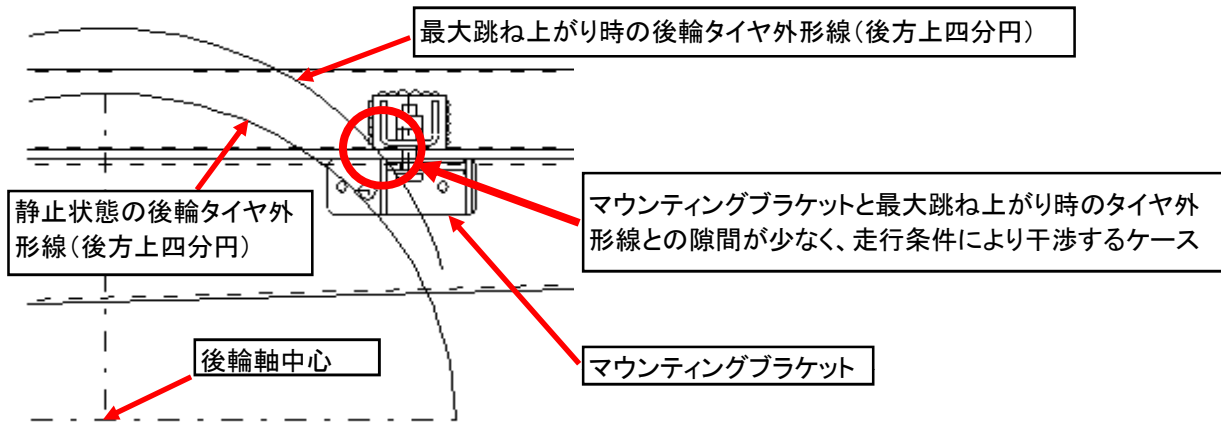

改善後

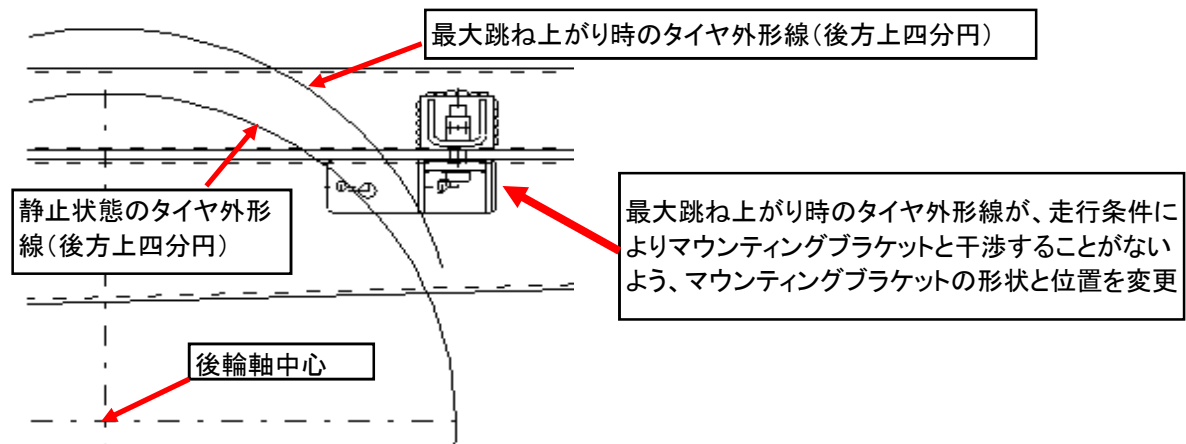

基準不適合の内容

塵芥車において、荷台をシャシフレームに固定するマウンティングブラケットと後輪タイヤの隙間確保が不適切なため、段差乗り上げ時などに、後輪内側のタイヤが接触し損傷するおそれがある。

改善の内容

マウンティングブラケットの位置を変更し、隙間を確保する。また、当該タイヤを点検し、接触による損傷があるものはタイヤを新品に交換する。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 2436のステッカを貼付する。