


改善箇所説明図

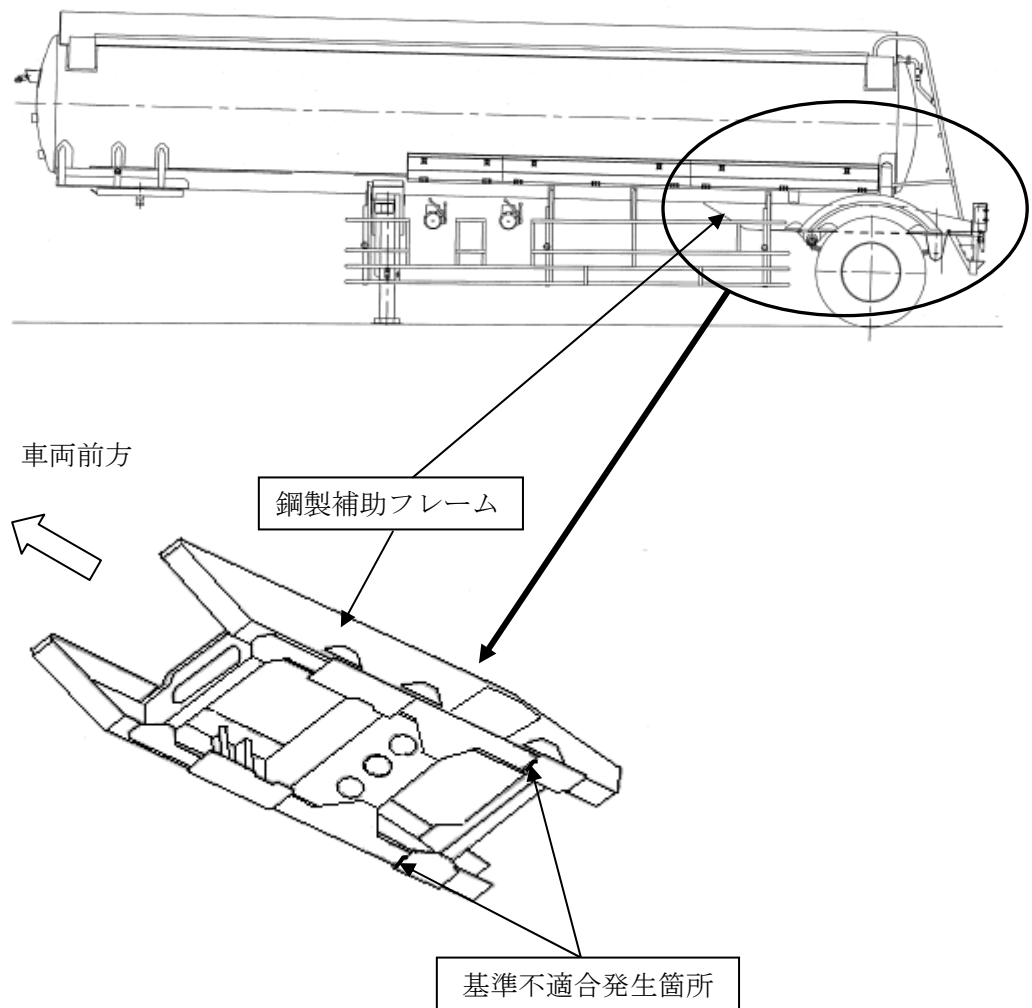

〔タンクセミトレーラにおいて、鋼製補助フレームに追加した補強材の溶接部に溶け込み不足があり、そこが起点となってフレームに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。〕

改善の内容

全車両、鋼製補助フレームを対策品と交換する。