


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

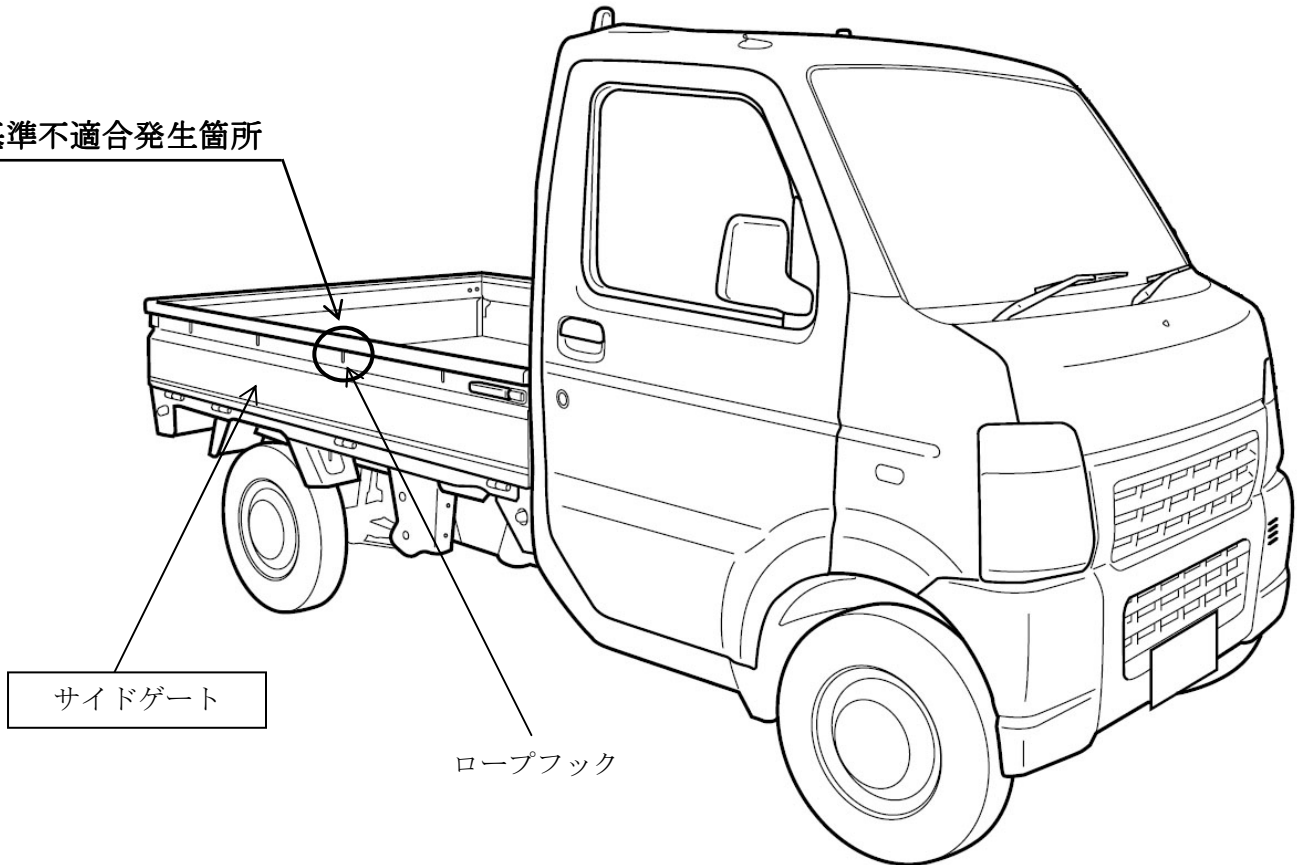

右側サイドゲートのロープフックの溶接が不適切なため、サイドゲートとの溶接強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該フックが脱落し、最悪の場合、積載物が落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、右側サイドゲートを点検し、対象となるものはサイドゲートを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。