


改善箇所説明図

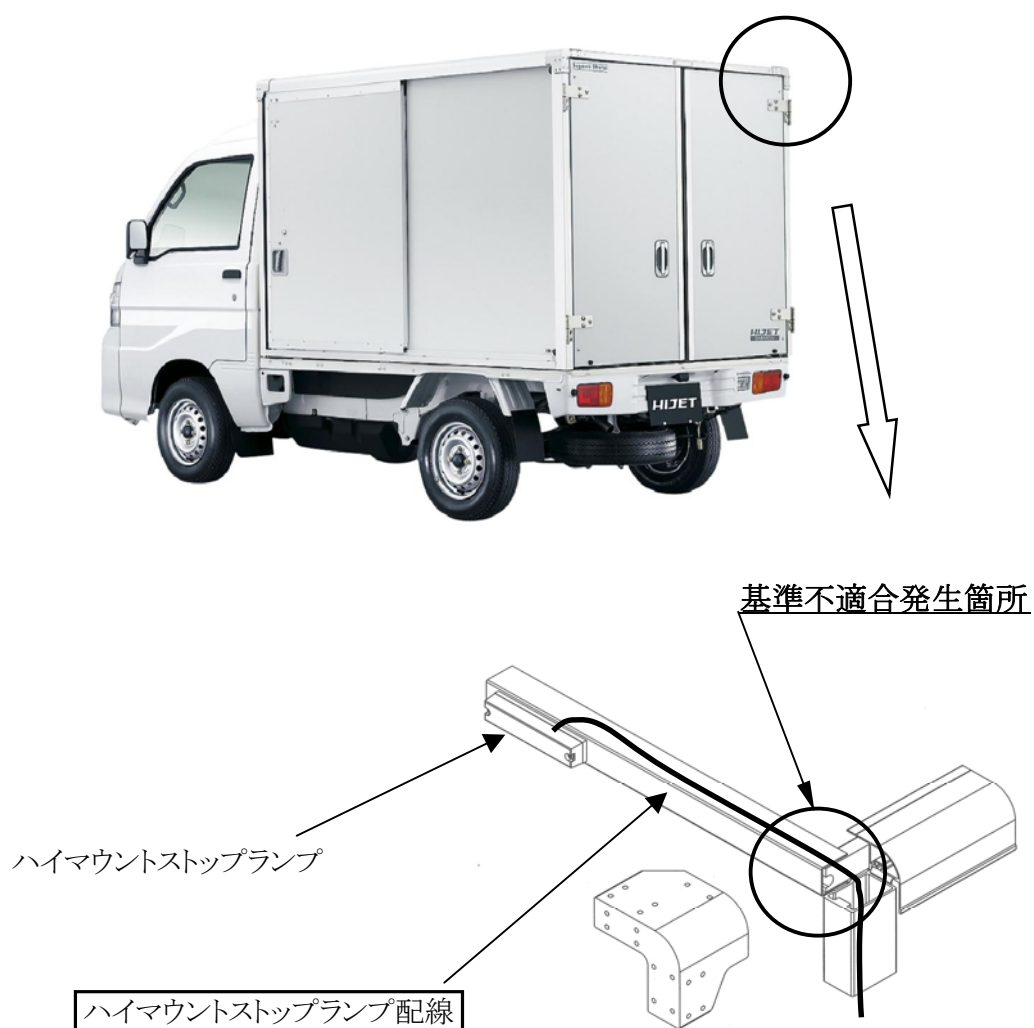

簡易保冷库搭載車において、ハイマウントストップランプ配線経路が不適切なため、保冷库組立て時に当該配線の被覆を傷つけたものがある。そのため、車両走行時の振動等で配線が短絡しヒューズが切れて、ハイマウントストップランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイマウントストップランプ配線を交換し、プロテクタを追加する。

注： は交換部品を示す。

識別： エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。