


改善箇所説明図

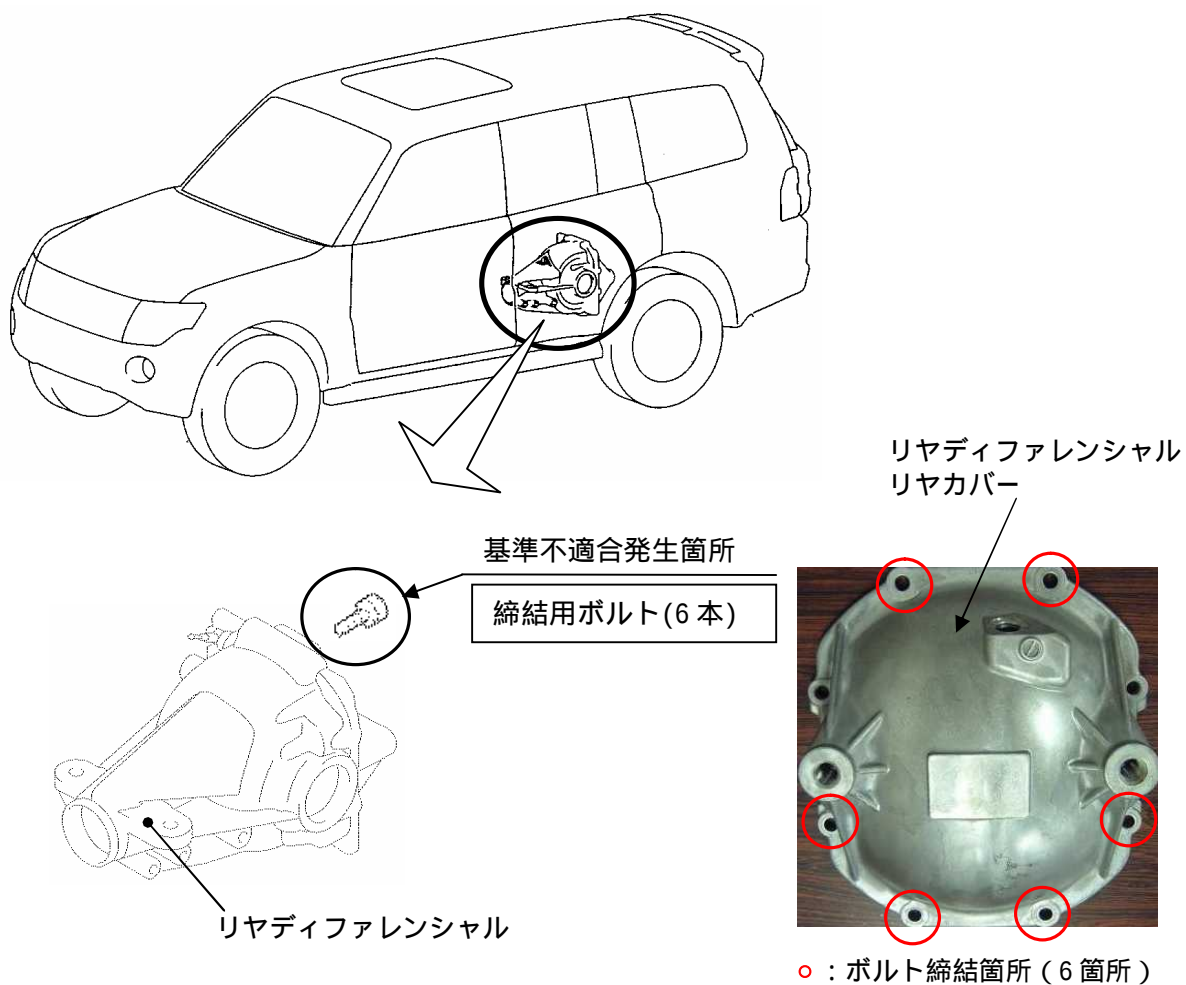

後輪用差動装置（リヤディファレンシャル）において、リヤディファレンシャルのリヤカバーを締結するボルトに異品を組付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ボルトが緩み、作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤディファレンシャルの製造番号を確認し、該当するものは締結用ボルトを点検し、正規品と交換する。

注：図中の□内は、リヤディファレンシャルの製造番号の確認を行い、必要に応じて交換を行なう部品を示す。

識別：リヤディファレンシャル後面ステッカーに（右側余白部）白色または黄色ペイントを塗布する。