



改善箇所説明図

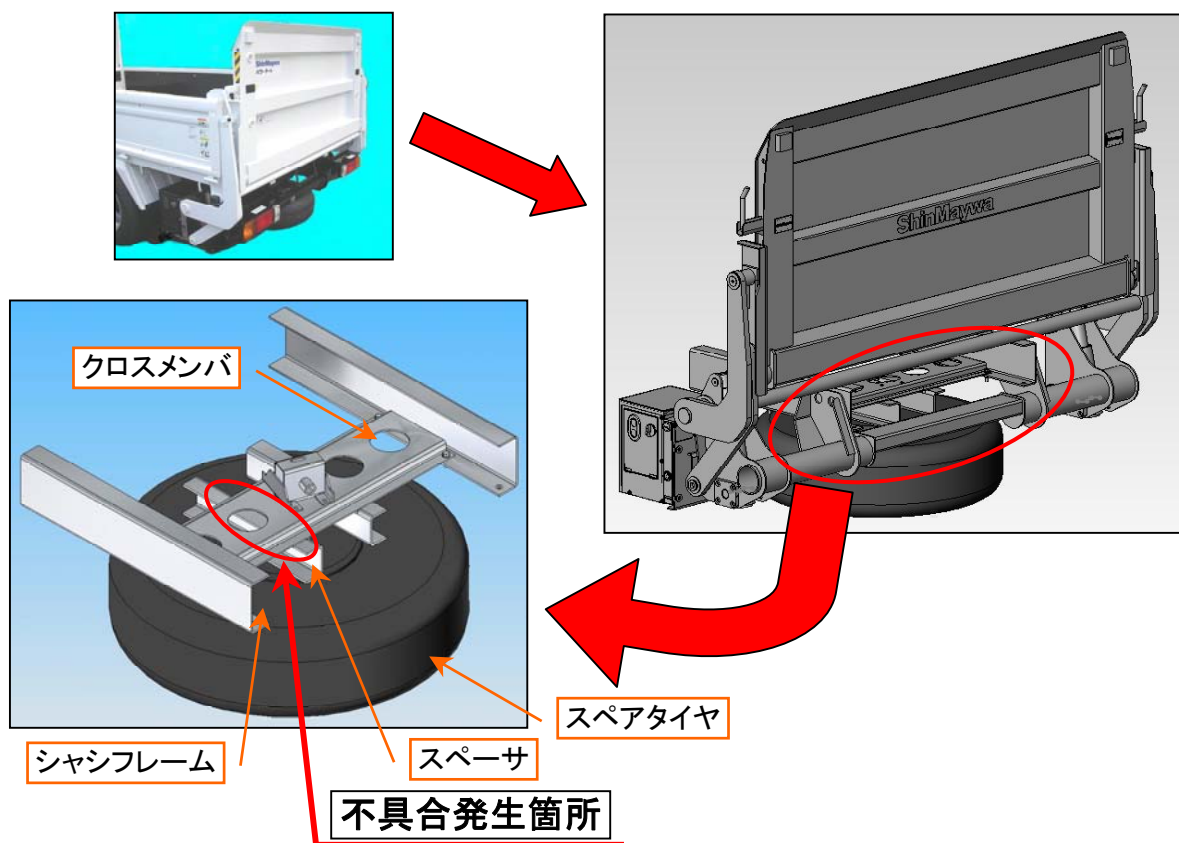


アーム式のテールゲートリフタ装着車両において、スペアタイヤ取り付け高さを下げるために取り付けしたスペーサの取り付け方法が不適切なため、走行振動の繰り返によりクロスメンバに亀裂が入り、最悪の場合、破断して脱落するおそれがある。

改善内容：当該車両のクロスメンバを対策品に交換する。

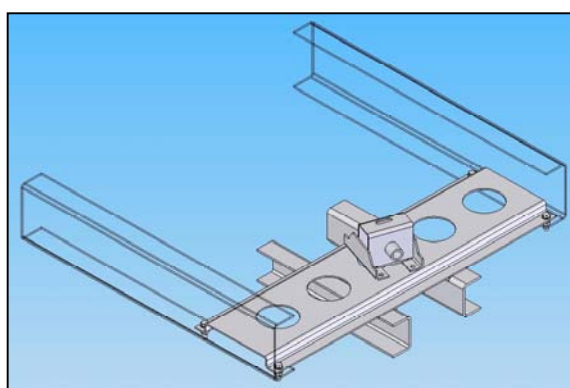

改善前形状

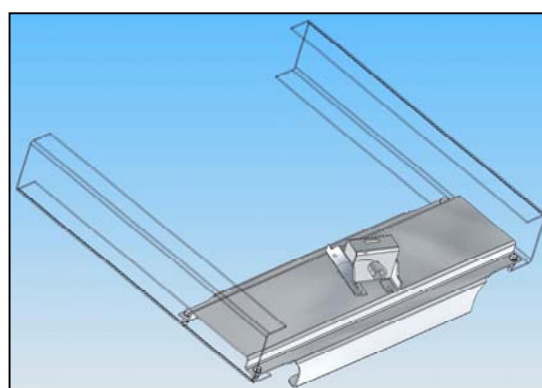

改善後形状

識別：改善実施車には、車両の運転席側ドアストライカ部に識別シールを貼る。