


[改善箇所説明図]

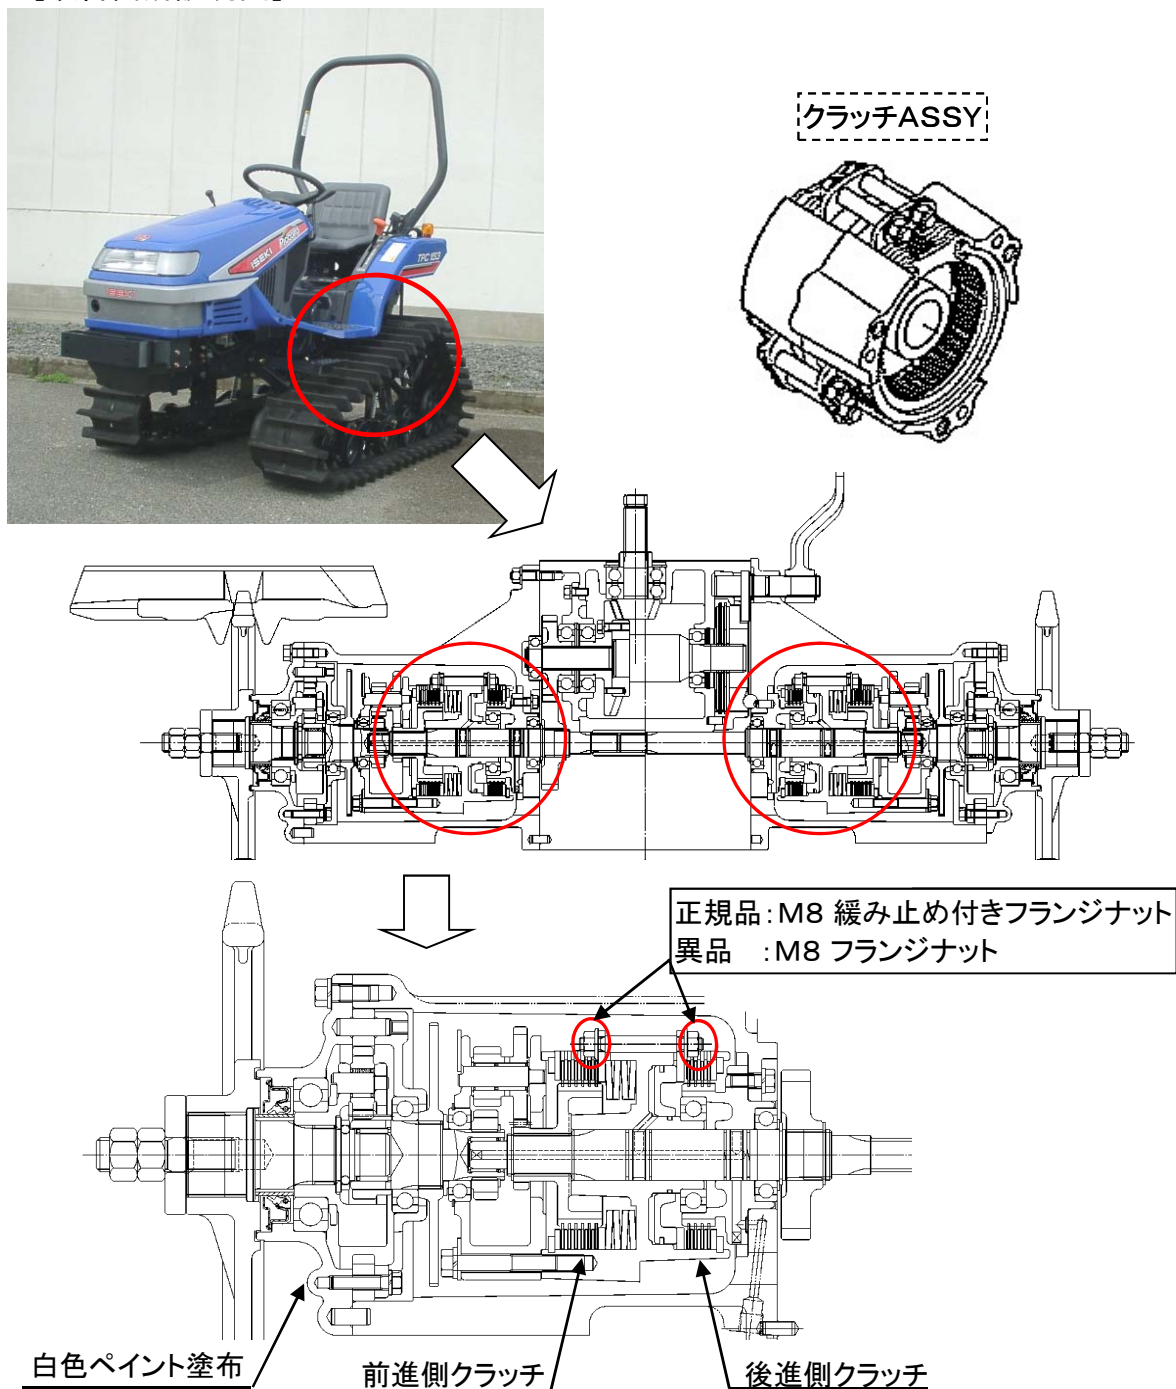

不具合発生箇所

注:   は、交換部品を示す。

農耕トラクタの動力伝達装置において、車軸部クラッチの固定ナットに異品を組み付けたため、当該ナットがゆるむ場合がある。そのため、左右の駆動力に差が発生し、車両の操舵性が損なわれる

改善内容

全車両、当該ナットを正規品に交換する。

識別

ギヤケース側面に白色ペイントを塗布する。