



[改善箇所説明図]




亀裂発生部位

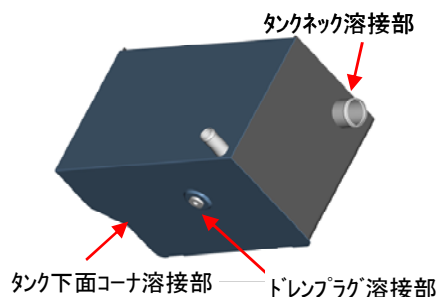

改善前

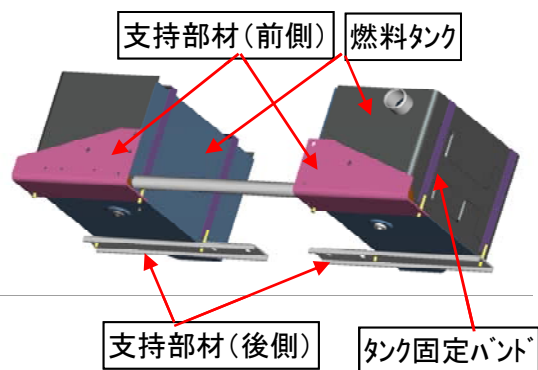

改善後

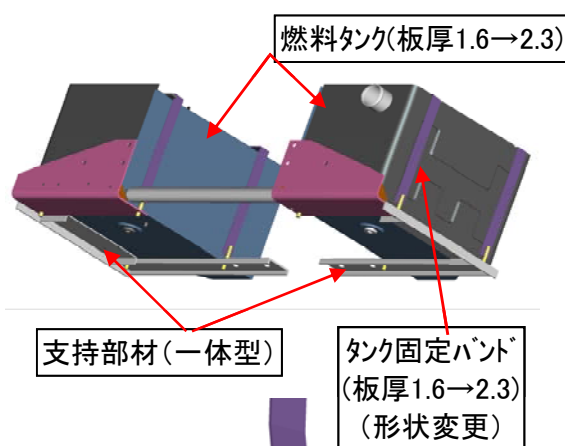

注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

農耕トラクタの燃料装置において、燃料タンクの強度が不足しているため、組み付けばらつきによるタンクのひずみ、または走行時の振動等により当該タンクに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。また、組み立て時に燃料タンクの固定バンドを過締め付けしたものがあため、そのままの状態で使用を続けると燃料タンク固定バンドが

改善内容

全車両、燃料タンク、タンク支持部材、及びタンク固定バンドを対策品に交換する。

識別

タンク固定バンド、タンク支持部材による識別、および、左右の燃料タンク前面上部に白色ペイントを塗布する。