


改善箇所説明図

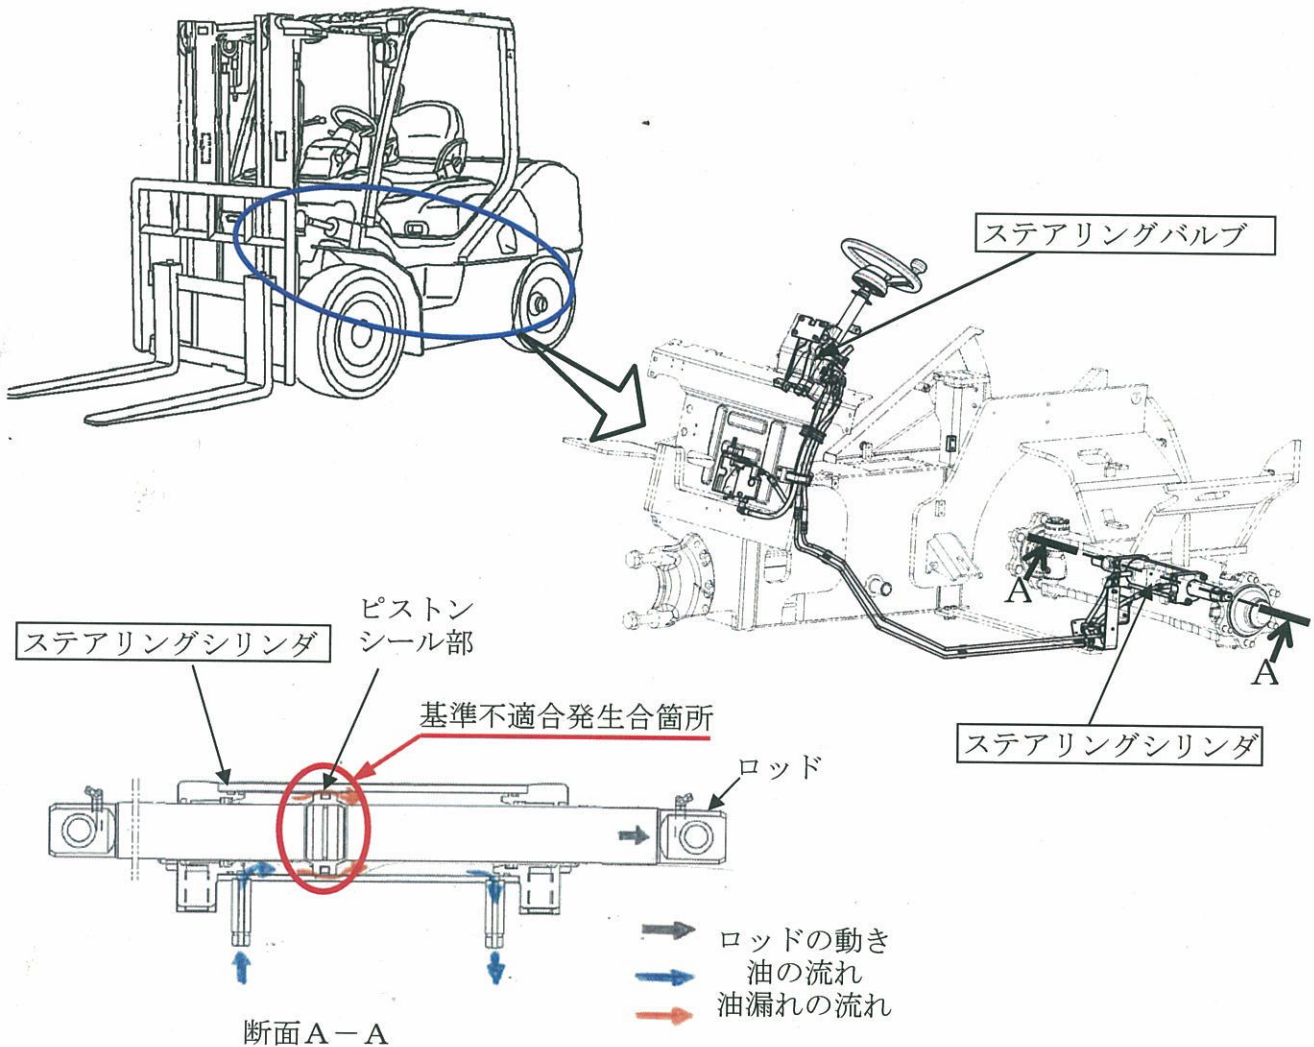

注: □ は交換部品を示す。

フォークリフトのかじ取装置において、ステアリングシリンダ内部に備えられているピストンシールの強度が不足しているため、当該シールが早期に摩耗する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングシリンダ内部でオイルが漏れ、最悪の場合かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容:

全車両、ステアリングシリンダ及びステアリングバルブを対策品に交換する。

識別: ステアリングシリンダに赤色ペイントを塗布する。

赤色ペイントを塗布

