


改善箇所説明図

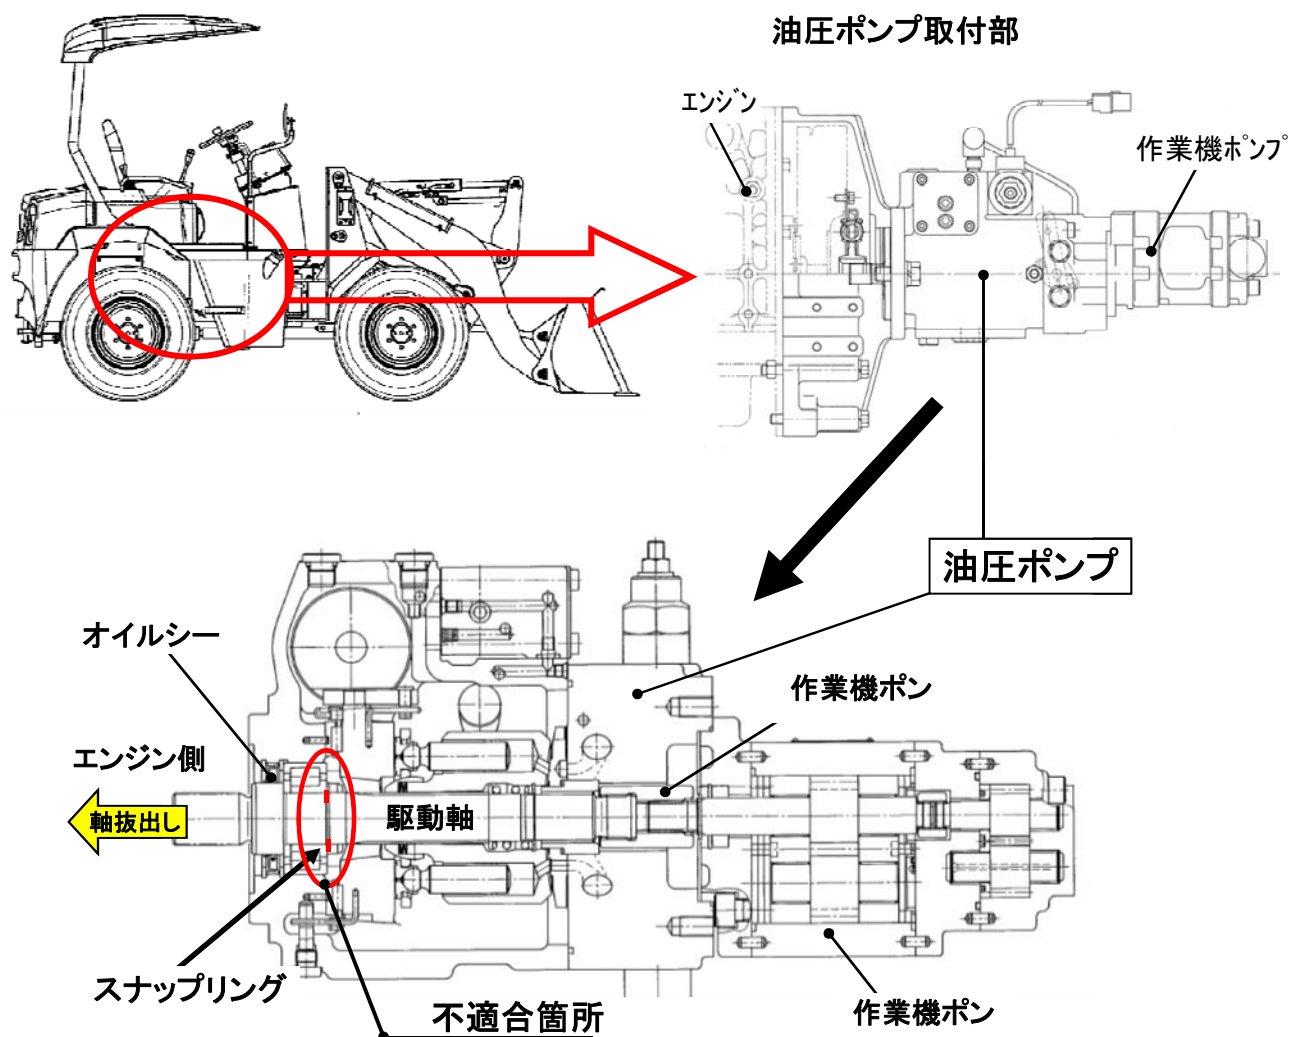

注：□ は交換部品を示す。

不具合の内容

ショベルローダの油圧ポンプにおいて、ポンプ駆動軸を固定するスナップリングの組み付け作業が不適切なため、使用過程において当該駆動軸が抜ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると作動油が漏れ、最悪の場合走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、油圧ポンプを良品に交換する。

識別

- ①改善措置の対象号機は明確で、対策完了後にフロントフレーム左側支柱部に対策完了ステッカー(RNo.2552)を貼付する。
- ②交換する油圧ポンプは、【OKマーク】のステッカーを貼付している。