


改善箇所説明図

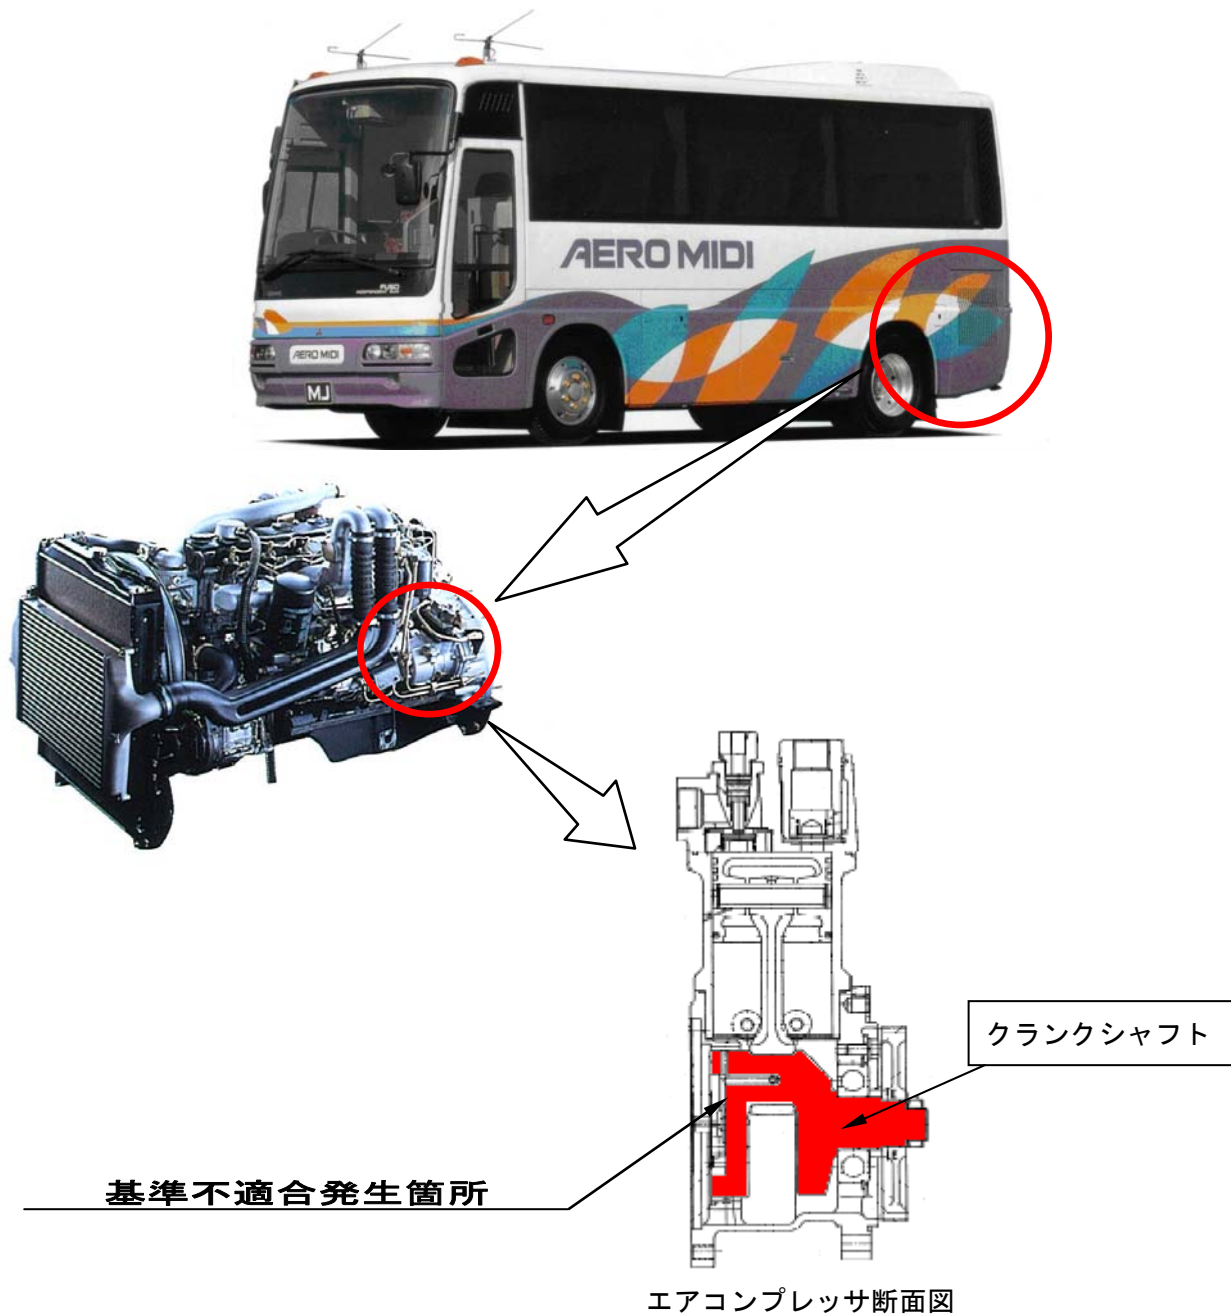

エアコンプレッサの補用品において、誤品のクランクシャフトを払い出したものがある。そのため、エアコンプレッサが潤滑不良になり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアコンプレッサのクランクシャフトを正規品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「MB20」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。