


改善箇所説明図

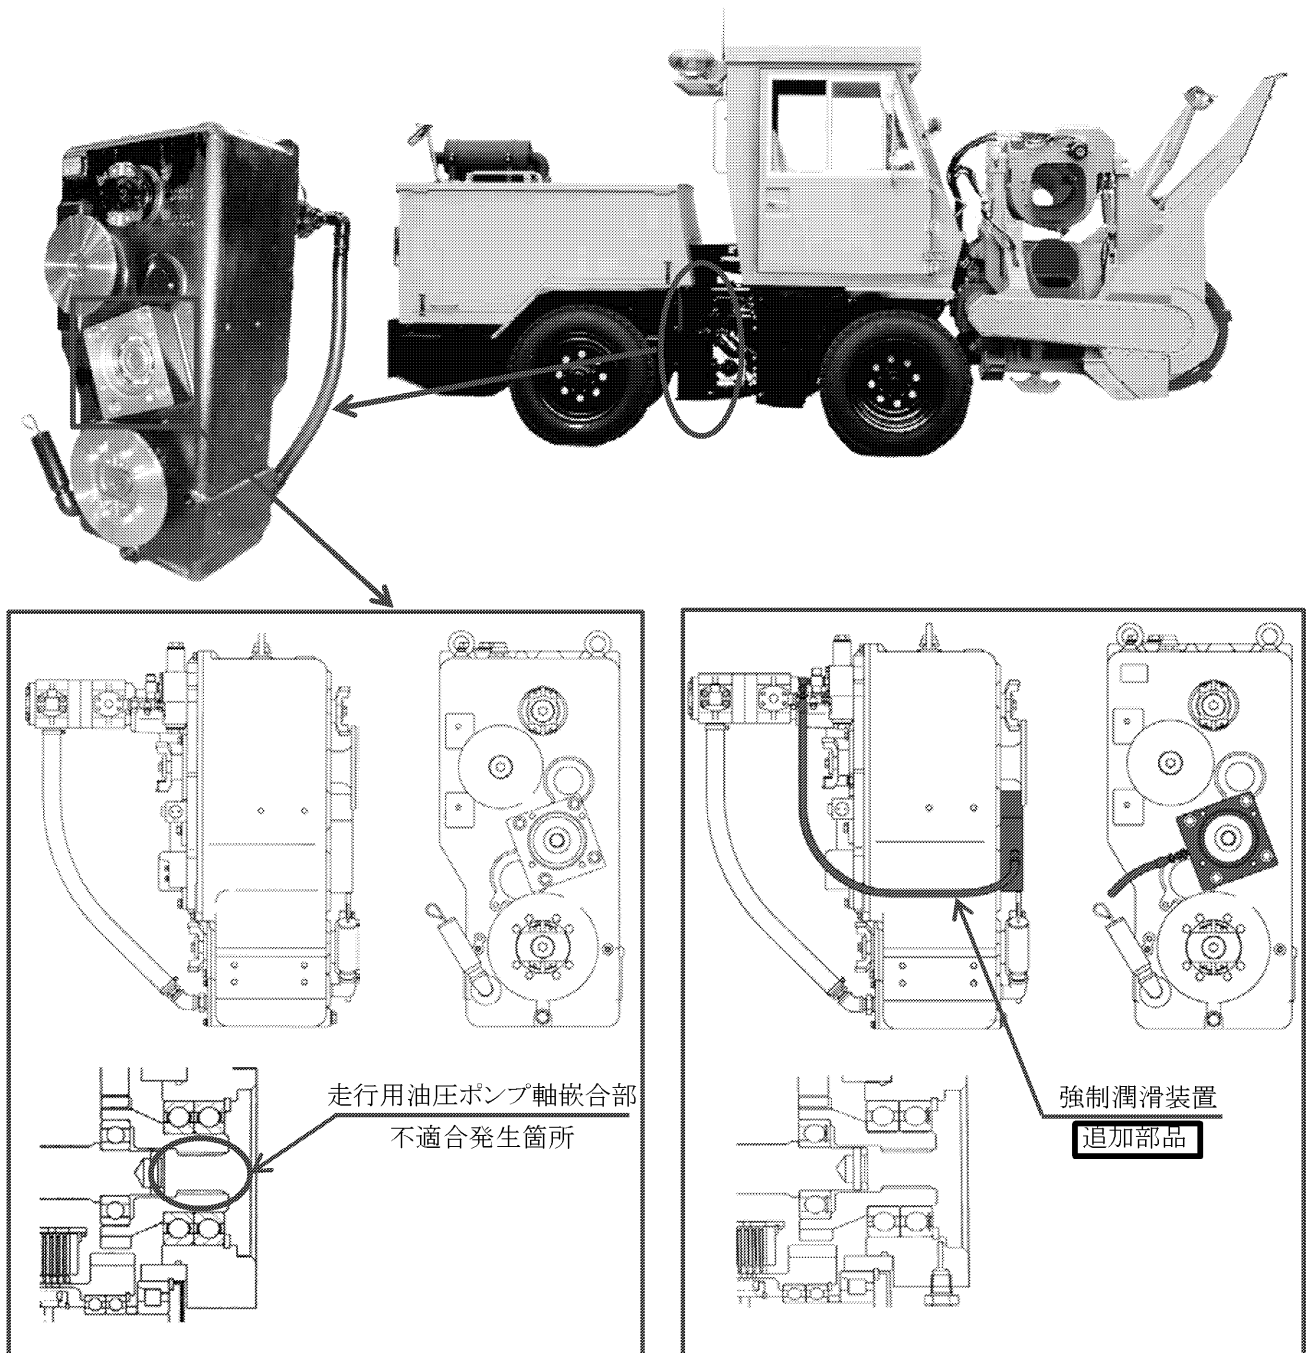

改善前構造

改善後構造(強制潤滑装置取付け)

基準不適合箇所

ロータリ除雪車の動力伝達装置(変速機)において、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部の潤滑が不足しているため、使用過程において、当該嵌合部が摩耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、動力伝達装置(変速機)に強制潤滑装置を取付ける。

注： は、追加部品を示す。

識別： 改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、リコール届出番号2560のステッカーを貼付する。