


改善箇所説明図

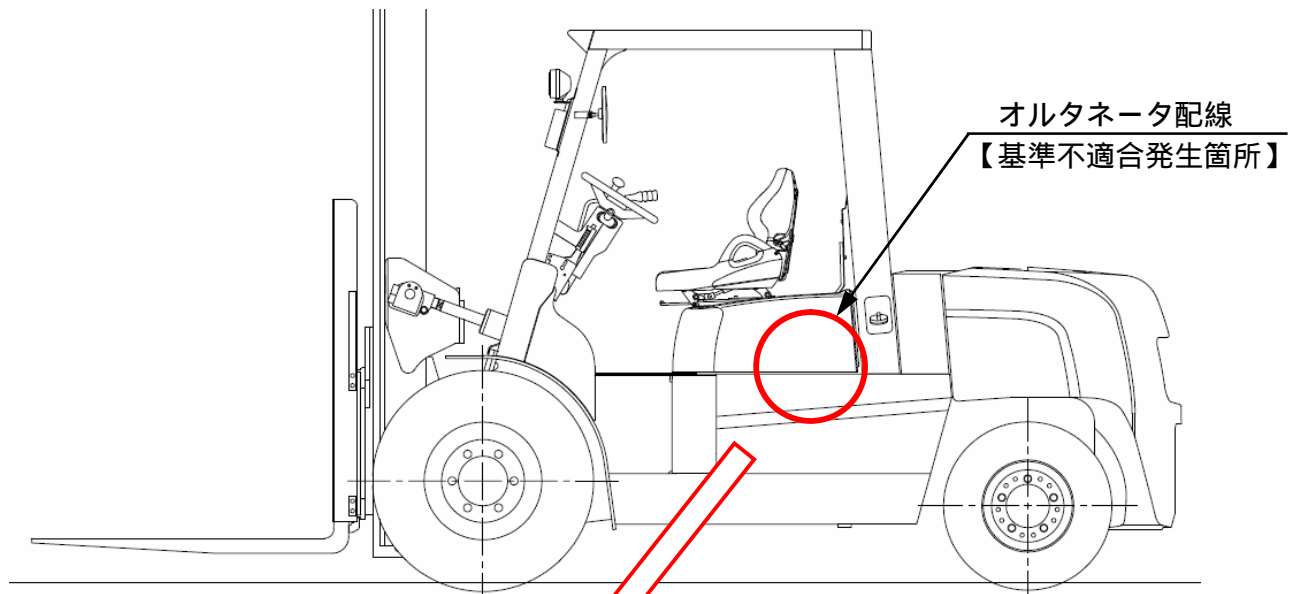

【基準不適合発生箇所】

オルタネータ配線の固定方法が不適切なため、当該配線が油圧ホースと干渉する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オルタネータ配線が短絡し、火災にいたるおそれがある。

【改善措置内容】

全車両、オルタネータ配線に保護被覆を追加し、固定クリップを使用して適切に固定する。

改善実施車は識別のため固定クリップに白ペンキでマーキングする。

