


改善箇所説明図

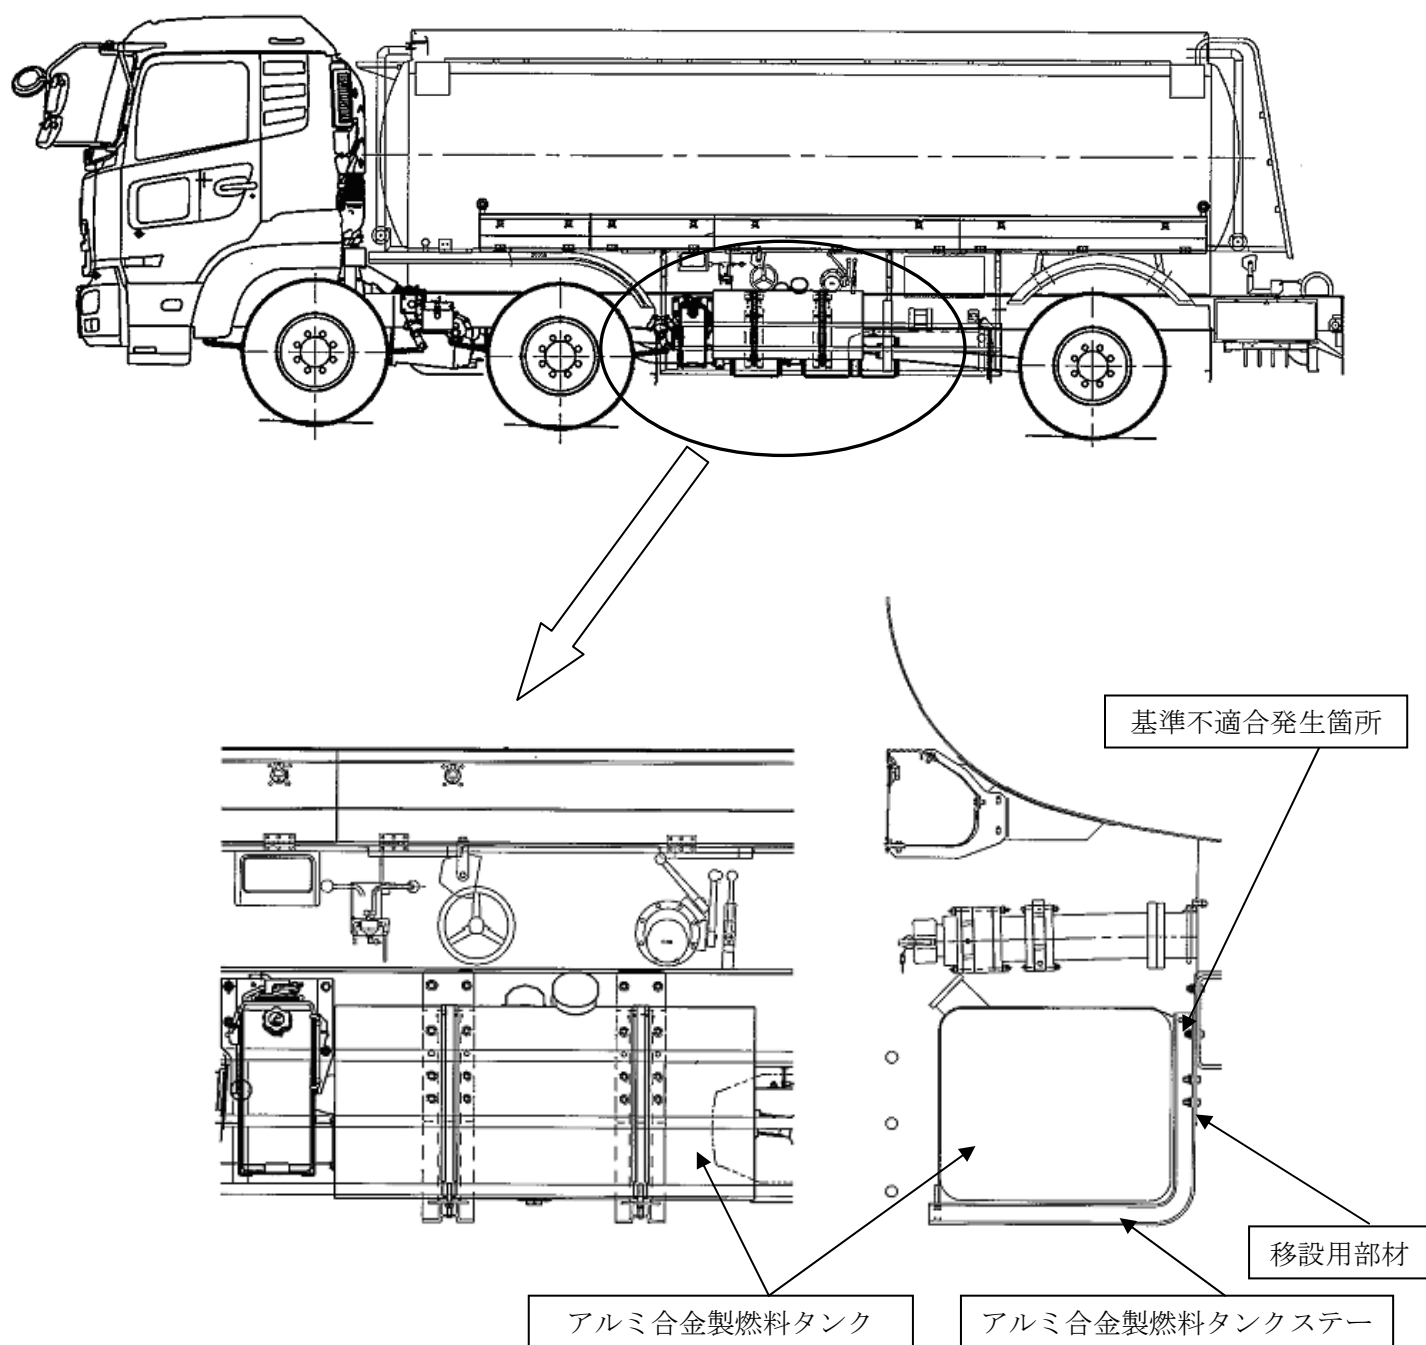

タンクローリー架装において、アルミ合金製燃料タンクの移設方法が不適切なため、走行時の振動等により、アルミ合金製燃料タンクステーに亀裂が発生するものがある。最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

アルミ合金製燃料タンクステーに設けている移設用部材を対策品に交換する。
当該ステーに亀裂が発見された場合は、当該ステーを新品に交換する。