


改善箇所説明図

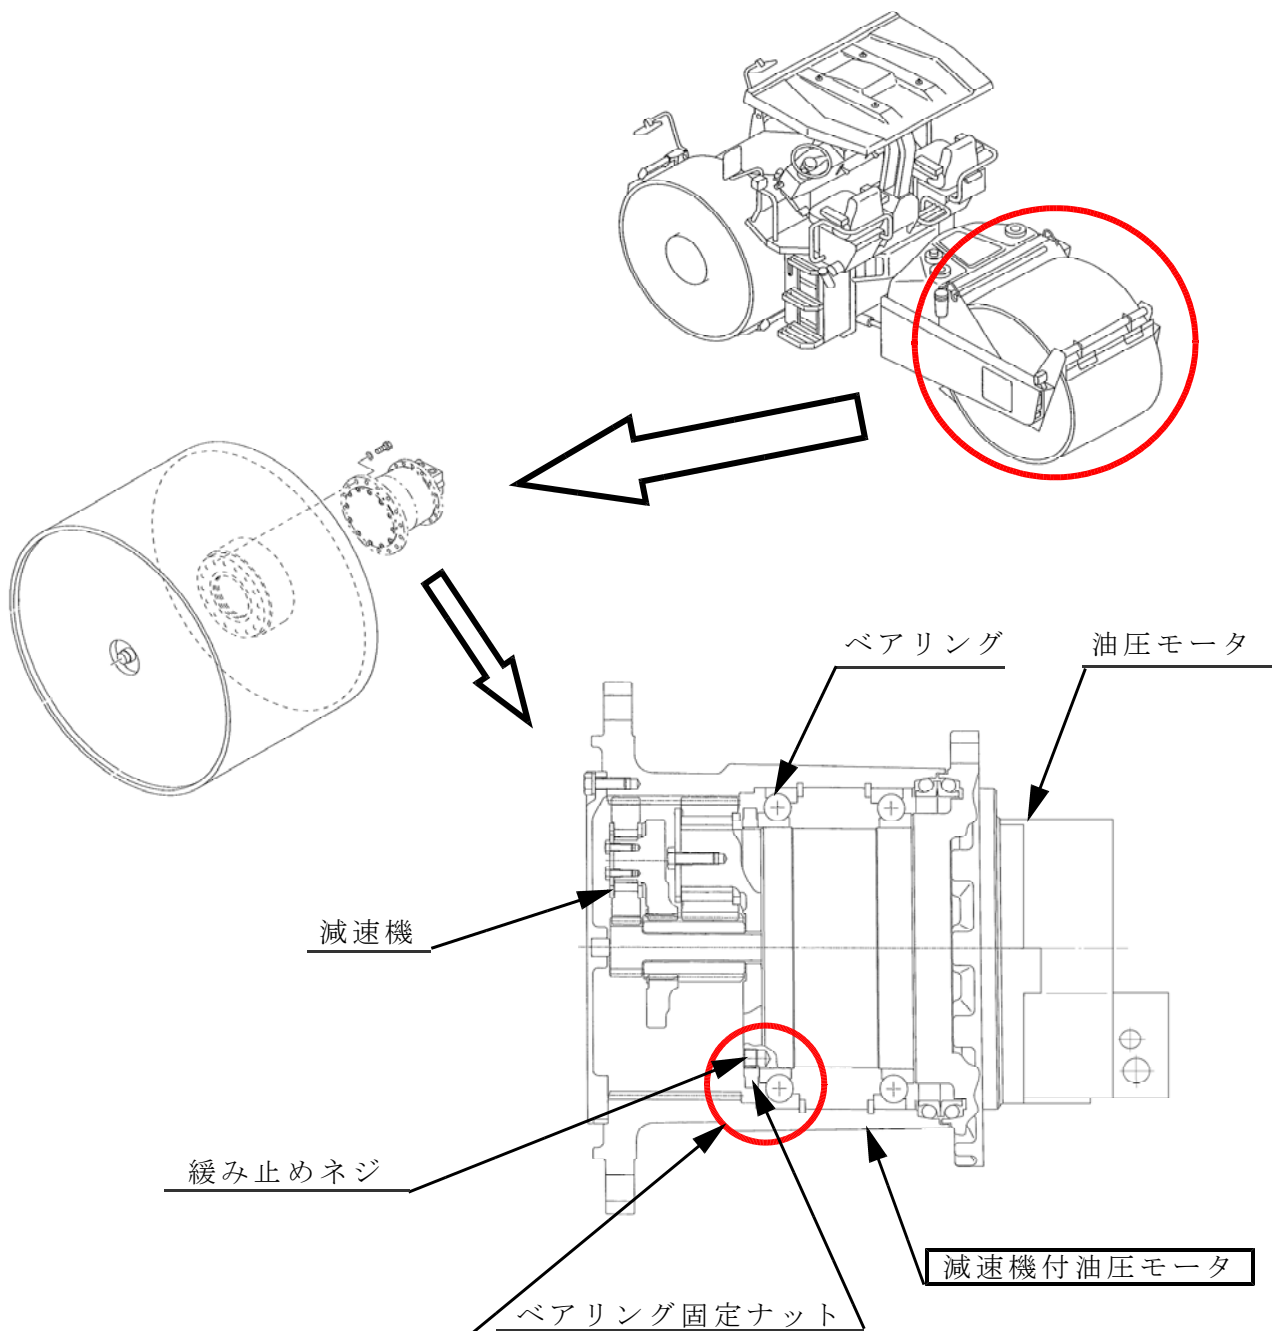

基準不適合発生箇所

減速機付油圧モータにおいて、ベアリング固定ナットの緩み止めネジの強度が不足しているため、当該ナットが緩む場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、減速機付油圧モータが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、減速機付油圧モータを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：改善済み車両は、減速機ケース上面に白ペイントを塗布する。