


改善箇所説明図

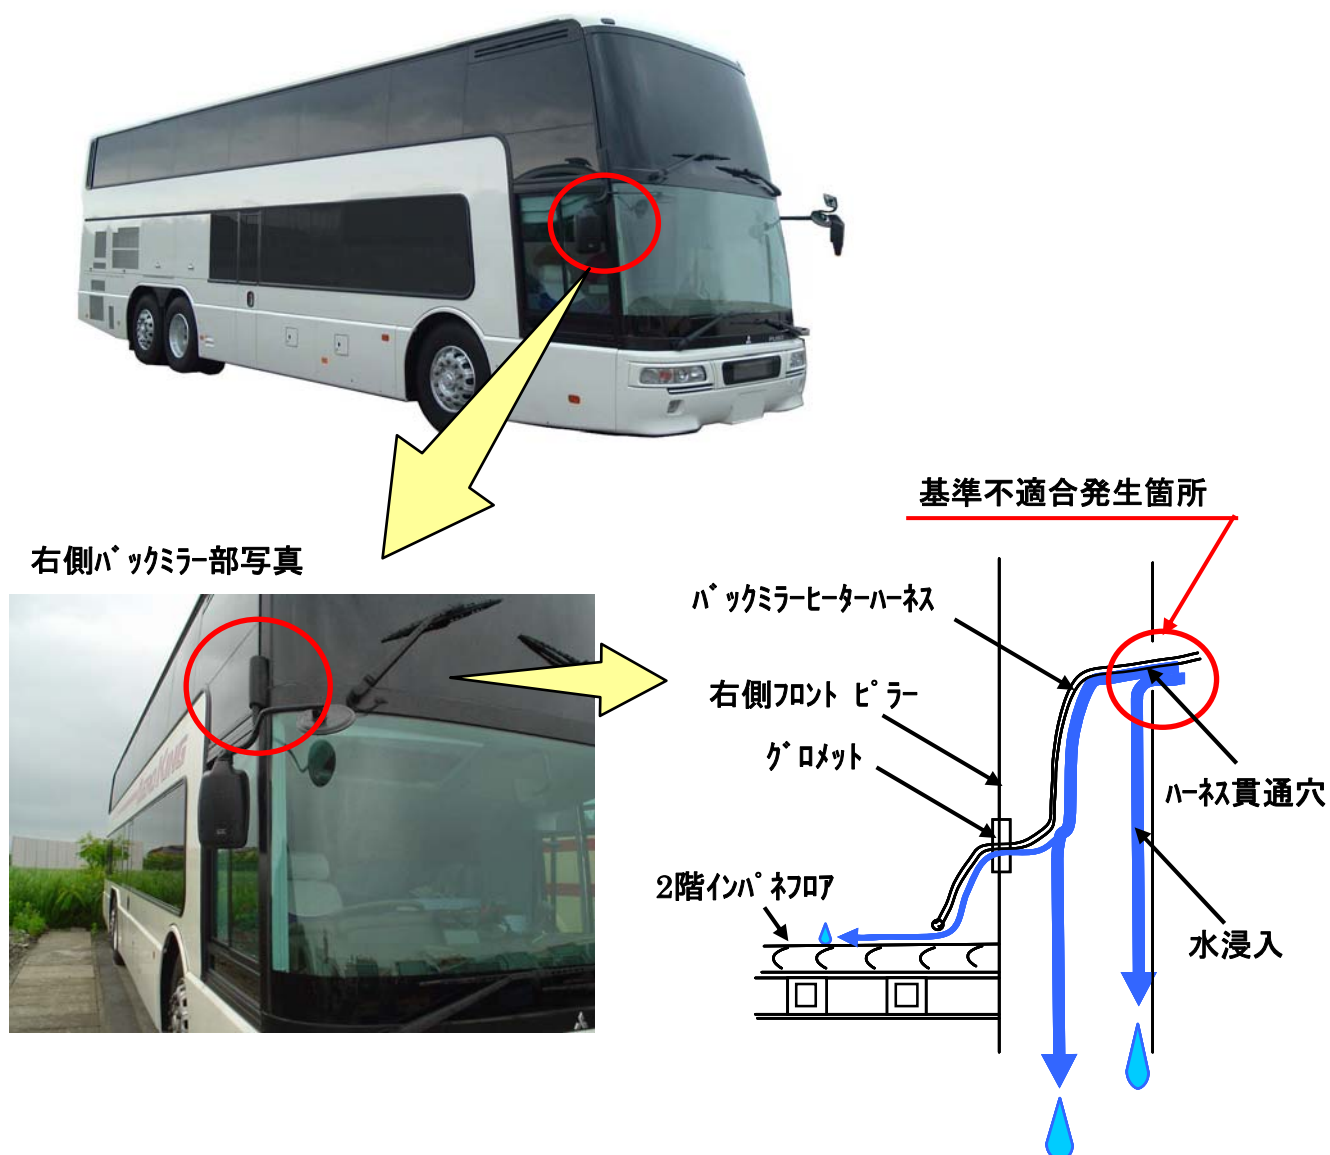

大型高速路線バスにおいて、左右ピラー部のバックミラーヒーターハーネス貫通穴部へのシール剤塗布が不適切なため、雨天走行や洗車等により当該穴部から水が浸入するものがある。そのため、そのままの状態で行くと、電装品が誤作動するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バックミラーヒーターハーネス貫通穴部へのシール剤塗布の有無を確認し、シール剤が無い場合は、当該部のハーネス、電装部品の水分を除去してシール剤を塗布する。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB95」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。