



改善箇所説明図

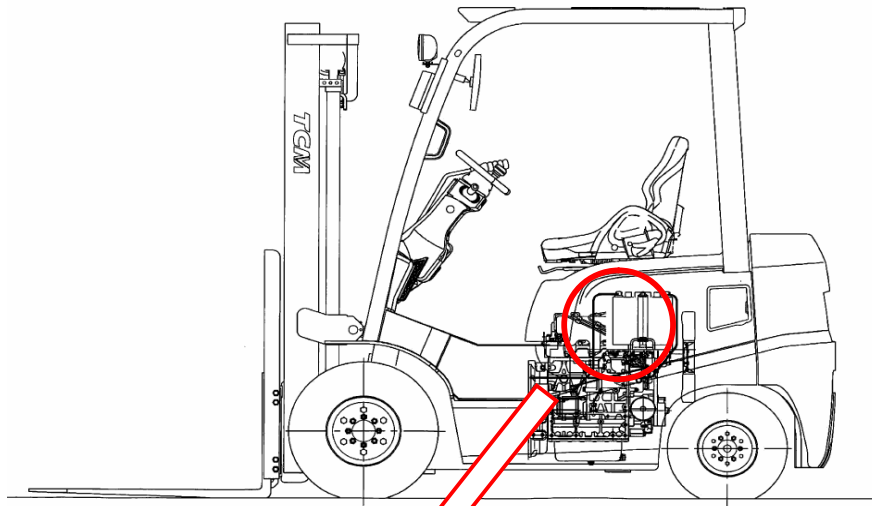

【基準不適合発生箇所】

バッテリーからスタータモータ間の電気配線の配索に不適切なものがあるため、エンジンの振動により当該配線の端子部が折損し、エンジンが始動できなくなる場合がある。

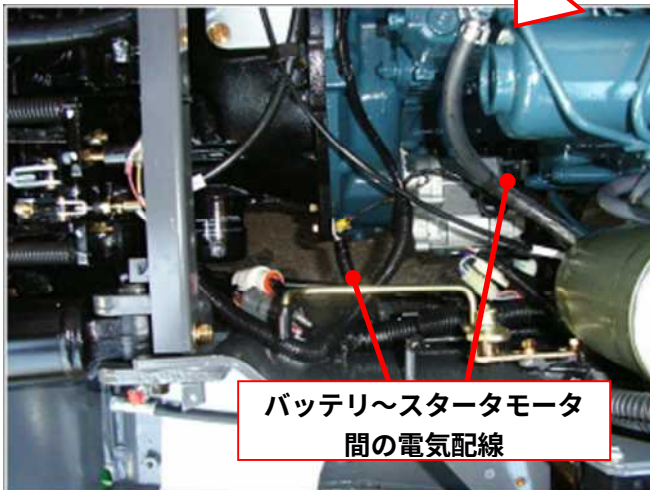


バッテリー～スタータモータ
間の電気配線

【改善措置内容】

全車両、バッテリーからスタータモータ間の電気配線の配索を点検し、配索が不適切なものは配線を新品に交換し、適切に配索する。

点検実施あるいは改善実施車は識別のため、バッテリーからスタータモータ間の電気配線（一側）の取付ボルト頭に白ペンキでマーキングする。

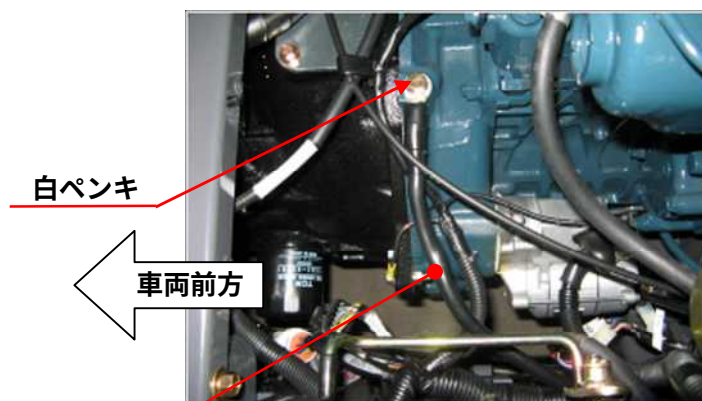

白ペンキ

車両前方

バッテリー～スタータモータ間の電気配線（一側）