


改善箇所説明図

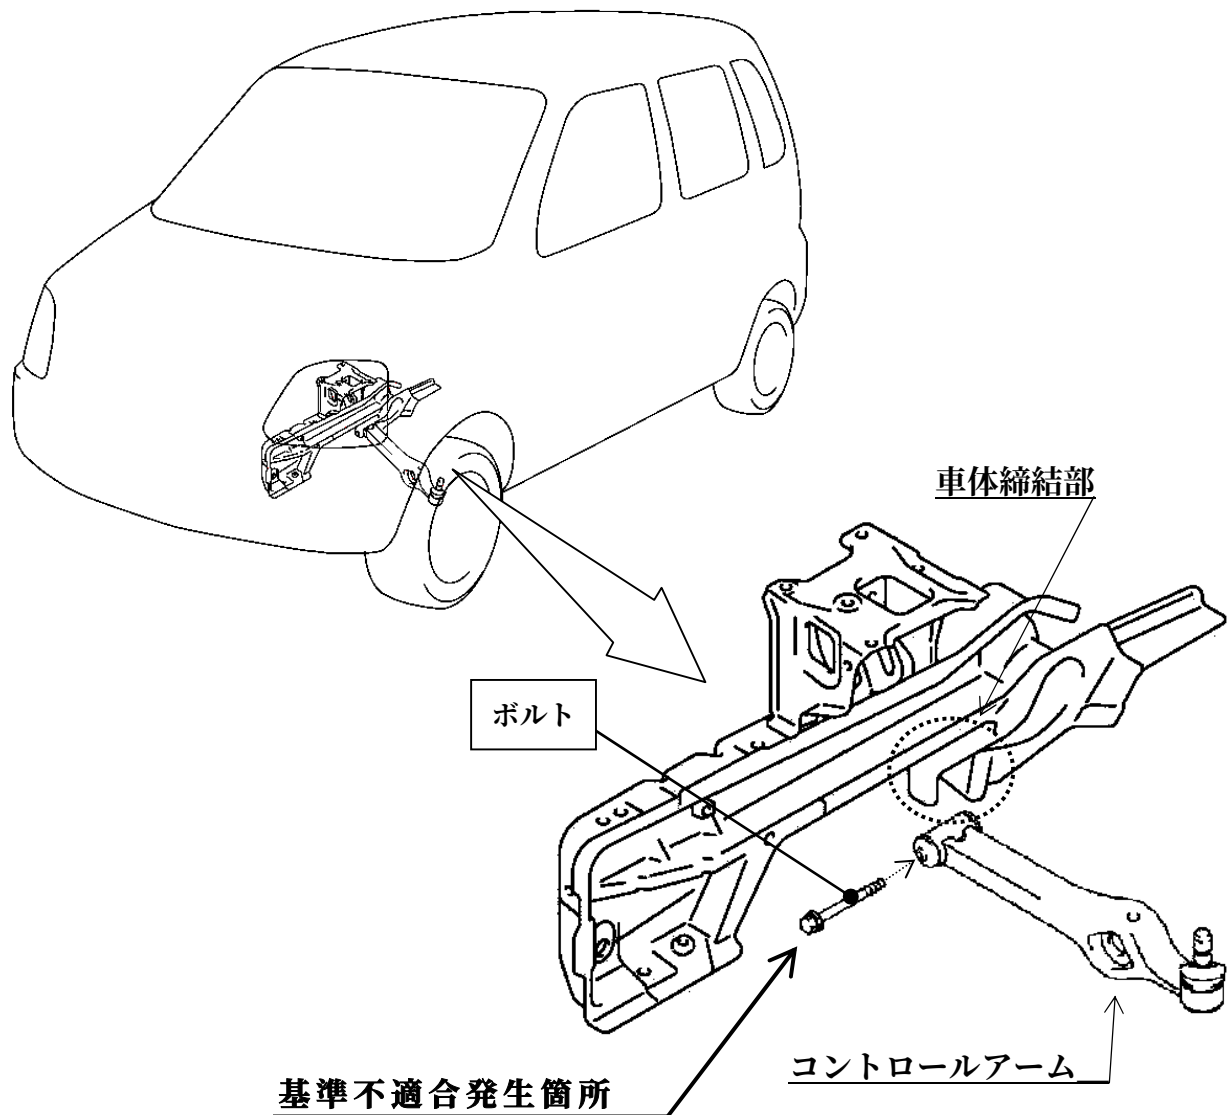

コントロールアームを車体に締結するボルトの製造工程において、誤った材料を使用したため、強度が不足しているものがある。そのため、整備時に当該ボルトを過大なトルクで締め付けると、使用過程において当該ボルトが破損し、コントロールアームが車体締結部から外れて走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ボルトを良品と交換し、正規のトルクで締め付ける。

注：□ は交換部品を示す。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。