


改善箇所説明図

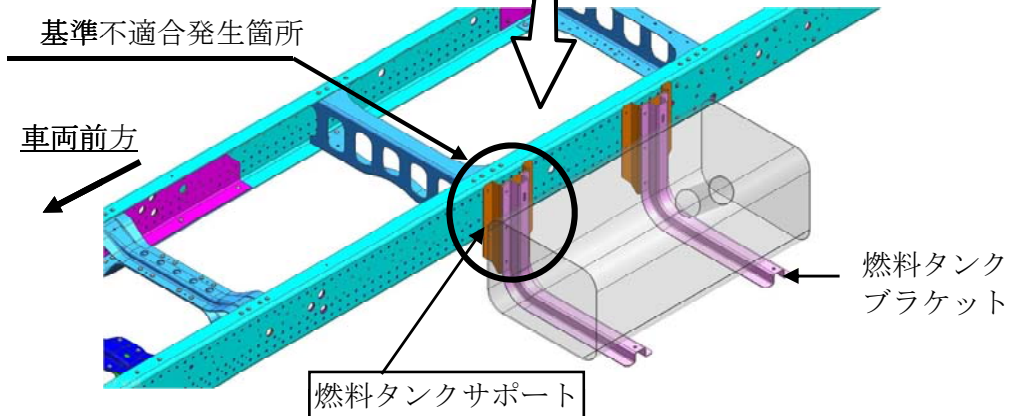

改善前	改善後
燃料タンクサポート 亀裂 ※板厚4.5mm 	補強 ※板厚6mm 

燃料タンク取付部において、燃料タンクサポートの強度が不足しているため、走行中の車両振動により、当該サポートに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンクサポートを対策品と交換する。

識別： 燃料タンクに黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。