



改善箇所説明図

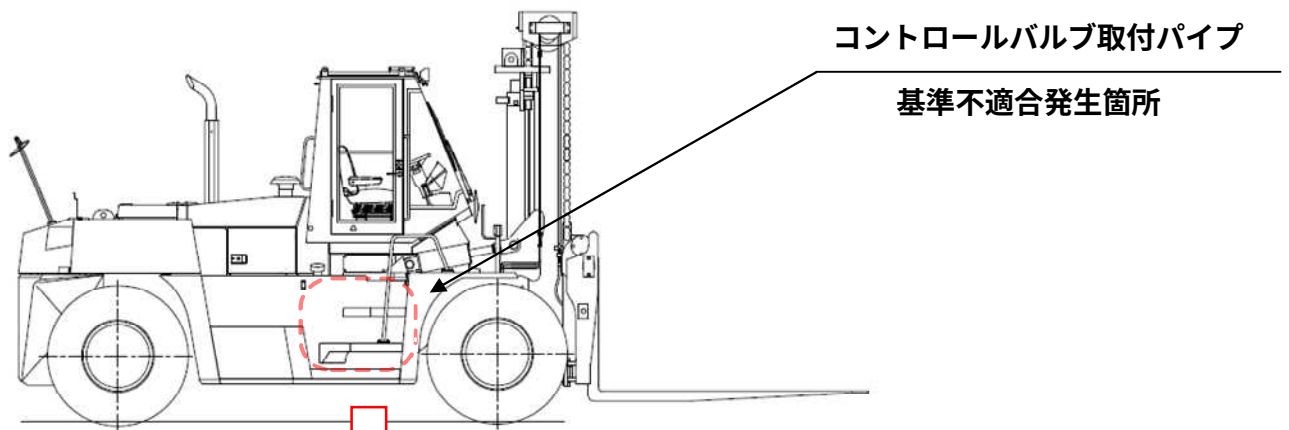

【基準不適合発生箇所】

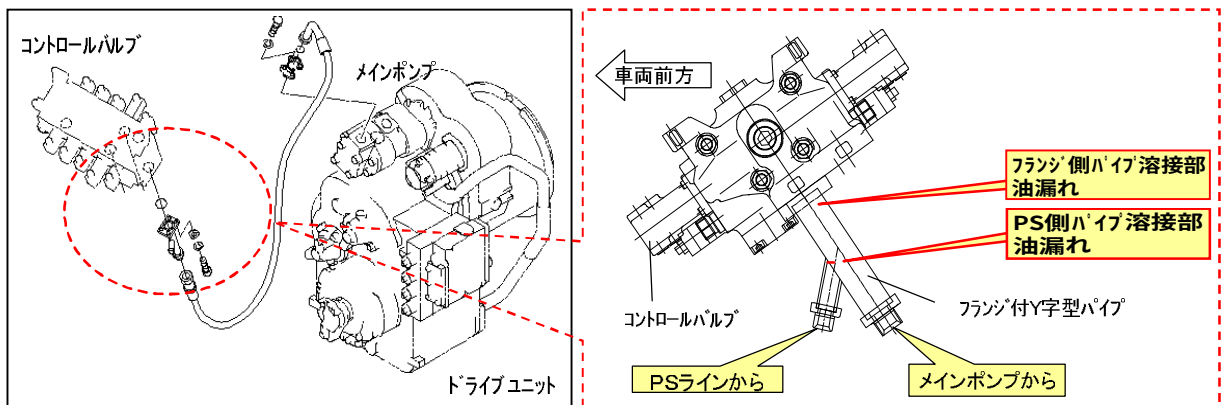

コントロールバルブ取付パイプの溶接が不適切なため、エンジン振動により当該パイプに亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂部から油漏れが発生し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

【改善措置内容】

全車両、コントロールバルブ取付パイプを対策品に交換する。

