


改善箇所説明図

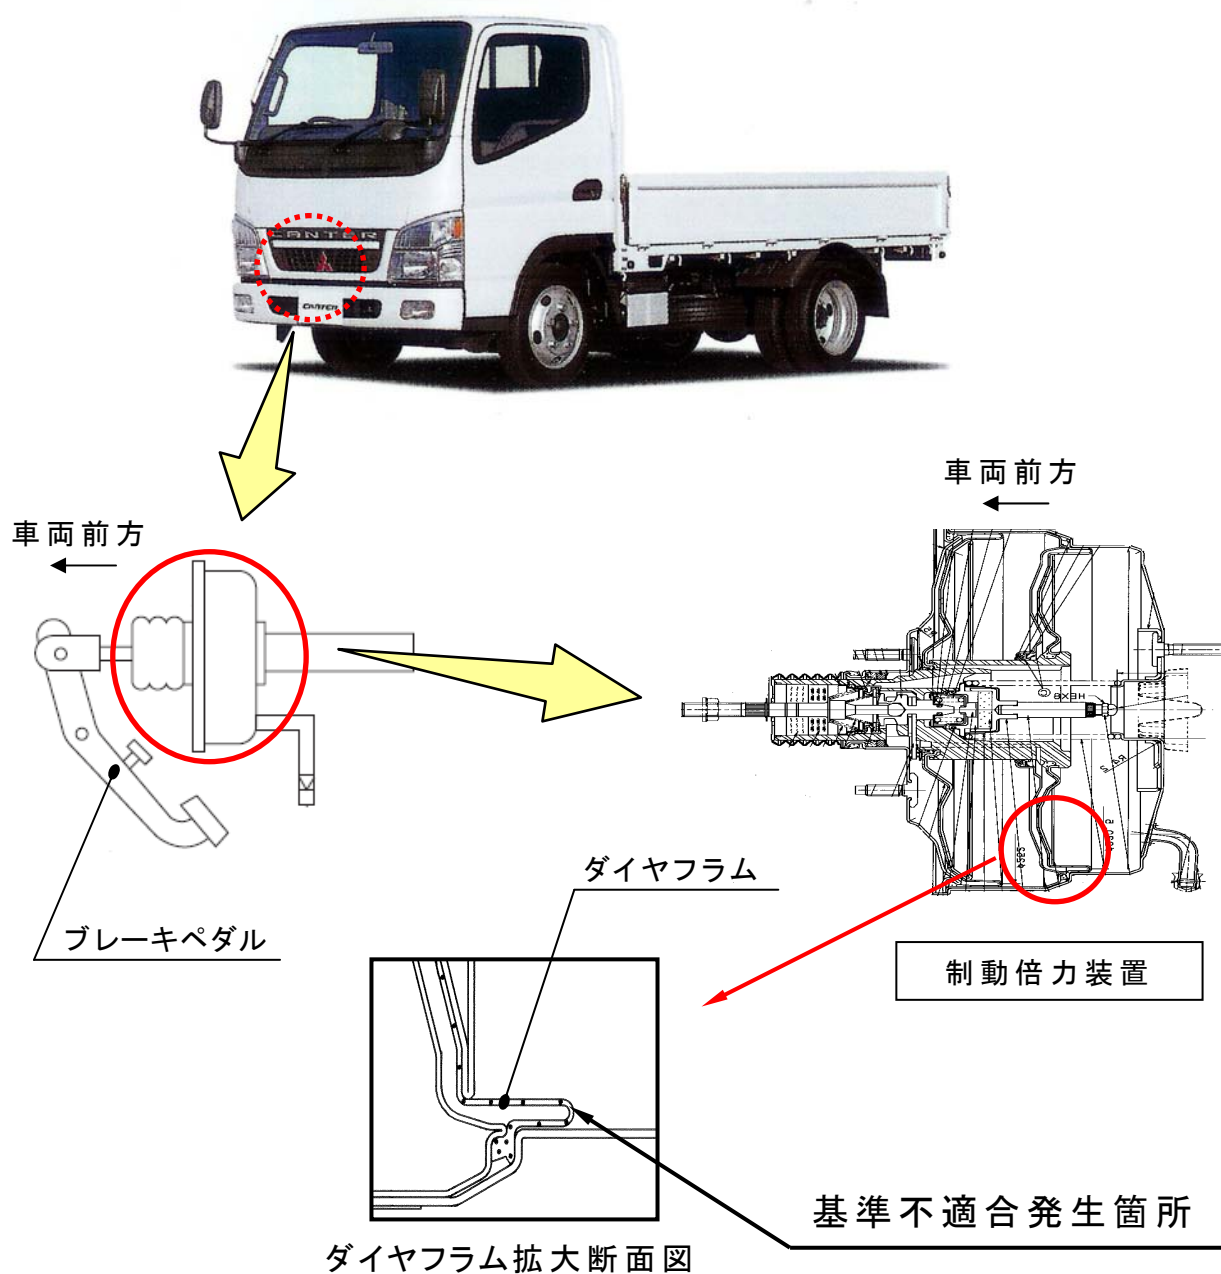

制動倍力装置の製造時に、当該装置内部のダイヤフラムに傷がついたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると傷が貫通し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制動倍力装置を良品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「LT89」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。