


改善箇所説明図

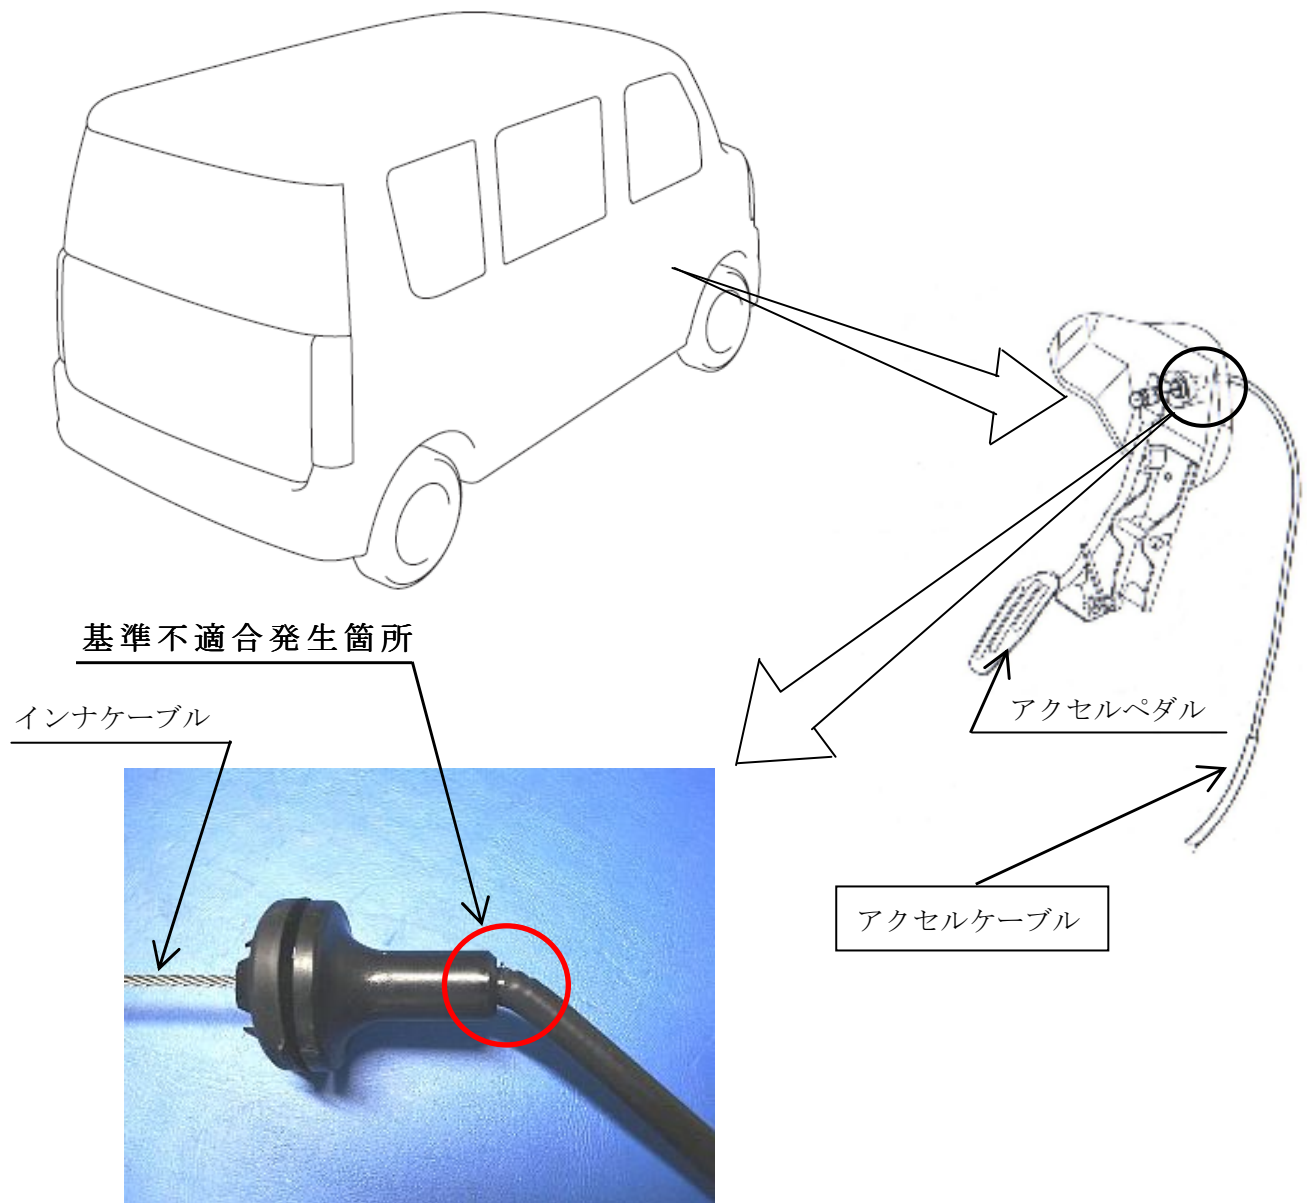

アクセルケーブルの組付け工程において、作業者の組付け方法が不適切なため、アクセルケーブルが折れ曲がったものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ケーブルのインナケーブルが損傷し、最悪の場合、アクセルペダルを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルケーブルを新品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：ID プレートに茶色のシールを貼付する。