


改善箇所説明図

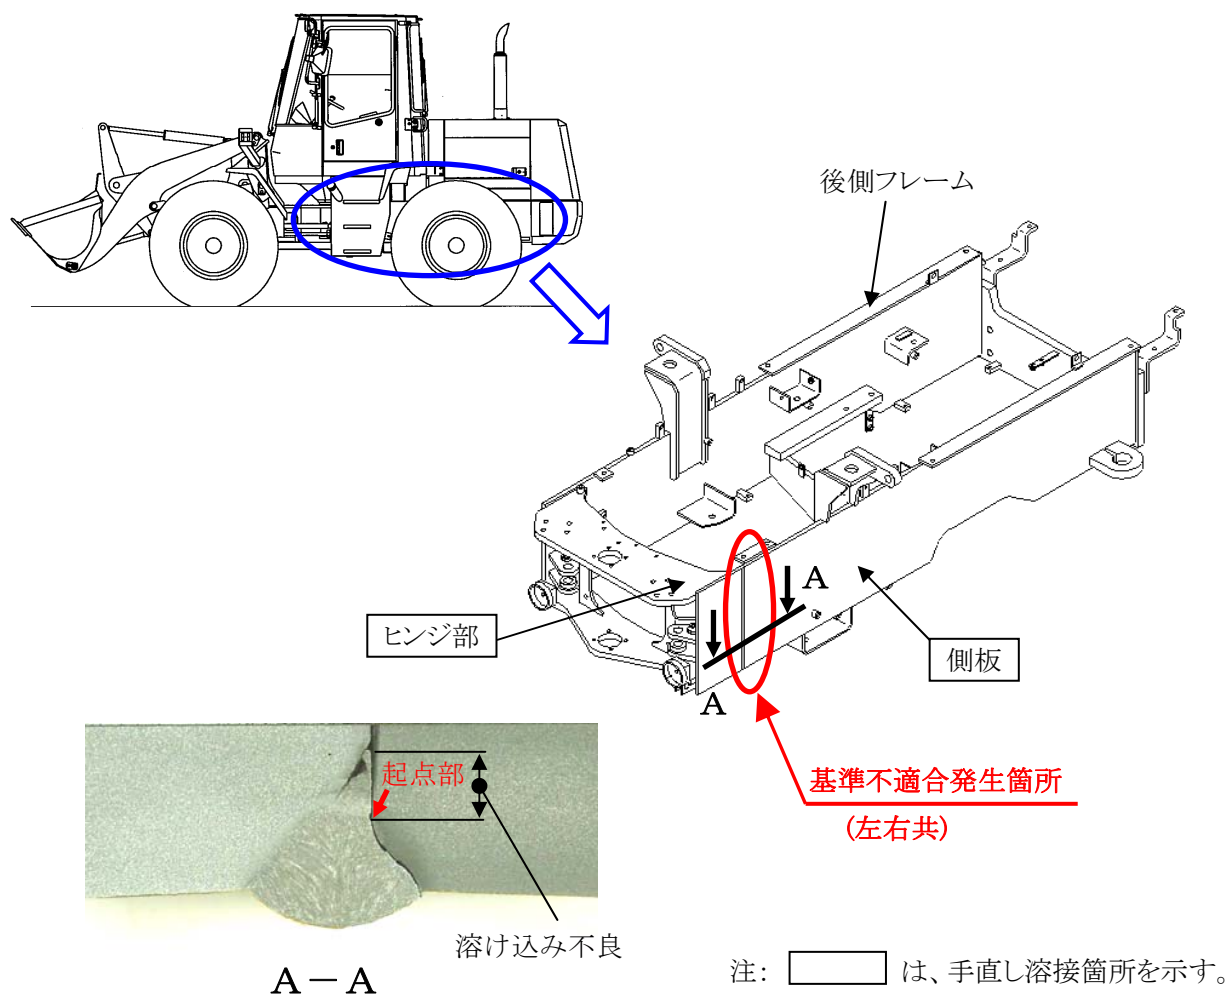

後側フレームのヒンジ部と側板の溶接部において、溶接の溶け込み不良により強度が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部に亀裂が発生し、フレームが破断するおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、後側フレームの当該溶接部を補修する。

識別: ヒンジ部に白ペンキ○印を塗布し識別する。

