


## 改善箇所説明図

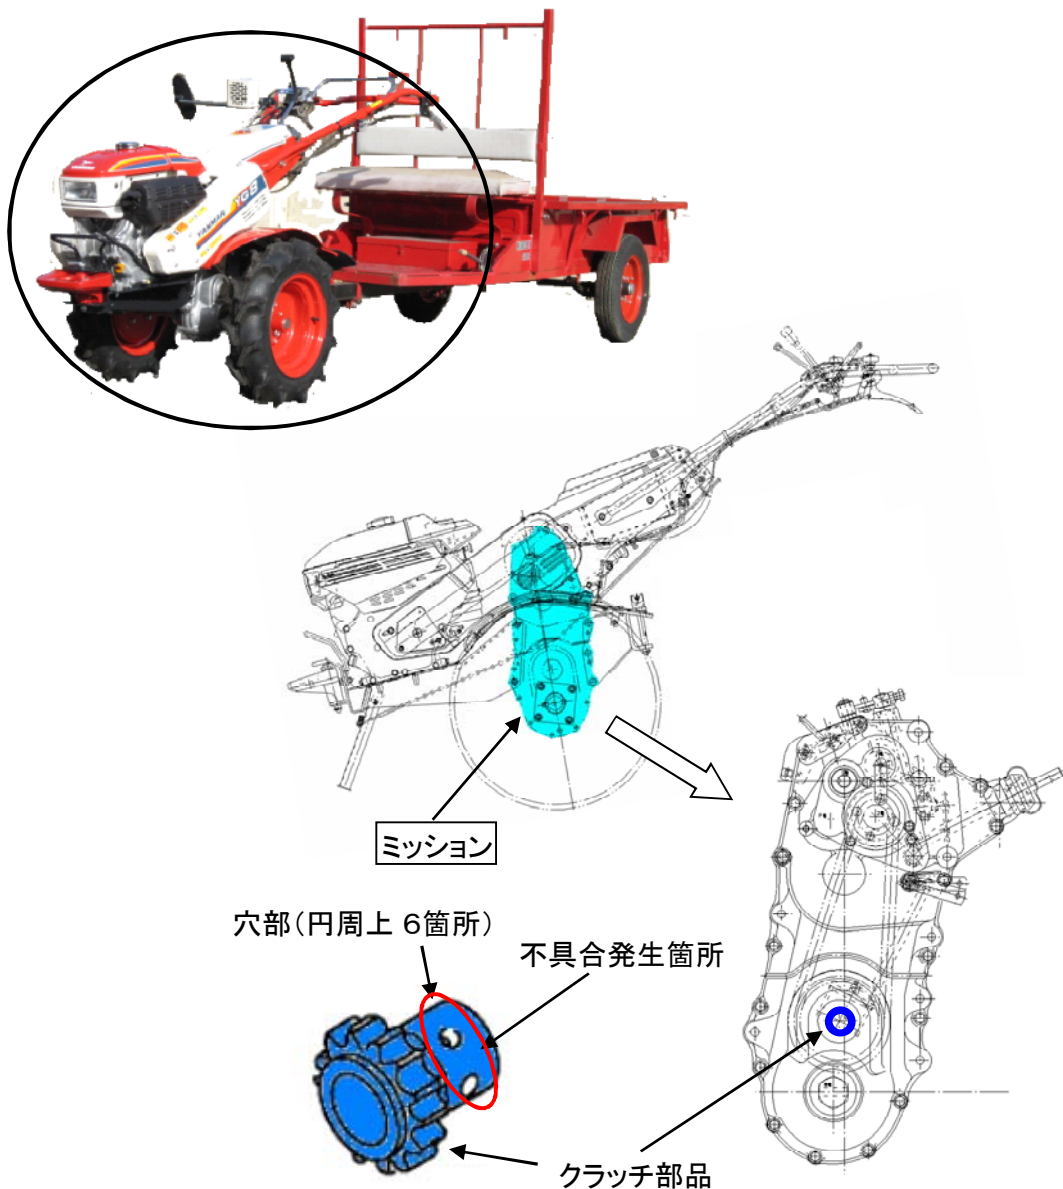

### 不適合発生箇所

かじ取り装置において、左右の車輪の動力を断続するためのミッション内部のクラッチの部品同士が噛み込み、クラッチが切れなくなり、かじ取り操作が困難となるおそれがある。

### 改善内容

全車両、良品のクラッチ部品を組込んだミッションと交換する。

交換部品を示す。

### 識別

機体銘板に白ペイントを塗布する。