


改善箇所説明図

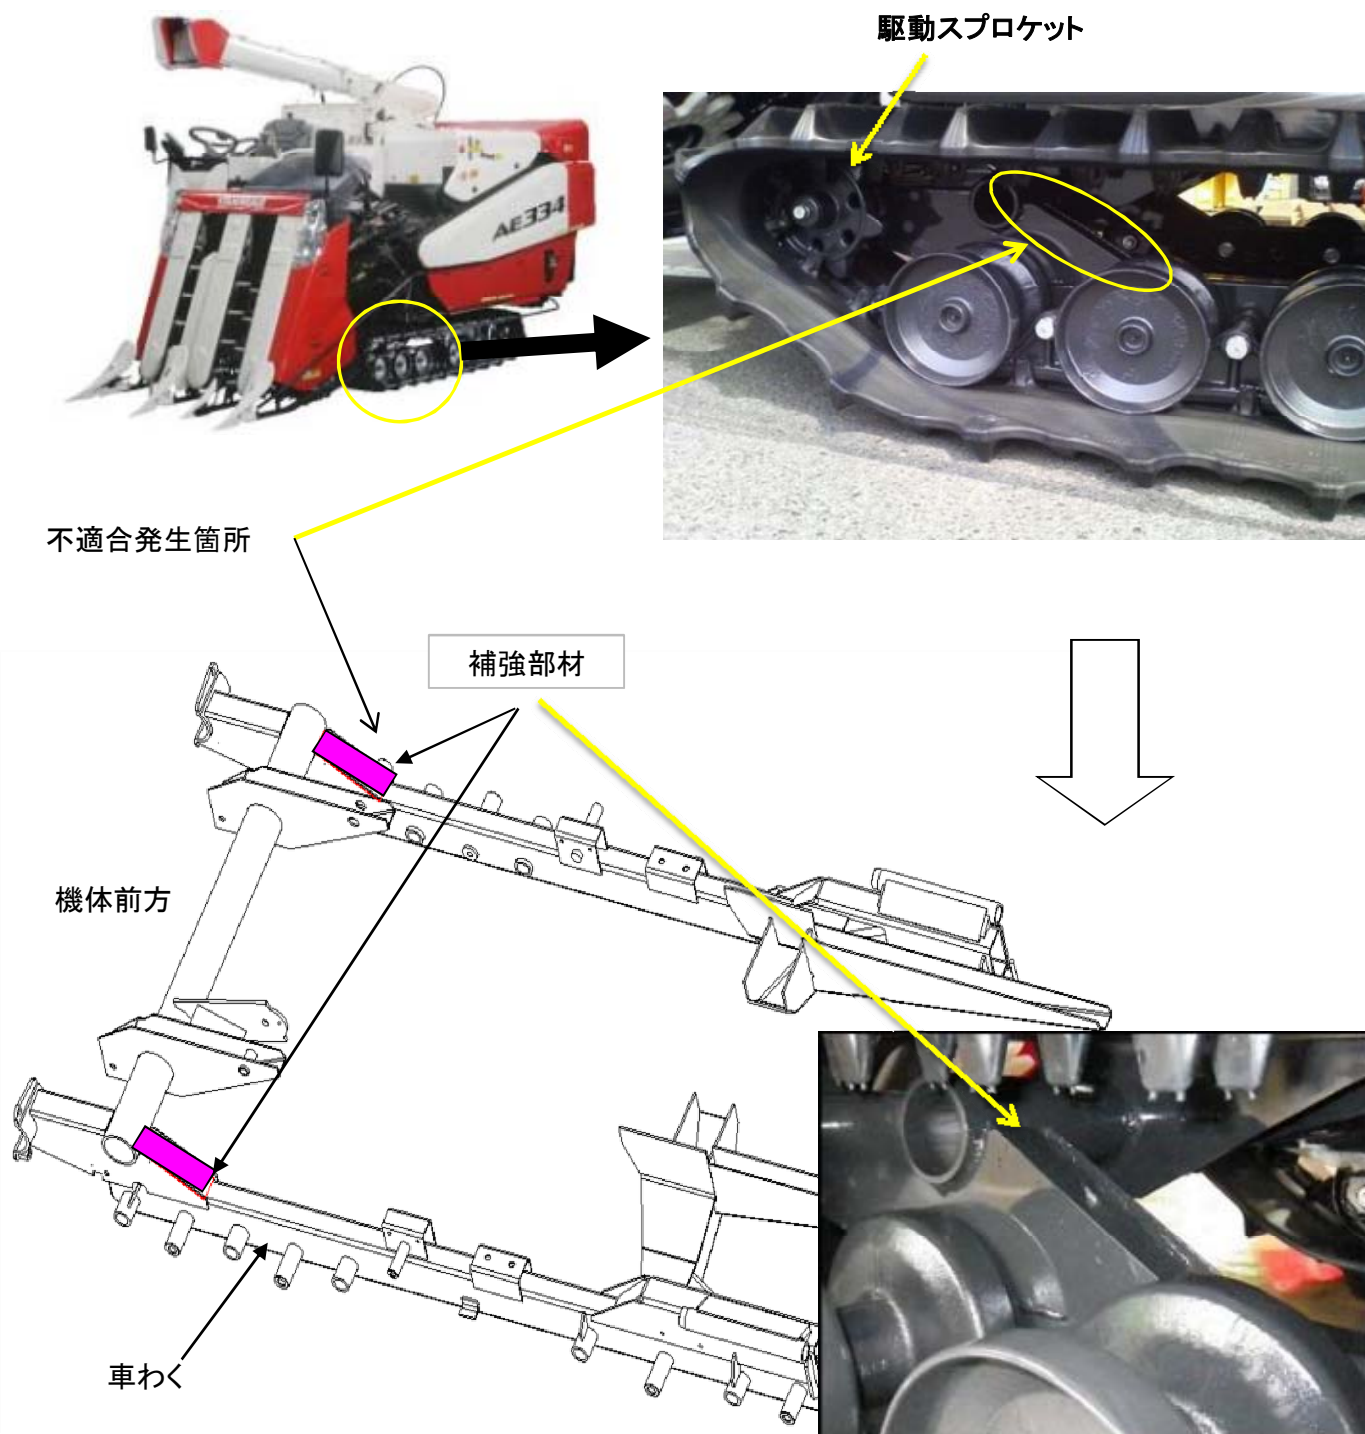

不具合発生箇所

車わくに補強部材が溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フレームの一部が破損し、最悪の場合、駆動スプロケットの位置がずれることにより履帯が外れ、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、補強部材を溶接する。

追加部品を示す。

識別

補強部材の有無により識別する。